

MITSUBISHI CNC

700/70 Serisi

Basit Programlama Fonksiyonu NAVI MILL Kullanım Kılavuzu



MELDAS, Mitsubishi Electric Corporation'ın tescilli bir markasıdır.

Bu kılavuzda geçen diğer birket ve ürün isimleri ilgili birketlerin markaları veya tescilli markalarıdır.

Giriş

Bu kılavuz, NAVI MILL for 700/70 (bundan sonra NAVI MILL olarak anılacaktır) adlı ürün için hazırlanan bir kullanımlık kılavuzudur.

Bu kılavuzda NAVI MILL'in nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır, dolayısıyla ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu tamamille okuyun. Bir sonraki sayfada yer alan "Güvenlik Önlemleri" okuduğunuzdan emin olun ve sistemi güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanın.

Bu kılavuzda açıklanan ayrıntılar

UYARI

-  Bu kılavuzda "Kısıtlamalar" veya "Uygun Durum" olarak tanımlanan hususlar için öncelik, bu kılavuz yerine işleme takımı üreticisinin sunduğu kullanım kılavuzuna verilir.
-  Bu kılavuzda açıklanmayan öğeler "mümkün değil" olarak değerlendirilmelidir.
-  Bu kılavuz, tüm seçenek fonksiyonlarının eklenmiş olduğu kabulüyle yazılmıştır. Kullanmaya başlamadan önce işleme takımı üreticisinin belirttiği teknik özelliklerin sağlandığından emin olun.
-  Her bir işleme takımıyla ilgili ayrıntılar için tüm işleme takımı üreticileri tarafından sunulan kullanım kılavuzlarına başvurun.
-  Mevcut NC sistemine (veya sürümüne) bağlı olarak bazı ekranlar ve fonksiyonlar farklılık gösterebilir ve fonksiyonlardan bazıları kullanılamayabilir. Lütfen kullanmadan önce teknik özelliklerin sağlandığından emin olun.

Aşağıdaki belgelere başvurun.

MITSUBISHI CNC 700/70 Serisi	Kullanım Kılavuzu	IB-1500042(ENG)
MITSUBISHI CNC 700/70 Serisi	Kurulum Kılavuzu	IB-1500124(ENG)
MITSUBISHI CNC 700/70 Serisi	Programlama Kılavuzu (M Sistemi)	IB-1500868(TUR)

Güvenlik Önlemleri

Çalıştırmaya veya programlamaya başlamadan önce sistemin doğru kullanılmasını sağlamak için her zaman işleme takımı üreticisinin belirttiği teknik özellikleri, bu kılavuzu, ilgili kılavuzları ve ek belgeleri okuyun.

Sistemi kullanmadan önce NAVI MILL'i, güvenlikle ilgili hususları ve uyarıları inceleyerek öğrenin.

Bu kılavuzda güvenlik önlemleri "TEHLİKE", "İKAZ" ve "UYARI" olarak derecelendirilmiştir.

TEHLİKE

Yanlış kullanım durumunda kullanıcıyı tehdit eden çok ciddi bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi varsa.

İKAZ

Yanlış kullanım durumunda kullanıcının ölüm veya ağır yaralanma tehlikesiyle karşılaşma ihtimali varsa.

UYARI

Yanlış kullanım durumunda kullanıcının fiziksel olarak yaralanma tehlikesiyle karşılaşma veya maddi hasar oluşma ihtimali varsa.

Duruma bağlı olarak, " UYARI" ifadesiyle sınıflandırılan hususların bile ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat edin. Her halükarda, her zaman dikkate alınması gereken bilgiler ilgili yerlerde açıklanmaktadır.

TEHLİKE

Bu kılavuz için mümkün değil.

İKAZ

Bu kılavuz için mümkün değil.

UYARI

1. Ürün ve kılavuzla ilgili hususlar

-  Bu kılavuzda "Kısıtlamalar" veya "Uygun Durum" olarak tanımlanan hususlar için öncelik, bu kılavuz yerine işleme takımı üreticisinin sunduğu kullanım kılavuzuna verilir.
-  Bu kılavuzda açıklanmayan öğeler "mümkün değil" olarak değerlendirilmelidir.
-  Bu kılavuz, tüm seçenek fonksiyonlarının eklenmiş olduğu kabulüyle yazılmıştır. Kullanmaya başlamadan önce işleme takımı üreticisinin belirttiği teknik özelliklerin sağlandığından emin olun.
-  Her bir işleme takımıyla ilgili ayrıntılar için tüm işleme takımı üreticileri tarafından sunulan kullanım kılavuzlarına başvurun.
-  Mevcut NC sistemine (veya sürümüne) bağlı olarak bazı ekranlar ve fonksiyonlar farklılık gösterebilir ve fonksiyonlardan bazıları kullanılamayabilir. Lütfen kullanmadan önce kılavuzdaki bilgileri kontrol edin.

UYARI

2. Kurulum ve montajla ilgili hususlar

- ⚡ Sistemin stabil bir şekilde çalışması için sinyal kablolarını topraklayın. Ayrıca NC ünitesinin ana şasisini, güç dağıtım panelini ve makineyi tek bir noktadan topraklayarak hepsinin aynı potansiyelde olmasını sağlayın.

3. Kullanım öncesi hazırlıkla ilgili hususlar

- ❗ Depolanan strok limitini her zaman ayarlayın. Bu ayar yapılmadığında makine tarafındaki bileşenlerle çakışma durumu oluşabilir.
- ❗ G/Ç (I/O) cihaz kablosunu bağlamadan/çıkarmadan önce her zaman gücü KAPALI duruma getirin. Aksi takdirde G/Ç cihazı ve NC ünitesi zarar görebilir.

4. Ekran işlemleriyle ilgili hususlar

- ⚠ NAVI MILL, NC programını çalıştırmak için aşağıdaki değişkenleri kullanır.

NC program modu	NAVI MILL tarafından kullanılan değişkenler
Kullanıcı makrosu modu	#150 - #179
MTB makrosu modu	#450 - #479

C program modu kullanıcı makrosu modu olarak ayarlandığında ortak değişkenleri kullanmayın. Eğer bu değişkenlerin üzerine yazılırsa arıza oluşur. Eğer yanlışlıkla bu değişkenlerin üzerine yazılırsa, güvenliğinizi sağlayacak önlemleri aldıktan sonra NC'nin gücünü KAPALI duruma getirin. Güç tekrar AÇIK duruma getirildiğinde sistem verileri kurtaracaktır.

NC program modu Tercihler ekranında gösterilir.

- ⚠ Her bir delik delme ekranında "TAKIM KAY No." veya "DELİK ÇEVİRİMİ" değeri girildiğinde, takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki veriler kullanılarak ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Aynı şekilde yüz kesme ekranında, kontur kesme ekranında ve cep ekranında "TAKIM KAY No." değeri girildiğinde, ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki verilerin değiştirilmesi durumunda, her bir prosesin bir kez belirlenen ilerleme hızı ve iş mili devrinin değişmediğine dikkat edin.

5. İşlemlerle ilgili hususlar

- ⚠ Otomatik çalışma sırasında makinenin hareket edebildiği alanın dışında durun. Dönme işlemi sırasında ellerinizi, ayaklarınızı ve yüzünüzü iş milinden uzak tutun.
- ⚠ Kuru çalıştırma işlemini asıl işleme sürecinden önce gerçekleştirin ve işleme programı, takım ofseti ve iş parçası koordinat sistemi ofsetini kontrol ederek teyit edin.
- ⚠ Eğer işlem başlangıç konumu programdaki bir bloktan ayarlandıysa ve program başlatıldıysa, ayarlanan bloktan önceki program çalıştırılmaz. Eğer başlangıç konumu olarak ayarlanmış bloktan önce koordinat sistemi kaydırma komutları veya M, S, T ve B komutları mevcutsa, MDI, vs'yi kullanarak gerekli komutları çalıştırın. Eğer sistem bu işlemler gerçekleştirilmeden ayarlı başlangıç konumu bloğundan çalıştırılmaya başlanırsa makineyle çakışma tehlikesi ortaya çıkar.
- ⦿ Programı, ayna görüntüsü fonksiyonu ayna görüntüsü merkezinde AÇIK/KAPALI duruma gelecek şekilde yazın. Eğer fonksiyon ayna görüntüsü merkezi dışında bir konumda AÇIK/KAPALI duruma gelirse ayna görüntüsü merkezi zarar

UYARI

6. Bozukluk ve anormalliklerle ilgili hususlar

- ❗ Eğer pil zayıf ikazı verildiyse işleme programlarını, ilgili giriş/çıkış cihazındaki takım verilerini ve parametrelerini kaydedin ve ardından pili değiştirin. Pil alarmı verildiğinde işleme programları, takım verileri ve parametreleri zarar görebilir. Pili değiştirdikten sonra verileri tekrar yükleyin.
- ❗ Eğer eksen aşırı çalışırsa veya anormal bir ses çıkarırsa acil durum durdurma düğmesine basın ve eksen hareketini durdurun.

7. Bakımla ilgili hususlar

-  Yanlış bağlantılar cihazların zarar görmesine sebep olabilir, bu yüzden kabloları belirtilen konektörlere bağlayın.
-  Konektörlerin üzerindeki teknik özelliklerde belirtilenlerden farklı gerilim değerleri uygulamayın. Aksi takdirde cihazların bozulmasına veya zarar görmesine sebep olabilirsiniz.
-  Ünitelerin arasındaki bağlantı kablolarını güç AÇIK durumdayken takıp çıkarmayın.
-  Güç açık durumdayken devre kartlarını (PCB) takıp çıkarmayın.
-  Kablo fişlerini, kablo kısmından çekerek takmayın.
-  Pili kısa devre etmeyin, şarj etmeyin, aşırı ısınmasına sebep olmayın, yakmayın ve parçalamayın.
-  Biten pili yerel yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarın.
-  Eskiyen soğutma fanını yerel yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarın.
-  Güç AÇIK durumdayken kontrol ünitesini değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken işlem paneli G/Ç ünitesini değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken kontrol kısmı güç kaynağı kartını değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken genişletme kartını değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken bellek kartuşunu değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken soğutma fanını değiştirmeyin.
-  Güç AÇIK durumdayken pili değiştirmeyin.
-  Kesme işleminde oluşan metal talaşı, vs.'nin bellek kartuşunun konektör kontaklarıyla temas etmemesine dikkat edin.
-  Güç AÇIK durumdayken yüksek hızlı program sunucusunu değiştirmeyin.

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1 Sistemle İlgili Genel Bilgiler	1
1.2 Giriş Prosedürleri.....	2
1.3 Ekran Konfigürasyonu	3
1.4 NAVI MILL'in Çalıştırılması.....	4
1.5 NAVI MILL'in Ayarlanması.....	5
2. GÖRÜNTÜLEME ALANININ FONKSİYONLARI.....	7
2.1 LİSTE GÖRÜNÜMÜ Alanı	8
2.2 İŞLEM GÖRÜNÜMÜ Alanı	10
2.3 Ayar Alanı	11
2.4 Mesaj Alanı	11
2.5 Menü Görüntüleme Alanı.....	11
3. TEMEL İŞLEMLER	12
3.1 Etkin Görünümü Değiştirmek.....	12
3.2 Ekranı Değiştirmek	12
3.3 Verileri Ayarlamak	14
3.4 Pencere Arasında Geçiş Yapmak	17
3.5 Sekmeler Arasında Geçiş Yapmak.....	17
3.6 Giriş İşlemleri.....	18
4. EKRAN ÖZELLİKLERİ	19
4.1 NAVI MILL'in Çalıştırılması.....	19
4.2 Programla İlgili Ekran	20
4.2.1 Program Düzen (Düzenleme) Ekranı.....	20
4.3 Proses Düzenleme Fonksiyonlarıyla İlgili Ekranlar.....	24
4.3.1 Proses List (Proses Listesi) Ekranı.....	24
4.3.2 Çoklu Parça Ekranı	26
4.3.3 Prosesin Düzenlenmesi	30
4.3.4 Proses Modu Seçim Ekranı	36
4.3.5 Başlangıç Koşullarını Ayarlama	39
4.3.6 Delik Delme	43
4.3.7 Yüz Kesme	55
4.3.8 Kontur Kesme	59
4.3.9 Cep	69
4.3.10 EIA Ekranı.....	78
4.4 Dosya Düzenlemeyle İlgili Ekranlar	79
4.4.1 Takım Dosyası Ekranı	79
4.4.2 Kesme Koşulları Dosyası Ekranı	81
4.5 Parametrelerle İlgili Ekran	83
4.5.1 Parametre Ekranı.....	83
4.5.2 TERCİHLER Ekranı	86
4.6 Sürümle İlgili Ekran.....	88
4.6.1 Sürüm Ekranı	88
4.7 Program Kontrolörü Ekranı.....	89
4.8 Kılavuz Fonksiyonu	94

5. PROGRAM ÖZELLİKLERİ.....	96
5.1 NC Programı.....	97
5.1.1 NC Programının Çıkışını Oluşturma Yöntemi.....	97
5.1.2 Kısıtlamalar.....	100
5.2 Dosya Programı.....	101
5.3 Parametre Programı.....	101
5.4 Makro Programı.....	101
6. TAKIM İŞLEVLERİ.....	102
6.1 Takım Değiştirme Komutu (M6) ve T Komutu.....	102
6.2 Takım Numarasını ve Bir Sonraki Takım Numarasını Düzenleme.....	103
7. CNC FONKSİYON ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ KISITLAMALAR.....	104
8. ALARM MESAJLARI.....	105
8,1 Hata Mesajları.....	105
8.2 Uyarı Mesajları.....	108
8,3 İşlem Mesajları.....	109
EK 1. NAVI MILL'DE KULLANILAN DEĞİŞKENLER.....	110
EK 2. PROGRAMLAMA ÖRNEĞİ.....	112
Ek 2,1 İşlemeyle İlgili Çizim.....	112
Ek 2,2 Proses Tablosu.....	113
Ek 2,3 Koşulların Ayarlanması.....	113
Ek 2,4 Program Oluşturma.....	114

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Sistemle İlgili Genel Bilgiler

Bu kılavuz, NAVI MILL for 700/70 (bundan sonra NAVI MILL olarak anılacaktır) adlı ürün için hazırlanan bir kullanım kılavuzudur.


Dikey işleme merkezi (üç eksenli X, Y ve Z) parça programı NAVI MILL oluşturulur.

(1) Aşağıdaki işleme prosesleri düzenlenebilir.

- Delik delme (Delme, gagalama, adım, delik işleme, kılavuz çekme, helisel delik işleme)
- Yüz kesme (Daire, kare)
- Kontur kesme (Daire, kare, serbest)
- Cep işleme (Daire, kare, L model, U model, izleme)
- EIA

(2) Takım Dosyası ve kesme koşulu dosyası sağlanır ve kesme koşulları otomatik olarak belirlenir.

(3) İşlem ekranı LİSTE GÖRÜN (LİSTE GÖRÜNÜMÜ) alanı ve İŞLEM GÖRÜN (İŞLEM GÖRÜNÜMÜ) alanından oluşur. LİSTE GÖRÜN alanında tüm parça programını istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. İŞLEM GÖRÜNÜMÜ alanında, giriş bileşenleriyle ilgili yardımcı çizimler yer alır ve veriler bu yardımcı çizimler kullanılarak kolayca girilebilir.

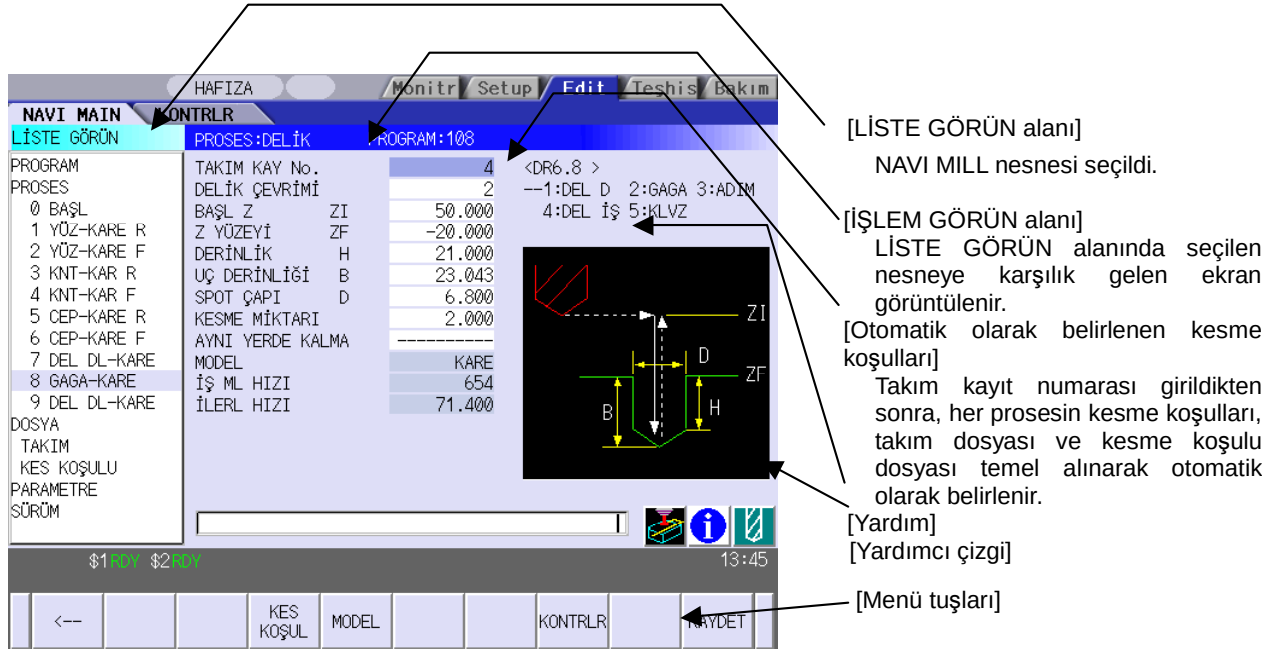

(Not) İşlem ekranı boyutu, 800(genişlik) x 600(uzunluk) olarak sabitlenmiştir.

(4) Program Kontrolörü, parça programının takım yollarını grafiksel olarak izleme imkanı sunar. Bu fonksiyon aracılığıyla, giriş verilerindeki hatalar daha erken bir aşamada saptanabilir.


(5) Kılavuz fonksiyonu operatöre sorun gidermek için gereken bilgileri sağlar.

(6) Parça programı, NC programını temel alan bir makro programıdır. Standart MELDAS CNC 700/70 Serisi'nin düzenleme ekranı kullanılarak prosesler arasında komutlar eklenebilir.


1.2 Giriş Prosedürleri

NAVI MILL için kullanılan giriş prosedürü aşağıda gösterilmiştir.

parçasının düzenleme işlemleri
NAVI MILL'in ekranında yapılır.

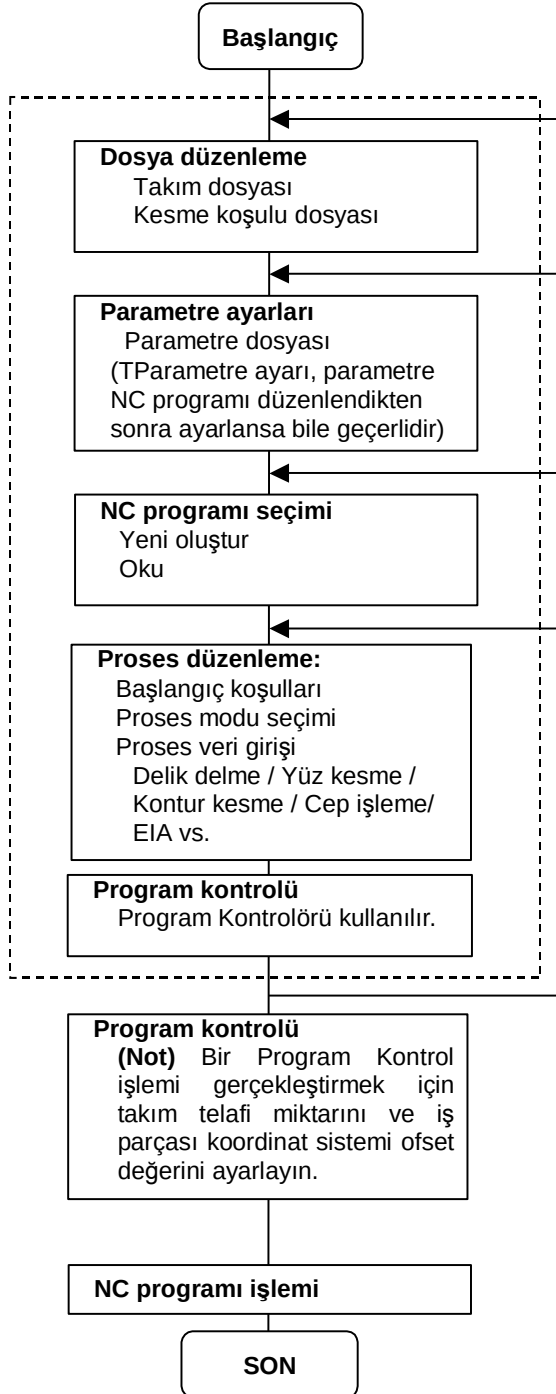


Ekler

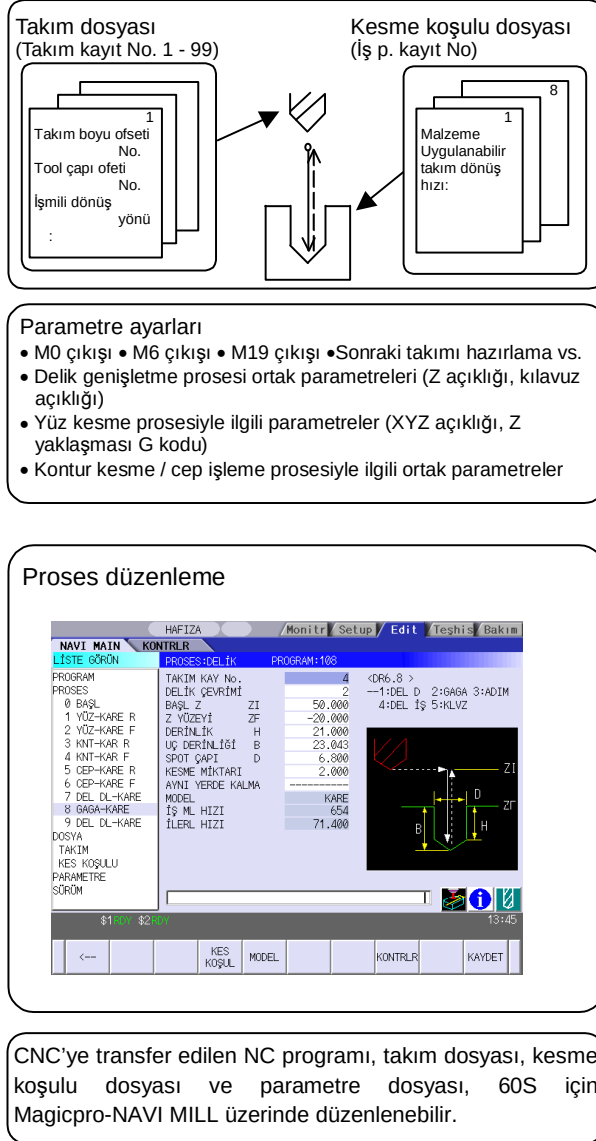

1.3 Ekran Konfigürasyonu

MILL NAVI için kullanılan ekran konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir.

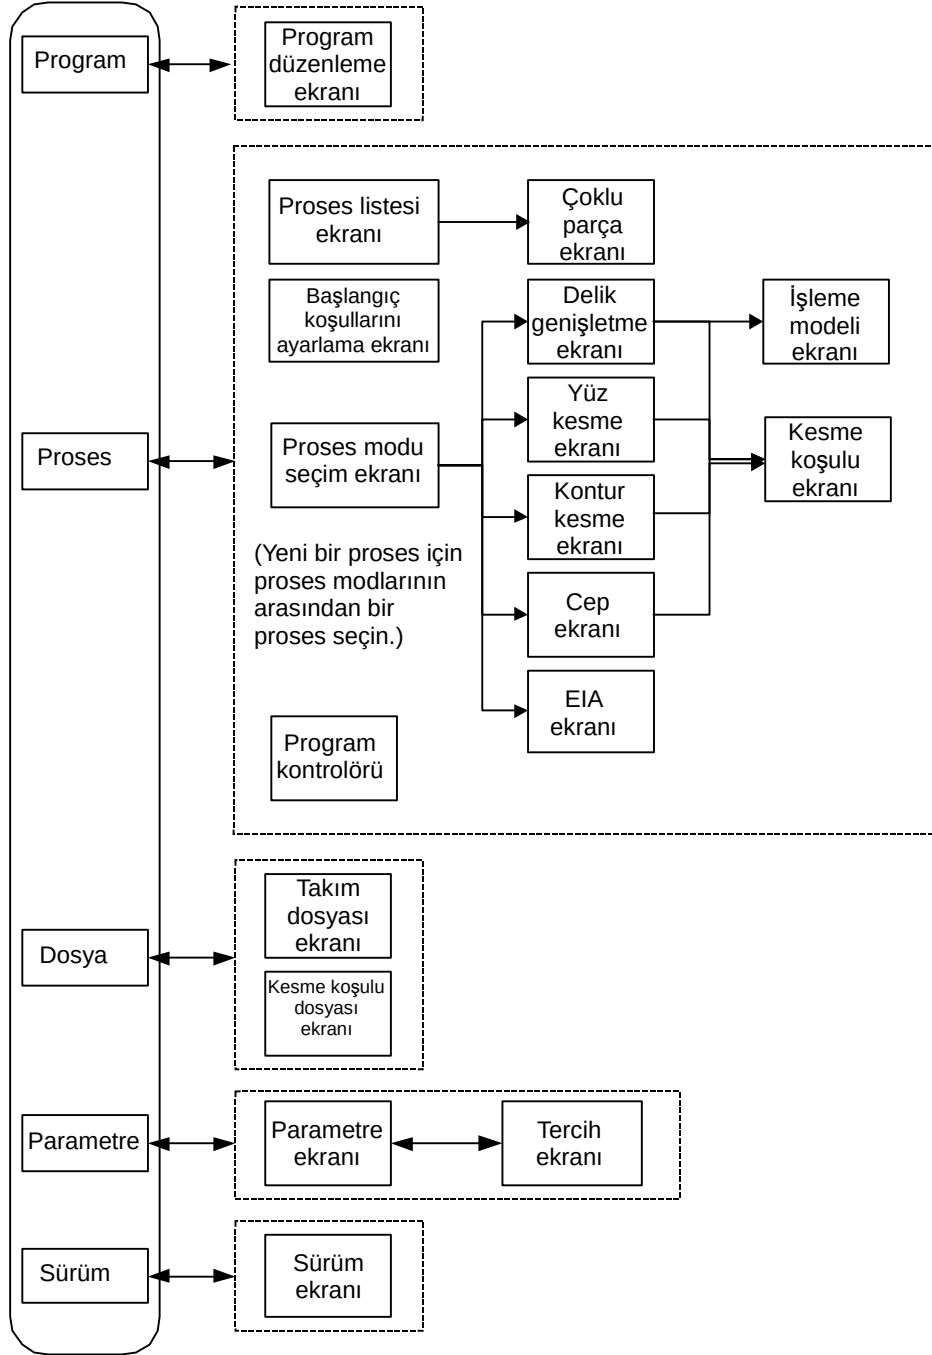

Ekran adı	Ayrıntılar
Başlık ekranı	Bu ekran, güç AÇILDIĞINDA görüntülenir.
Program düzen ekranı	Proses programı okunur ve kaydedilir vs.
Proses listesi ekranı	Bir işleme programının her bir prosesine ait takım bilgileri ve kesme koşulları listelenir.
Çoklu parça ekranı	Çoklu parça işleme için bir NC programı oluşturulur.
Proses modu seçim ekranı	Proses modu (delik açma, vs.) seçilir.
Başlangıç koşullarını ayarlama ekranı	Proses programının başlangıç koşulları ayarlanır.
Delik genişletme ekranı	Delik genişletme prosesiyle ilgili parametreler girilir.
Delik genişletme işleme modeli ekranı	Delik delme prosesine ait işleme modeli ile ilgili parametreler girilir.
Kesme şartı ekranı	Proses ile kesme şartları girilir.
Yüz kesme ekranı	Yüz kesme prosesiyle ilgili parametreler girilir.
Kontur kesme ekranı	Kontur kesme prosesiyle ilgili parametreler girilir.
Kontur kesme model ekranı	Kontur kesme prosesine ait işleme modeli ile ilgili parametreler girilir.
Cep ekranı	Cep prosesi parametreleri girilir.
Cep model ekranı	Cep prosesine ait işleme modeli ile ilgili parametreler girilir.
EIA ekranı	EIA prosesi girilir.
Takım dosyası ekranı	Her bir takıma ait takım verileri kaydedilir.
Kesme koşulu dosyası ekranı	Her bir proses ile kesme şartları (hız oranı) girilir.
Parametre ekranı	Takım kodu ve çeşitli parametreler ayarlanır.
Tercih ekranı	Sistem ayarları yapılır.
Sürüm ekranı	NAVI MILL'in sürüm bilgisi görüntülenir.
Program kontrolörü	NC programının takım yolları grafiksel olarak görüntülenir.

1.4 NAVI MILL'in Çalıştırılması

NAVI MILL ekranını görüntülemek için önce  işlevini, daha sonra [NAVI] menüsünü seçin. Güç AÇIK duruma getirildiğinde program düzenleme ekranı bir kez görüntülenir. Ardından, NAVI MILL ile daha önce seçilen ekran görüntülenir.

1.5 NAVI MILL'in Ayarlanması

NAVI MILL'de çıkışı oluşturulan parça programı, makro tabanlı bir NC programıdır. Bu yüzden makro programlarının önceden NC sistemine kaydedilmesi gerekir. Ayrıca, NC programlarının veya NAVI MILL'in referans dosyalarının kaydedildiği hedef konumların ve veri girişi için kullanılan birimlerin NAVI MILL işlemlerinden önce belirtilmesi gerekir.

NAVI MILL ayar bileşenleri

Bileşen	Ayrıntılar	Standart değer
YOL PROGRAM	NC programının kaydedildiği klasöre ait yol.	MEM:/
YOL PARAMETRE	Takım dosyası, kesme koşulu dosyası ve parametre dosyasının kaydedildiği klasöre ait yol.	700 Serisinde: D:/NCFILE/NA VI 70 Serisinde: MEM:/
MAKRO	Makro program modu 1: Kullanıcı makrosu modu 2: MTB makrosu modu	1 (Kullanıcı Makrosu)
BİRİM	Veri girişinde kullanılan birim 1: inç 2: mm	2 (mm)

NAVI MILL ayar prosedürleri

(1) PARAMETRE ekranını açın.

(2) "999 BAKIM" değerini 1 olarak ayarlayın.




[TERCİH] menüsü görüntülenecektir.

(3) [TERCİH] menü tuşuna basın.



TERCİH ekranı görüntülenecektir.

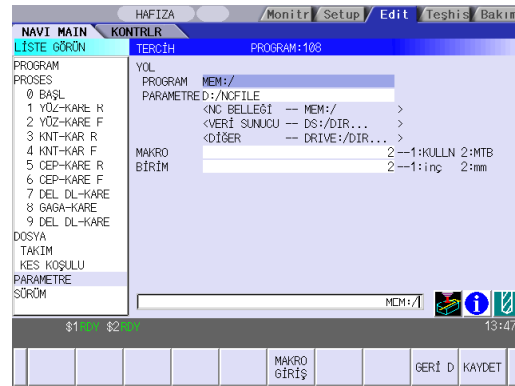

(4) Makro tipini seçin.
(1:Kulln makrosu 2:MTB makrosu)

- (5) [MAKRO GİRİŞ] menü tuşuna basın. ➡ "TAMAM MI?(E/H)" mesajı görüntülenecektir.
- (6) [E] tuşuna basın. ➡ Makro programı NC sistemine kaydedilecektir.
- (7) Program yolunu girin.
- (8) Parametre yolunu girin.
- (9) Birimi seçin.
(1:inç, 2:mm) ➡ Birim değiştiğinde gücü KAPALI duruma ve tekrar AÇIK duruma getirin.


(Ek)

- NAVI MILL'i ayarlarken veya "MAKRO" tipleri arasında geçiş yaparken her zaman bir makro programını kaydetme işlemi uygulayın.
- Gerekirse "PROGRAM YOLU" ve "PARAMETRE YOLU"nu değiştirin.
- "BİRİM" değiştiğinde gücü KAPALI duruma ve tekrar AÇIK duruma getirin.
- Eğer güç AÇIK duruma getirildiğinde takım dosyası, kesme koşulu dosyası ve parametre dosyası "PARAMETRE YOLU" klasöründe mevcut değilse bu dosyalar sistem tarafından oluşturulur.


2. GÖRÜNTÜLEME ALANININ FONKSİYONLARI

NAVI MILL ekranı aşağıda belirtilen beş alana bölünmüştür.

- (1) LİSTE GÖRÜNÜ alanı (Bkz. "2.1 LİSTE GÖRÜNÜ Alanı")
- (2) İŞLEM GÖRÜNÜ alanı (Bkz. "2.2 İŞLEM GÖRÜNÜ Alanı")
- (3) Ayar alanı (Bkz. "2.3 Ayar Alanı")
- (4) Mesaj alanı (Bkz. "2.4 Mesaj Alanı")
- (5) Menü görüntüleme alanı (Bkz. "2.5 Menü Görüntüleme Alanı")

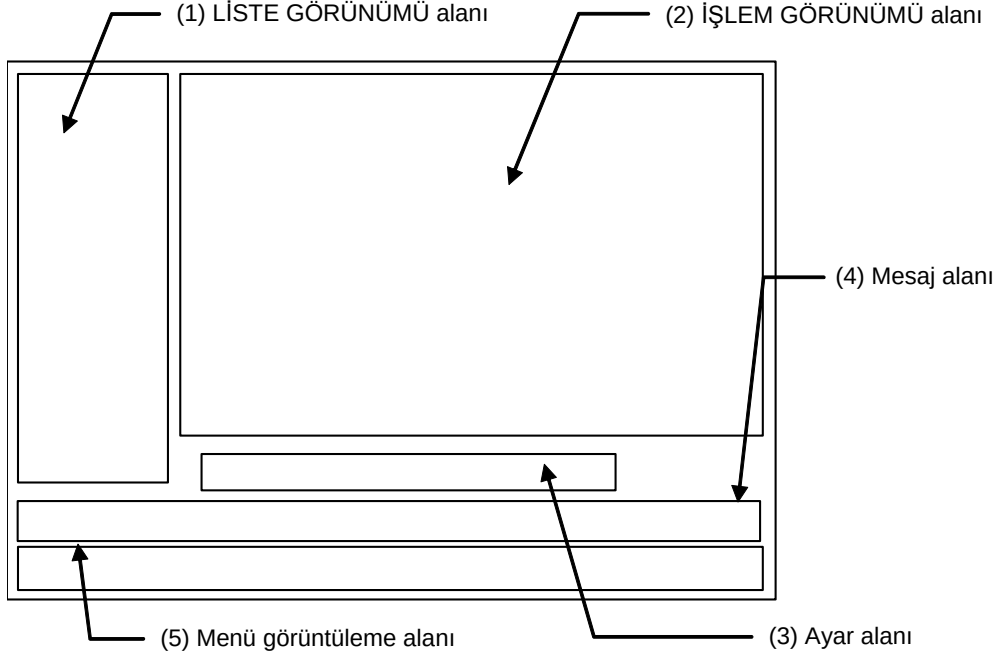


<Ekran örneği>

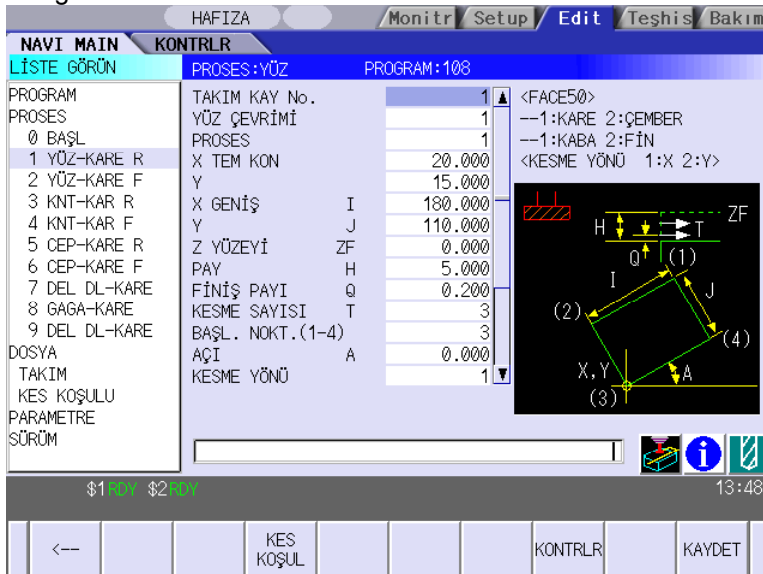

2.1 LİSTE GÖRÜNÜMÜ Alanı

NAVI MILL nesnesi bu alanda seçilir.

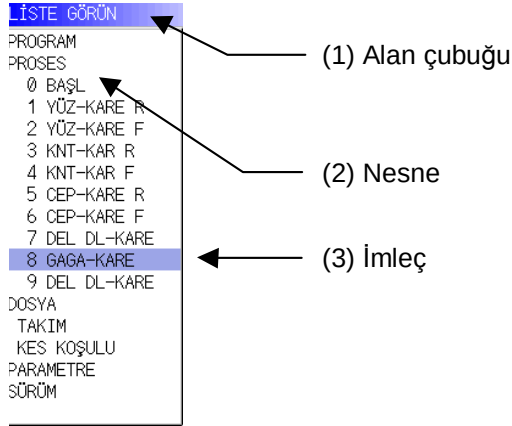

(1) Alan çubuğu

LİSTE GÖRÜN alanı etkin durumdayken alan çubuğu vurgulu hale gelir.

(2) Nesneler

Seçilebilen nesnelerin listesi görüntülenir. Nesne, ana nesne ile ana nesnenin detaylandırıldığı alt nesneden oluşur. Her bir nesneyle ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

Ana nesne	Alt nesne	Ayrıntılar
PROGRAM	-	NC programını oluşturur, okur, siler, vs.
PROSES	0 BAŞL 1 DR-ÇİZGİ :	Geçerli durumda düzenlenen proses listesini görüntüler. Seçilen prosesin ayarları görüntülenebilir ve değiştirilebilir.
DOSYA	TAKIM	Takım dosyasını görüntüler ve değiştirir.
	KES KOŞULU	İş parçası malzemesine göre her bir prosesin kesme koşullarını görüntüler ve değiştirir.
PARAMETRE	-	Her bir proste kullanılacak muhtelif parametreleri ve takım seçeneğini gösterir. Bunlar değiştirilebilir.
SÜRÜM	-	NAVI MILL'in sürüm bilgisini görüntüler.

(Not) Eğer çok fazla proses kaydedildiyse ve tüm nesneler görüntülenemiyorsa bir kaydırma çubuğu görüntülenecektir. Bu durumda listenin görüntüsünü imleç tuşuna veya sayfa tuşuna basarak ya da kaydırma çubuğunu tıklayarak değiştirebilirsiniz.

(3) İmleçler

LİSTE GÖRÜN alanı etkinken ve nesne imleçle seçili durumdayken, İŞLEM GÖRÜN alanındaki ve menü görüntüleme alanındaki görüntü değişecektir.


<İmleç Hareketi>

İmleç, imleç tuşları veya bir işaretleme aracı kullanılarak hareket ettirilir.

Tuş tipi	İmleç işlemi
[↑] İmleç tuşu	Ana nesne veya alt nesneden bağımsız olarak imleci bir alan yukarıya taşır. İmleç en üstteyken ↑ tuşuna basıldığında imlecin hareket etmediğine dikkat edin.
[↓] İmleç tuşu	Ana nesne veya alt nesneden bağımsız olarak imleci bir alan aşağıya taşır. İmleç en alttayken ↓ tuşuna basıldığında imlecin hareket etmediğine dikkat edin
[←] İmleç tuşu	İmleç alt nesnenin üzerindeyken imleci bir önceki ana nesnenin üzerine götürür.
[→] İmleç tuşu	İmleç alt nesnenin üzerindeyken imleci bir sonraki ana nesnenin üzerine götürür.
[Page Up] tuşu	Görüntülenen veriyi en üste taşır.
[Page Down] tuşu	Görüntülenen veriyi en alta taşır.
İşaretleme aracı	İmleç, işaretleme aracıyla tıklanan noktaya atlar. Eğer seçilemeyen bir nesne tıklanırsa imleç hiçbir yere atlamaz.

2.2 İŞLEM GÖRÜNÜMÜ Alanı

Bu alanda çeşitli veriler görüntülenir. LİSTE GÖRÜN alanındaki nesneyi seçtiğinizde İŞLEM GÖRÜN alanında görüntülenen içerik değişir.

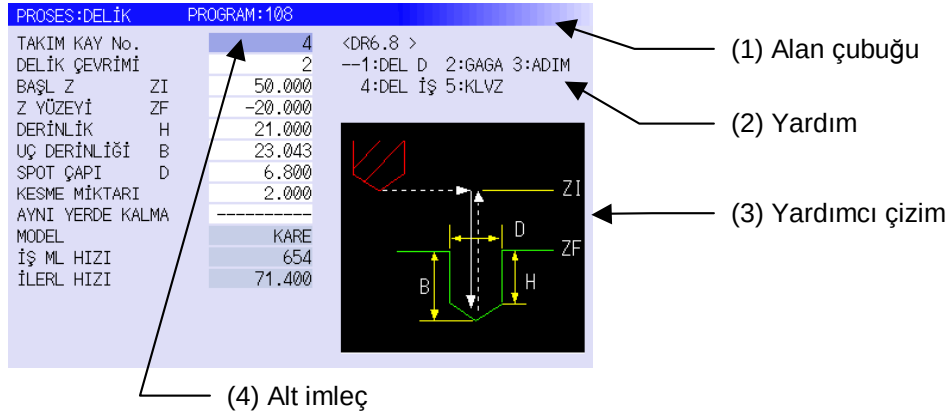

(1) Alan çubuğu

İŞLEM GÖRÜN alanı etkin durumdayken alan çubuğu vurgulu hale gelir. Mevcut durumda düzenlenen programın adı görüntülenir.

(2) Yardım

Ayar bileşenleriyle ilgili pratik referans bilgileri görüntülenir.

(3) Yardımcı çizim

Proses düzenlenirken, mevcut durumda düzenlenen işleme moduna göre bir yardımcı çizim görüntülenir.

(4) Alt imleç

Tuş tipi	İmleç işlemi
[↑] İmleç tuşu	İmleci bir alan yukarıya taşır. İmleç en üstteyken ↑ tuşuna basıldığında imlecin hareket etmediğine dikkat edin.
[↓] İmleç tuşu	İmleci bir alan aşağıya taşır. İmleç en alttayken ↓ tuşuna basıldığında imlecin hareket etmediğine dikkat edin
[Page Up] tuşu	Görüntülenen veriyi en üste taşır.
[Page Down] tuşu	Görüntülenen veriyi en alta taşır.

2.3 Ayar Alanı

Veriler için ayarlanacak değerler girilir.

2.4 Mesaj Alanı

İşlem sırasında bir hata mesajı veya işlem mesajı, vs. görüntülenir.

2.5 Menü Görüntüleme Alanı

Ekran işlemi seçilir ve ekran değişir.
Her ekranda farklı menüler görüntülenir. (Bkz. Bölüm 4.)

3. TEMEL İŞLEMLER

3.1 Etkin Görünümü Değiştirmek

NAVI MILL'i çalıştırmak için LİSTE GÖRÜN. alanını veya İŞLEM GÖRÜN alanını etkinleştirin. GÖRÜNÜM etkin durumdayken alan çubuğu vurgulu hale gelir ve veri girişi yapılabilir. Etkinleştirilecek GÖRÜNÜM'e geçmek için [←] ve [→] menü tuşlarını ya da bir işaretleme aracını kullanabilirsiniz.

3.2 Ekranı Değiştirmek

LİSTE GÖRÜN alanındaki nesneyi seçtiğinizde ekran (İŞLEM GÖRÜN alanındaki içerik) değişir. (Bkz. Bölüm 2.1 LİSTE GÖRÜN. Alanı.)

İŞLEM GÖRÜN alanı etkin durumdayken ekranın değiştirilemediğine dikkat edin.


Böyle bir durumda, LİSTE GÖRÜN. alanını etkinleştirmek için [←] menü tuşuna basın veya bir işaretleme aracıyla "LİSTE GÖRÜN"ü tıklayın.

İşlem örneği

(1) Program düzenleme ekranını açın.




İŞLEM GÖRÜN alanı etkin durumda.

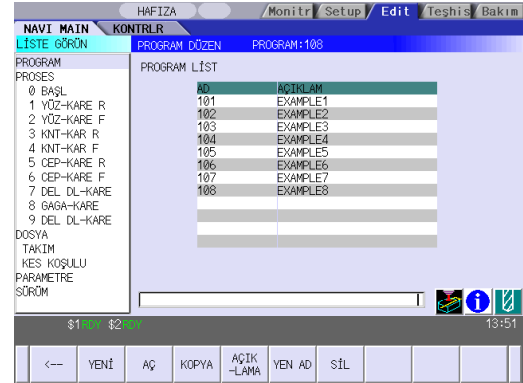

(2) [←] menü tuşuna basın.




LİSTE GÖRÜN. alanı etkin duruma gelecektir.

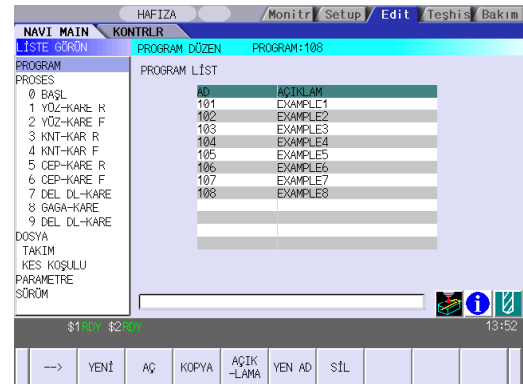

(3) İmleç tuşuyla nesneyi seçin.




İŞLEM GÖRÜN alanı, seçilen nesneye karşılık gelen ekrana dönüşecektir.

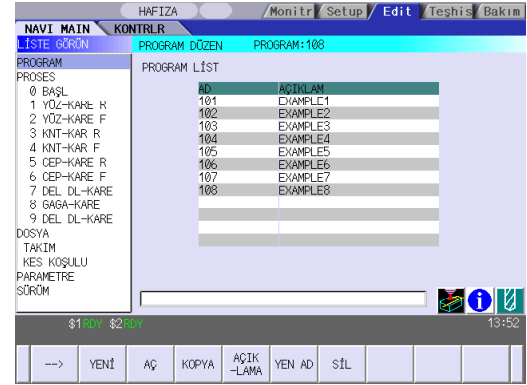

(4) [DEĞİŞT] menü tuşuna basın.



İŞLEM GÖRÜN alanı etkin duruma gelecektir.

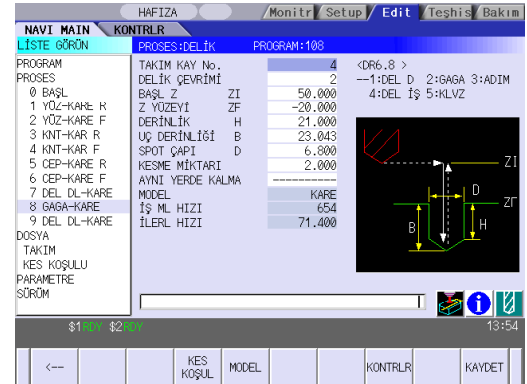

3.3 Verileri Ayarlamak

Alt imleci taşıdıktan sonra ilgili veriyi ayar alanına girin ve ardından [GİRİŞ] tuşuna basın, veri ayarlanacaktır.
(Alt imleç sadece İŞLEM GÖRÜN alanı etkin durumdayken görüntülenir.)

HAFIZA / Monitr / Setup / Edit / Teşhis / Bakım

NAVI MAIN KONTLR

LİSTE GÖRÜN **PROSES:DELİK** **PROGRAM:108**

PROGRAM	TAKIM KAY No.	4	<DR6.8 >
PROSES	DELİK ÇEVİRİMİ	2	--1:DEL D 2:GAGA 3:ADIM
0 BAŞL	BAŞL Z	ZI	50.000
1 YÜZ-KARE R	Z YÜZEYİ	ZF	-20.000
2 YÜZ-KARE F	DERİNLİK	H	21.000
3 KNT-KAR R	UÇ DERİNLİĞİ	B	23.043
4 KNT-KAR F	SPOT ÇAPI	D	6.800
5 CEP-KARE R	KESME MİKTARI		2.000
6 CEP-KARE F	AYNI YERDE KALMA		
7 DEL DL-KARE	MODEL		KARE
8 GAGA-KARE	İŞ ML HIZI		654
9 DEL DL-KARE	İLERL HIZI		71.400

DOSYA
TAKIM
KES KOŞULU
PARAMETRE
SÜRÜM

\$1 **NEW** \$2 **NEW**

13:55

KES KOŞUL **MODEL** **KONTLR** **KAYDET**

Alt imleç

Ayar alanı

Veri ayar alanındaki işlemler

İmlecin görüntülediği konumda tuş girişi yapılır. Eğer imleç görünmüyorsa tuş girişi geçersizdir. Bir tuş girişi yapıldığında imlecin bulunduğu konumda ilgili veri belirir ve imleç bir karakter boşluğu kadar sağa gider.

■ [→] / [←] tuşları: İmleci bir karakter sola ya da sağa götürür.

(1) İmleç, sağda gösterilen konumda bulunmaktadır. ➡

1	2	3	7	7	7		4	5	6
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

(2) [→] tuşuna basın. ➡ İmleç bir karakter boşluğu kadar sağa gidecektir.

1	2	3	7	7	7	4		5	6
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

■ [SİL] (DELETE) tuşu: İmlecin önündeki karakteri siler.

(1) İmleci, silinecek verinin bulunduğu konuma götürün. ➡ Veri ayar alanındaki imleç hareket eder.

1	2	3	4		5	6
---	---	---	---	--	---	---

(2) [SİL] tuşuna basın. ➡ İmlecin önündeki karakter silinir.


1	2	3		5	6
---	---	---	--	---	---

3.4 Pencereleer Arasında Geçiş Yapmak

Klavyede bir kısayol tuşuna basıldığında buna karşılık gelen pencere görüntülenir.

Düğme	Uygulama
	Takım kılavuzu penceresini görüntüler.
	Mesaj kılavuzu penceresini görüntüler.
	Kontrolör penceresini görüntüler.

3.5 Sekmeler Arasında Geçiş Yapmak

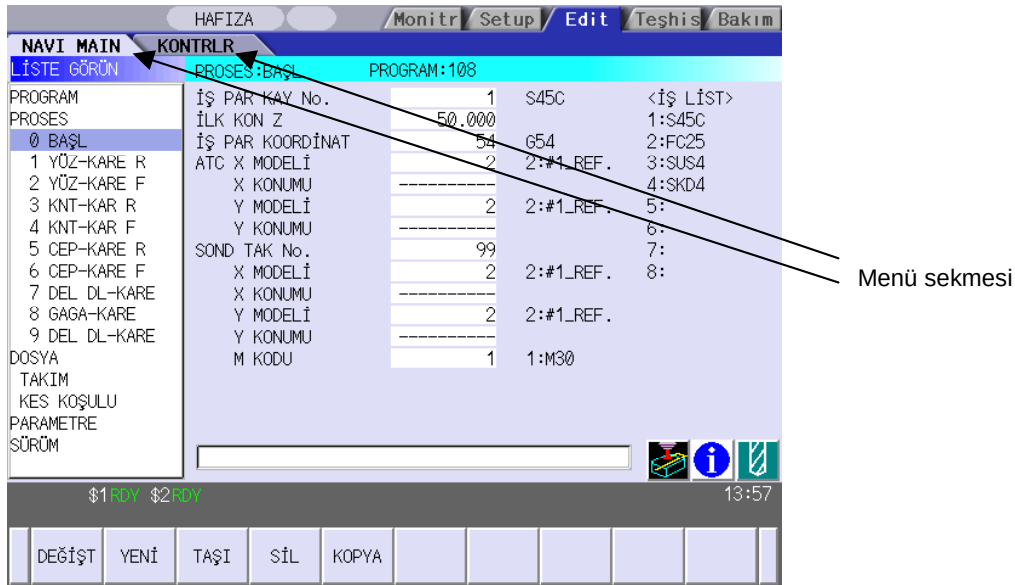

The screenshot shows the HAFIZA software interface. The top menu bar includes HAFIZA, Monitr, Setup, Edit, Teşhis, and Bakım. The NAVI MAIN menu is on the left, and the KONTROLR window is on the right. The KONTROLR window displays various parameters and their values, including İŞ PAR KAY No., İLK KON Z, İŞ PAR KOORDİNAT, ATC X MODELİ, X KONUMU, Y MODELİ, Y KONUMU, SOND TAK No., X MODELİ, X KONUMU, Y MODELİ, Y KONUMU, and M KODU. A red arrow points from the 'Menü sekmesi' label to the NAVI MAIN menu.

Klavyedeki bir sekme düğmesine basılarak ana pencere ve kontrolör penceresi arasında geçiş yapılabilir.

Düğme	Uygulama
	Soldaki sekmeyi seçer.
	Sağdaki sekmeyi seçer.

(Not 1) Klavye özelliklerine bağlı olarak herhangi bir sekme düğmesi olmayabilir.

3.6 Giriş İşlemleri

Belirli veri ayarları için sayısal verilerin doğrudan girilmesi yöntemine ek olarak, giriş yapmak için dört işlem operatörü ve fonksiyon sembolleri de kullanılabilir.

Giriş yöntemi

Sayısal değerler, fonksiyon sembolleri, operatörler ve parantezler () bir araya getirilir ve veri ayar alanında düzenlenir.

[GİRİŞ] tuşuna basıldığında işlem sonuçları görüntülenir. [GİRİŞ] tuşuna tekrar basıldığında, geçerli durumda seçili olan ayar bileşenine ait veri ayarlanacaktır.

Veri ayar alanındaki içerik silinir.

Operatör ayarları ve sonuçlarıyla ilgili örnekler		
İşlem	Ayar örneği	İşlem sonucu
Toplama	=100+50	150.000
Çıkarma	=100-50	50.000
Çarpma	=12.3*4	49.200
Bölüm	=100/3	33.333
Fonksiyon	=1.2* (2.5+SQRT(4))	5.4

Fonksiyon sembolleri, ayar örnekleri ve sonuçlar			
Fonksiyon	Fonksiyon sembolü	Ayar örneği	İşlem sonucu
Mutlak değer	ABS	=ABS (50-60)	10
Karekök	SQRT	=SQRT (3)	1.732
Sinüs	SIN	=SIN (30)	0.5
Kosinüs	COS	=COS (15)	0.966
Tanjant	TAN	=TAN (45)	1
Ark tanjant	ATAN	=ATAN (1.3)	52.431
Çember oranı	PAI	=PAI*10	31.415
İnç	INCH	=INCH/10	2.54

İşlem örnekleri

- Aşağıda gösterildiği gibi ayar değerlerini girin ve [Giriş] tuşuna basın.
=12*20 [Giriş]

İşlem sonucu, veri ayar alanında görüntülenir.
240 |
- [Giriş] tuşuna tekrar basın.

Seçilen ayar bileşenine ait veri ayarlanır. İmleç bir sonraki konuma gider.

Operatörler ve fonksiyonların kullanımıyla ilgili notlar

- Bölüm : Sıfıra bölme durumunda bir hata oluşur.
 Karekök : Eğer parantez içindeki değer negatifse bir hata oluşur.
 Üçgen fonksiyonu : θ açısı birimi derecedir ($^{\circ}$).
 Ark tanjant : $-90 < \text{işlem sonuçları} < 90$.

Kısıtlamalar


- İlk karakter için her zaman "=" işaretini kullanın.
- Aşağıdaki karakterleri, ikinci karakter veya son karakter olarak kullanmayın.
İkinci karakter olarak geçersiz: *, /,)

4. EKRAN ÖZELLİKLERİ

4,1 NAVI MILL'in Çalıştırılması

NAVI MILL çalıştırıldığında program düzenleme ekranı görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

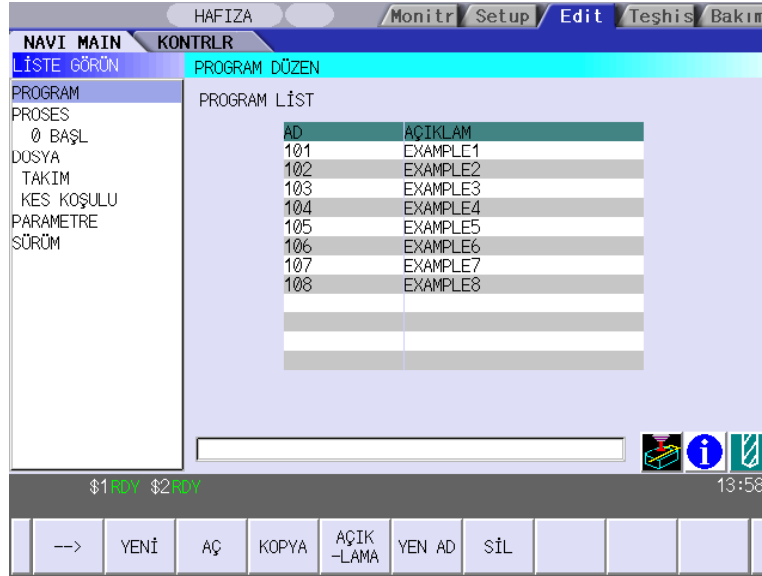

NAVI MILL ilk çalıştırıldığında imleç, LİSTE GÖRÜN alanındaki [PROGRAM] seçeneğinin bulunduğu konumda görüntülenir ve İŞLEM GÖRÜN alanında program düzenleme ekranı görüntülenir. LİSTE GÖRÜN alanı etkin durumdadır. Proses programı seçili değildir.

4.2 Programla İlgili Ekran

4.2.1 Program Düzen (Düzenleme) Ekranı

NC programı bu ekranda yeni oluşturulur ve okunur vs. LİSTE GÖRÜN alanında [PROGRAM] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni



LİSTE GÖRÜN alanında, geçerli durumda seçili olan programın proses listesi görüntülenir.


< Proseste görüntüleneler>

Proses adı		Görüntülenene n karakterler	Notlar
Delik genişletme	Delik delme	DR-****	İşleme modelini gösteren sembol (kısaltma), **** kısmında ayarlanır. • Rasgele : RASTG • Doğrusal : ÇİZGİ • Yay : YAY • Çember : ÇEMB • Kare : KARE • Izgara : IZGARA
	Gagalama	GAGA-****	
	Adım	ADIM-****	
	Delik işleme	DEL İŞ-****	
	Kılavuz çekme	(KLVZ-****)	
	Helisel delik işleme	HLS-DLİŞ ?	İşleme tipini (kaba/finiş) gösteren sembol (kısaltma), "?" kısmında ayarlanır. • Kaba : R • Finiş : F
Yüz kesme	Kare	YÜZ-KARE ?	İşleme tipini (kaba/finiş) gösteren sembol (kısaltma), "?" kısmında ayarlanır. • Kaba : R • Finiş : F
	Çember	YÜZ-ÇEMB ?	
Kontur kesme	Kare	KNT-KAR ?	
	Çember	KNT-ÇEM ?	
	Serbest	KNT-SERB ?	
Cep	Kare	CEP-KARE ?	
	Çember	CEP-ÇEMB ?	
	L modeli	CEP-LMOD ?	
	U modeli	CEP-UMOD ?	
	İzleme	CEP-İZL ?	
EIA		EIA (EIA)	

Ekranında görüntülenene öğe

No.	Görüntülenene öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	PROGRAM LİST	Mevcut durumda okunabilen NC programının program numarasını ve açıklamasını görüntüler.	-

 Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	YENİ	Yeni bir NC programı oluşturur. (Not 1) < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() AÇIKLAMA()
3	AÇ	Mevcut NC programını okur. (Not 1) (Not 2) < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() Bu menüye basıldığında imleç, program listesinin isim kısmında görüntülenir. Ayar alanı boşken imleci kullanarak bir program seçin ve programı okumak için [GİRİŞ] tuşuna basın. 
4	KOPYA	Mevcut NC programını başka bir programa kopyalar. (Not 1) < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() → O()
5	AÇIKLAMA	NC programındaki açıklamayı düzenler. (Not 1) < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() AÇIKLAMA()
6	YEN AD	Mevcut NC programını yeniden adlandırır. (Not 1) < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() → O()
7	SİL	NC programını siler. < Menüye basıldığında ayar alanındaki görüntü> O() - O()
8	LİSTE GÜNC	Liste görüntüsünü günceller.

(Not 1) O No için 1 - 7999 veya 10000 - 99999999 aralığındaki değerler ve açıklama için maksimum 18 alfasayısal karakter kullanılabilir.

(Not 2) NC program modu kısmında, kullanıcı makrosu modu ve MTB modu yer alır. (Bu, tercihler ekranında belirtilir.) Kullanıcı makrosu modu etkin durumdaysa ve MTB modu açıkken bir NC programı oluşturulursa, NC programı kullanıcı makrosu moduna dönüştürülür. MTB modu etkin durumdaysa ve kullanıcı makrosu modu açıkken bir NC programı oluşturulursa, NC programı MTB moduna dönüştürülür.

İşlem örneği (Mevcut NC programının açılması)

- (1) LİSTE GÖRÜN alanında [PROGRAM]'ı seçin.



Program düzenleme ekranı görüntülenecektir. Okunabilen NC program listesi görüntülenecektir.



- (2) [AÇ] menü tuşuna basın ve okunacak NC programının numarasını girin.




[AÇ] menüsü vurgulanacak ve ayar alanı görüntülenecektir.



- (3) [GİRİŞ] tuşuna basın.



[AÇ] menüsünün vurgusu kaldırılacak ve ayar alanı ekrandan kaybolacaktır. NC program okuma prosesi LİSTE GÖRÜN alanında görüntülenecektir. NC program No okuması İŞLEM GÖRÜNÜMÜ alanının alan çubuğunda görüntülenecektir.

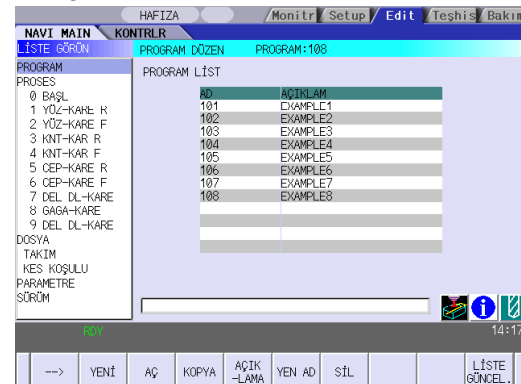

NAVI MAIN KONTROL											
LISTE GÖRÜN		PROSES LIST				PROGRAM:108					
		No.	PRS	ADI	TK	NT	H	D	S	F	
PROGRAM		0	BAZL	-----	---	0	---	---	---	---	
PROSES		1	YÜZ-KARE R	FACE50	1	0	1	1	720	360.000	
1 YÜZ-KARE R		2	YÜZ-KARE F	FACE50	1	0	1	1	720	360.000	
2 YÜZ-KARE F		3	KNT-KAR R	EM20	8	0	8	8	640	64.000	
3 KNT-KAR R		4	KNT-KAR F	EM20	8	0	8	8	640	64.000	
4 KNT-KAR F		5	CEP-KARE R	EM20	8	0	8	8	640	64.000	
5 CEP-KARE R		6	CEP-KARE F	EM20	8	0	8	8	640	64.000	
6 CEP-KARE F		7	DEL DL-KARE	CD3	5	0	5	5	1050	70.000	
7 DEL DL-KARE		8	GAGA-KARE	DR6.8	4	0	4	4	654	71.400	
8 GAGA-KARE		9	DEL DL-KARE	DC20	3	0	3	3	112	56.000	
9 DEL DL-KARE											
DOSYA TAKIM KES KOŞULU PARAMETRE SÜRÜM											
\$1NEW \$2NEW 14:01											
-->											

Ekranla görüntülenene öğeler

No.	Görüntülenene öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	PRS	Prosesin ismi görüntülenir. (Not) Bu isim, LİSTE GÖRÜN alanında görüntülenene ismin aynıdır.	-
2	TK ADI	Kullanılacak takımın ismi görüntülenir.	-
3	T	Kullanılacak takımın numarasını belirleyin.	0-9999
4	NT	Bir sonraki proseste kullanılacak takımın numarasını belirleyin. Takım, değıştikten sonra belirlenen takım numarasına göre belirlenebilir. (Not) "103 SONR TAK HAZ" parametresinde "1" ayarlanması durumunda ,bu veri geçerlidir.	0-9999
5	H	Takım boyu ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum H değeri, teknik özelliklere göre değıştirilir.	1 ila takım setlerinin sayısı
6	D	Takım çapı ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum D değeri, teknik özelliklere göre değıştirilir.	1 ila takım setlerinin sayısı
7	S	İş mili dönüş hızını girin.	1-99999 devir/dak
8	F	İlerleme hızını girin. Delik çevrimi tipi "TAP" ise aralık değeri (mm/devir) girin.	0,001 ila 60000.000 mm/dak 0,001 ila 999.999 mm/devir

Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	SONR T ÖN AYR	Bir sonraki takım No.'sunu otomatik olarak ayarlar. Bir sonraki takım No.'su için bir sonraki prosesin takım No.'su ayarlanır.
3	ÇOKL PR	Çoklu Parça ekranı görüntülenir. Çoklu Parça fonksiyonu kullanıldığında "ÇOKL PR"ye basın.
4	KAYDET	Proses listesindeki değışiklikleri kaydeder.

4.3.2 Çoklu Parça Ekranı

Çoklu Parça fonksiyonu, belirlenen işleme işleminin bir kerede çok sayıda iş parçası için tamamlanabilmesine olanak sağlayan bir NC programı üretmenizi sağlar. Bu NC programı, çok sayıda iş parçasının uygun şekilde düzenlenmesi ile tek bir parça işleme için üretilen NC programlarına dayanılarak üretilebilir.

Çok sayıda iş parçası üzerinde çalışılırken, bu iş parçalarının konumlarının belirlenmesi için şu iki seçenek mevcuttur:


- her bir iş parçası için iş koordinat sistemi değerlerinin belirlenmesi.
- her bir ofset miktarının tek bir özel iş koordinatına dayanılarak belirlenmesi.

İşleme modeli ile ilgili olarak da şu iki seçenek mevcuttur:

- bir sonraki işleme işlemine geçmeden önce tabla üzerinde tüm iş parçaları için bir işleme işleminin tamamlanması (uygulanması gereken takım değiştirme sayısı bu seçeneğin seçilmesi ile düşürülebilir).
- her bir iş parçası için tüm işleme işlemlerinin tamamlanması.

(Not 1) Çoklu Parça fonksiyonu tarafından üretilen NC programı, orijinal NC programından farklıdır.

(Not 2) Çoklu Parça fonksiyonu tarafından üretilen NC programı, NAVI MILL ile düzenlenemez. Düzenlemeye çalışılması halinde "Başl prosesi yok, Oluşturulsun mu? (E/H)" işlem mesajı görüntülenir.


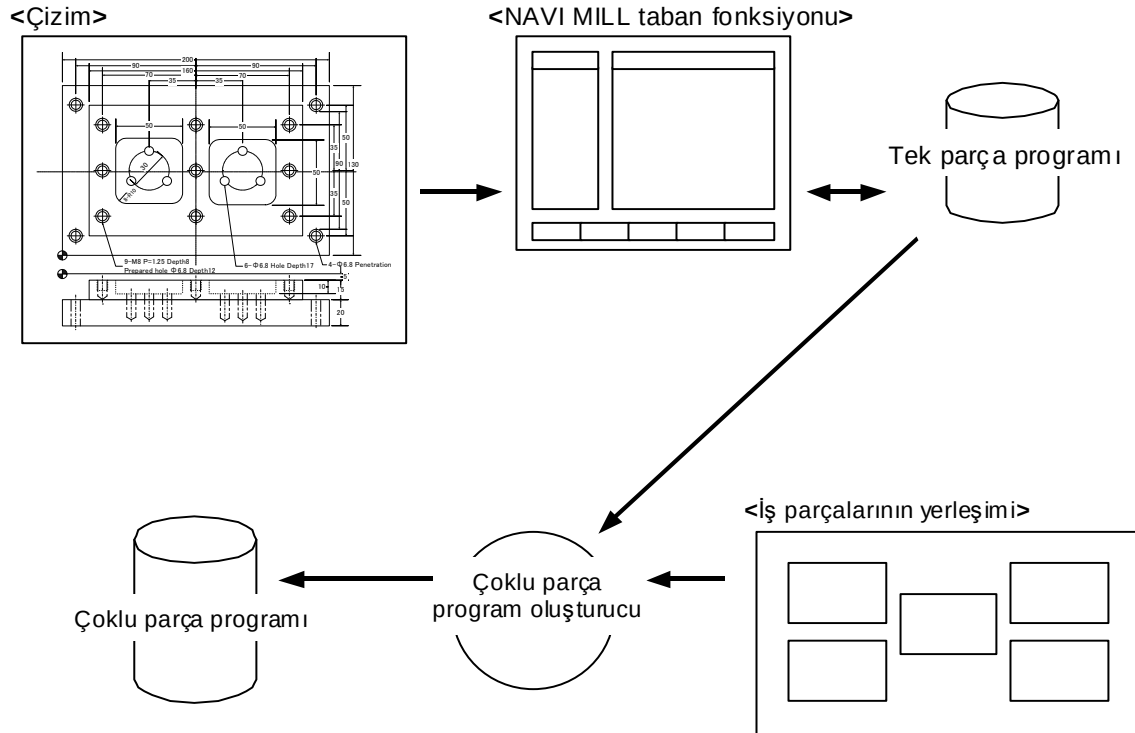




“Çoklu Parça Ekranını” görüntülemek için “Proses Listesi Ekranına” gidin ve [ÇOKL PR] menüsüne basın.

Ekran Yerleşim Düzeni

HAFIZA		Monitr		Setup		Edit		Teşhis		Bakım	
NAVI MAIN		KONTRLR									
LİSTE GÖRÜN		ÇOKLU PARÇA		PROGRAM:108							
PROGRAM		PROGRAM		0		1108					
PROSES		PARÇA SAYISI		5							
0 BAŞL		İŞLEME		1		--1:HER PROSES 2:HER PARÇA					
1 YÜZ-KARE R		KOORDİNAT		1		--1:WC 2:KONUM					
2 YÜZ-KARE F											
3 KNT-KAR R											
4 KNT-KAR F											
5 CEP-KARE R											
6 CEP-KARE F											
7 DEL DL-KARE											
8 GAGA-KARE											
9 DEL DL-KARE											
DOSYA											
TAKIM											
KES KOŞULU											
PARAMETRE											
SÜRÜM											
		No.		X		Y		WC			
		1		*****		*****		54		<WC>	
		2		*****		*****		55		54 :654	
		3		*****		*****		56		:	
		4		*****		*****		57		59 :659	
		5		*****		*****		58		P1 :654.1P1	
		6		*****		*****		*****		:	
		7		*****		*****		*****		P48:654.1P48	
		8		*****		*****		*****			
		0								AÇIKLAM	
		\$1		107		\$2		107		14:02	
		PRGM		OLUŞT						GERİ D	

Ekran Detayları

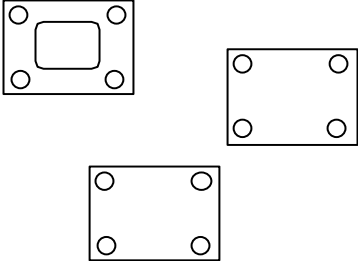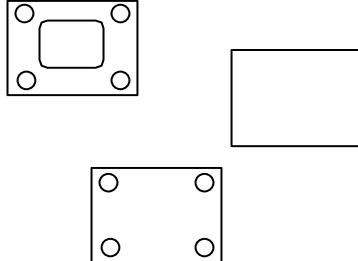No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
1	PROGRAM O	Program numarası ve yorumlar girilir. �oklu Par�a NC programı ve mevcut durumda d�zenlenen program i�in aynı program numarasını kullanmaktan ka�ının. Her iki program i�in m�kerrer bir program numarası kullanılırsa, bir hata mesajı g�r�nt�lenir.	�
2	PAR�A SAYISI	Par�a sayısı girilir.	2-8
3	��LEME	��leme modeli se�ilir. 1: Bir sonraki ��leme i�lemine ge�meden �nce t�m i� par�aları i�in tek bir ��leme i�leminin tamamlandı�ı model.  2: Bir sonraki ��leme i�lemine ge�meden �nce tek bir i� par�ası i�in t�m ��leme i�lemlerinin tamamlandı�ı model. 	1-2

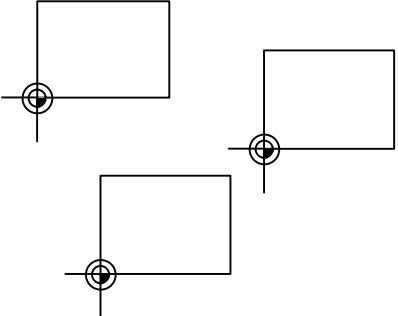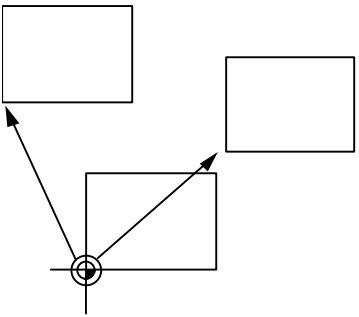No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
4	KOORDİNAT	Çoklu iş parçalarının konumunun belirlenmesi için kullanılacak yöntem belirlenir. 1: Her bir iş parçası için iş koordinat sistemi değerlerini belirleyen bir yöntem.  2: Tek bir özel iş koordinatından her bir ofset miktarını belirleyen bir yöntem. 	1-2
5	X Y	Her bir iş parçası konumunun değeri, tek bir özel iş koordinatındaki ofset miktarına bağlı olarak girilir. Bu, KOORDİNAT ekranında “2” seçiminin yapılması durumunda geçerlidir.	-99999,999 ila 99999.999mm
	WC	Her bir iş parçası için iş koordinat sisteminin değeri girilir. Bu, KOORDİNAT ekranında “1” seçiminin yapılması durumunda geçerlidir.	54-59 P1 - P48

(Not) Program numarası 1 ila 7999 veya 10000 ila 99999999 arasında seçilebilir.
Yorum bölümü, 18 karaktere/sayıya kadar giriş yapılmasına izin verir.


Menü

No.	Menü	Ayrıntılar
1	PRGM OLUŞT	Çoklu Parça işleme için bir NC programı oluşturur.
2	GERİ D	Proses Listesi Ekranına geri döner.

4.3.3 Prosesin D zenlenmesi

İmleç LİSTE G R N alanındaki PROSES b l m ne ait ilgili alt nesnenin  zerine getirildiğinde prosesi d zenlemek i in kullanılan bir men  g r nt lenir ve proses d zenlenebilir.

Ekran yerleşim d zeni

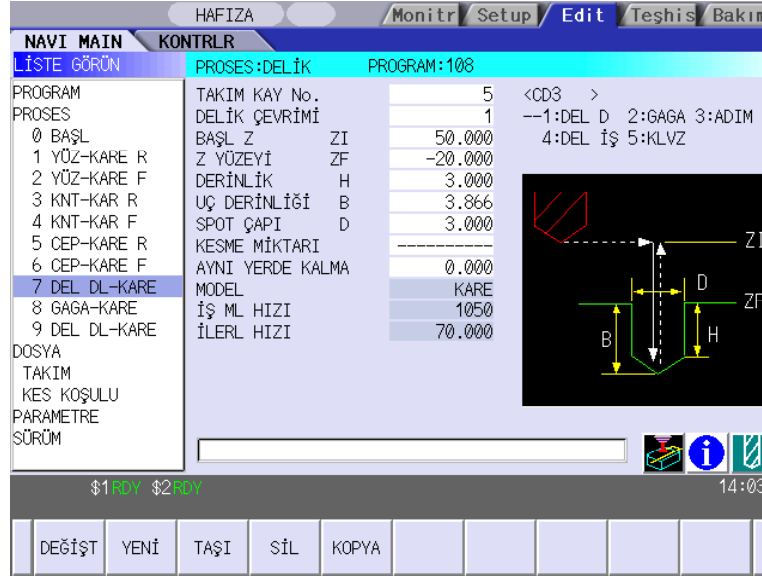

Men ler


	Men�	Ayrıntılar
1	DEĞİŞT	İŞLEM G�R�N alanı etkin duruma gelir ve proses parametrelerini deđiştirebilirsiniz.
2	YENİ	Yeni bir proses ekler. Proses, imlecin bulunduğu konuma eklenir.
3	TAŞI	Prosesin konumunu deđiştirir.
4	SİL	İmlecin bulunduğu konumdaki prosesi siler. Silme işlemi ger�ekleştirilirken, silinen prosesin altındaki proses yukarıya taşınır.
5	KOPYA	İmlecin bulunduğu konumdaki prosesi kopyalar. Kopyalanan proses, imleç konumunun altına eklenecektir.

İşlem  rneđi (Prosesin se ilmesi)

- (1) LİSTE G R N alanının etkin durumda olduđunu teyit edin ve imle  tuşunu kullanarak prosesi se in.




İŞLEM G R N alanının i eriđi deđiřecek ve burada, se ilen prosenin i eriđi g r nt lenecektir.

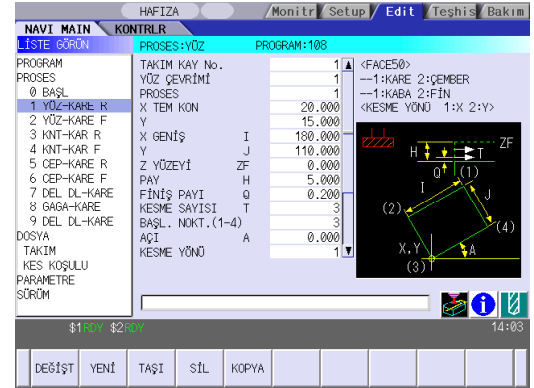

- (2) [DEĐİŐİT] men  tuşuna basın.



İŞLEM G R N alanı etkin duruma gelecektir.

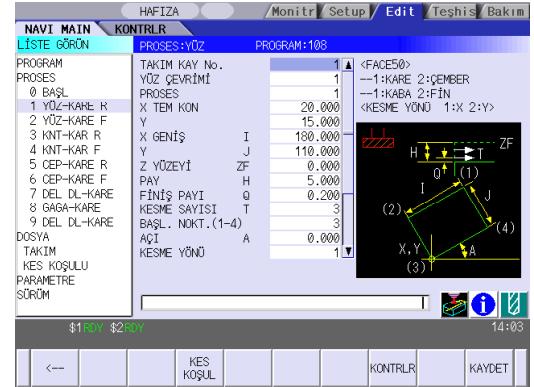


İşlem örneği (Prosesin silinmesi)

- (1) LİSTE GÖRÜN alanının etkin durumda olduğunu teyit edin ve imleç tuşunu kullanarak silinecek prosesi seçin.



İŞLEM GÖRÜN alanının içeriği değişecek ve burada, seçilen prosenin içeriği görüntülenecektir.

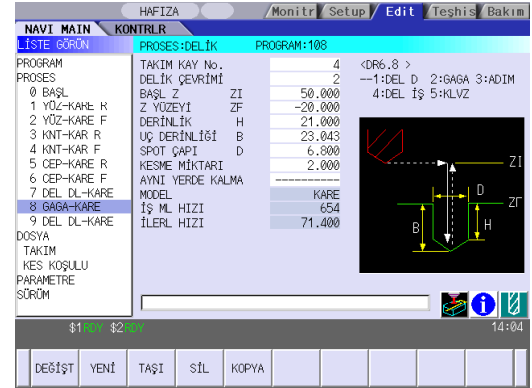

- (2) [SİL] menü tuşuna basın.



[SİL] menüsü vurgulu hale gelecek ve silme işlemini teyit etmeniz için bir mesaj görüntülenecektir.



- (3) [E] tuşuna basın.




Eğer prosesi silmek istemiyorsanız [H] tuşuna basın

[SİL] menüsünün vurgusu kaldırılacak ve imlecin bulunduğu konumdaki proses silinecektir.

Silinen prosenin altındaki proses bir yukarıya taşınacaktır.

İŞLEM GÖRÜN alanının içeriği değişecek burada, imlecin bulunduğu konumdaki prosenin içeriği görüntülenecektir.

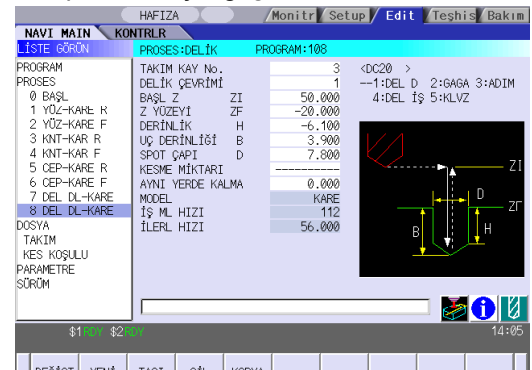


İşlem örneği (Prosesin kopyalanması)

- (1) LİSTE GÖRÜN alanının etkin durumda olduğunu teyit edin ve imleç tuşunu kullanarak kopyalanacak prosesi seçin.



İŞLEM GÖRÜN alanının içeriği değişecek ve burada, seçilen prosenin içeriği görüntülenecektir.

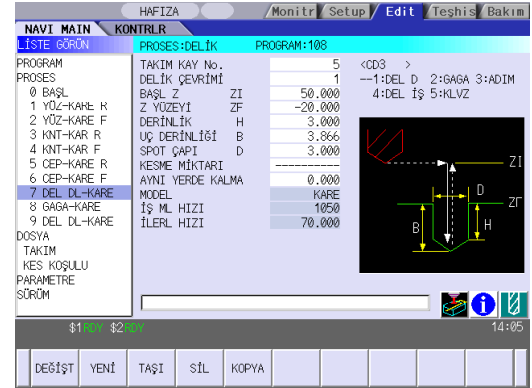

- (2) [KOPYA] menü tuşuna basın.



Kopyalanan proses, imleç konumunun altına eklenecektir.




İşlem örneği (Prosesin taşınması)

- (1) LİSTE GÖRÜN alanının etkin durumda olduğunu teyit edin ve imleç tuşunu kullanarak taşınacak prosesi seçin.




İŞLEM GÖRÜN alanının içeriği değişecek ve burada, seçilen prosenin içeriği görüntülenecektir.

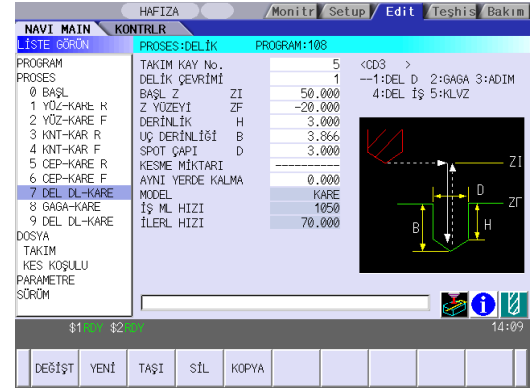


- (2) [TAŞI] menü tuşuna basın.



[TAŞI] menüsü vurgulu hale gelecektir. Taşınacak prosenin yanında "M" (MOVE=TAŞIMA) işareti belirir.

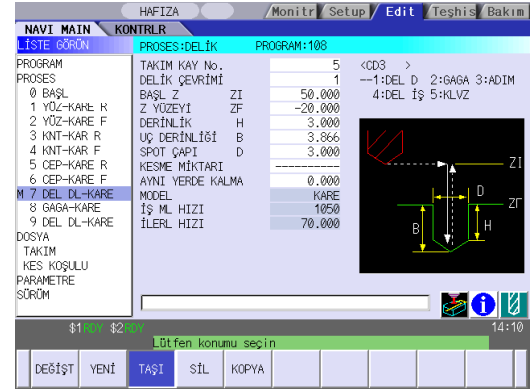

- (3) İmleç tuşunu kullanarak taşıma hedefinin konumunu seçin.

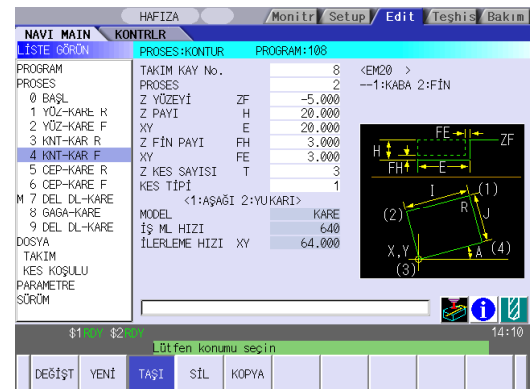


(4) [GİRİŞ] tuşuna basın.

Eğer taşıma işlemi sırasında [TAŞI] menü tuşuna tekrar basılırsa taşıma işlemi iptal edilir.



Taşıma işleminin teyit edilmesi için bir mesaj görüntülenir.

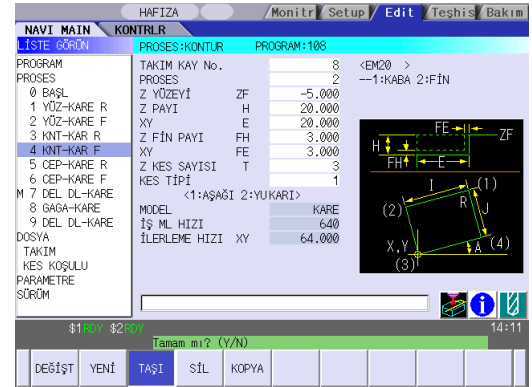


(5) [E] tuşuna basın.

Eğer prosesi taşımak istemiyorsanız [H] tuşuna basın.



Hareket kaynağı prosesi imlecin bulunduğu konumuna gidecektir.

[TAŞI] menüsünün vurgusu kaldırılacaktır.

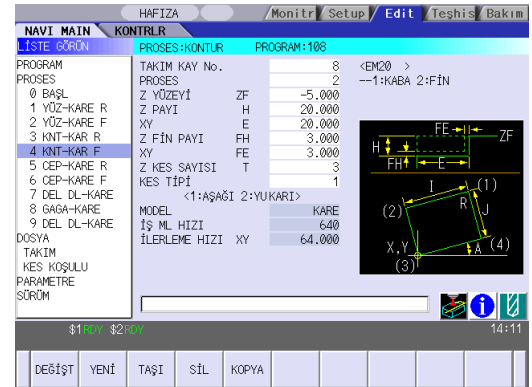


(Not) [YENİ] menüsü için bir sonraki bölüme bakın.

4.3.4 Proses Modu Seim Ekranı

Yeni bir proses eklendiğinde proses modu bu ekranda seilir.

Ekran yerleşim düzeni

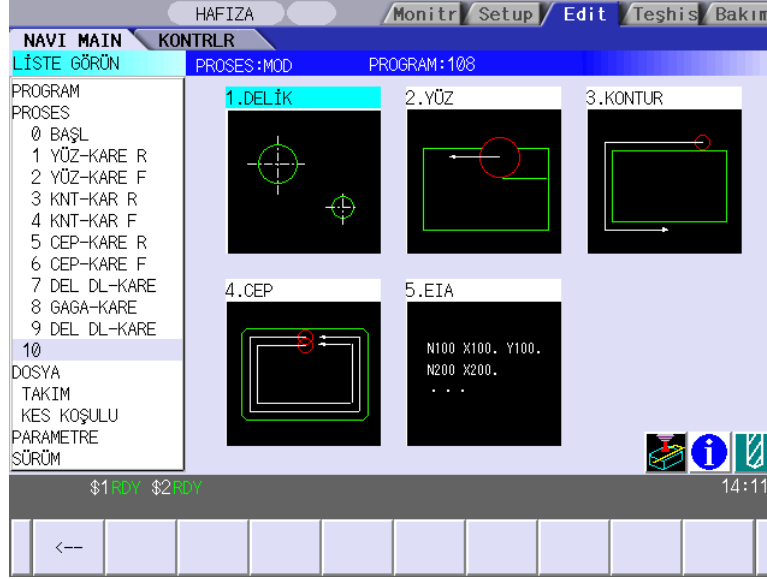

Ekranda görünt lenen  ge


	G�r�nt�lenen �geler	Ayrıntılar	Ayar aralıėı
1	Proses modu	Seilebilecek proses modlarını g�r�nt�ler. Alt imleci hareket ettirerek veya sayısal deėerler girerek proses modunu seebilirsiniz.	1-5

Men 

	Men�	Ayrıntılar
1	←	Yeni bir proses ekleme iřlemine iptal eder. İptal iřleminden sonra LİSTE G�R�N alanı etkin duruma gelir.

İşlem örneği (Yeni bir proses eklemek)

- (1) LİSTE GÖRÜN alanının etkin durumda olduğunu teyit edin ve imleç tuşunu prosesin ekleneceği konumu seçin.

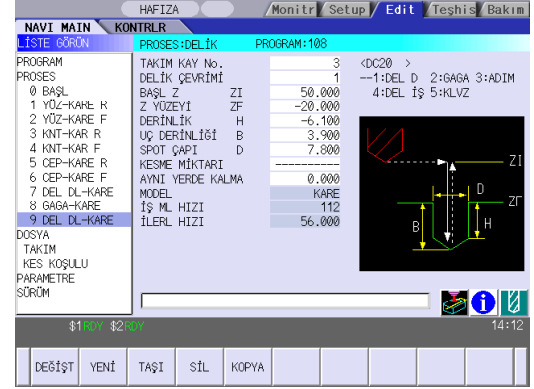


- (2) [YENİ] menü tuşuna basın.




İmlecin bulunduğu konuma boş bir proses eklenir.

İŞLEM GÖRÜN alanında proses modu seçim ekranı görüntülenir ve İŞLEM GÖRÜN alanı etkin duruma gelir.

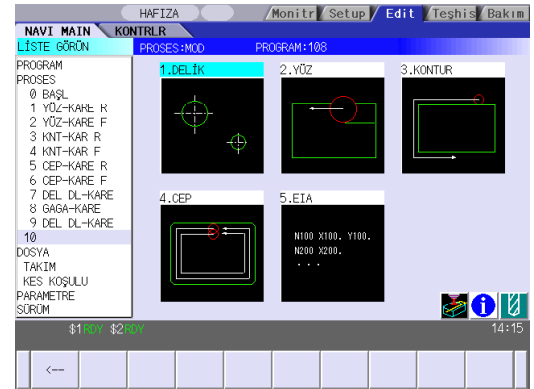

- (3) İmleci kullanarak veya sayısal değerler girerek proses modunu seçin.

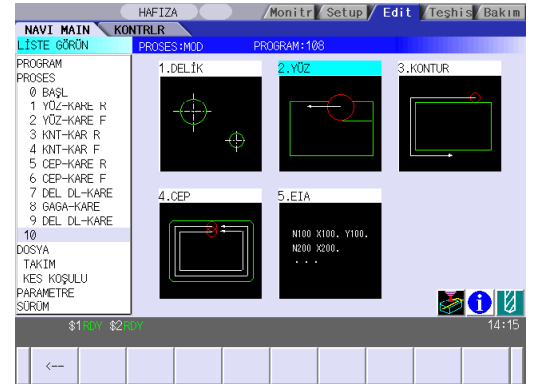


(4) [GİRİŞ] tuşuna basın.



İŞLEM GÖRÜN alanının içeriği değişecek ve burada, seçilen proses modunun içeriği görüntülenecektir.

Seçilen proses modu, LİSTE GÖRÜN alanında imlecin bulunduğu konumda görüntülenecektir.

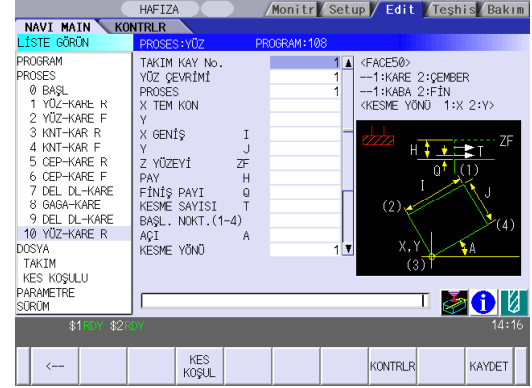

(Not) Eğer proses ekleme işlemi sırasında [←] menü tuşuna basılırsa, ekran, [YENİ] menü tuşuna basılmadan önceki duruma (1 durumu) dönecektir.

4.3.5 Başlangıç Koşullarını Ayarlama

(1) Başlangıç Koşullarını Ayarlama Ekranı

Program için kullanılan başlangıç koşulları bu ekrandan ayarlanır. LİSTE GÖRÜN alanında [BAŞL] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

Ekran görüntülenene öğeler

	Görüntülenene öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	İŞ PAR KAY No.	Kesilecek iş parçası malzemesinin kayıt numarasını girin. Bunu, kesme koşulu dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin. (Kesme koşulu dosyası ekranında ayarlanan malzeme isimlerinin listesi görüntülenecektir. Listeyi temel alarak ilgili numarayı girin.)	1-8
2	İLK KON Z	Z başlangıç koşulunu girin. İş parçası koordinat sisteminde tabla hareket etse bile iş parçasının veya aparatın takıma temas etmediği Z eksen konumunu girin.	-99999.999 ila 99999.999mm

(Devamı bir sonraki sayfada)

( nceki sayfanın devamı)

	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
3	İŐ PAR KOORDİNAT	Kullanılacak iŐ par�ası koordinat sistemini belirtin. 54 : G54 : 59 : G59 P1 : G54.1 P1 : P48 : G54.1 P48	54-59 P1 - P48
4	ATC X MODELİ ATC MODELİ Y	AŐağıdaki numaralar ile takım deėiŐiminde (ATC) tabla konumunu se�in. 1 : Numara belirleme (Tablo hareketli deėil.) 2 : 1. sıfır noktası 3 : 2. sıfır noktası 4 : Belirlenen konum (Tabla, belirlenen ATC konumuna hareket eder.)	1-4
5	ATC X KONUMU ATC Y KONUMU	Makine koordinat sisteminde takım deėiŐiminde tabla konumunu girin. Bu, "ATC MODELİ"nde "4" ayarlandıėında ge�erlidir.	-99999,999 ila 99999.999mm
6	SOND TAK No.	Program sonunda �aėırmak istediėiniz takım numarasını girin. 0 girilmesi halinde, iŐleme sonunda kullanılan takım, iŐ miline baėlı takım ile birlikte duracaktır. Takım numarasının girilmesi halinde, takım iŐleme sonunda deėiŐecek ve daha sonra duracaktır.	0-9999
7	X SONL MODELİ Y SONL MODELİ	AŐağıdaki numaralar ile program sonunda tabla konumunu se�in. 1 : Numara belirleme (Tablo hareketli deėil.) 2 : 1. sıfır noktası 3 : 2. sıfır noktası 4 : Belirtilen konum (Tabla, belirlenen sonlandırma konumuna hareket eder..)	1 to 4
8	X BİTİŐ KONUMU Y BİTİŐ KONUMU	Makine koordinat sisteminde program tamamlandıėında tabla konumunu girin. Bu, "SONLANDIRMA MODELİ"nde "4" ayarlandıėında ge�erlidir.	-99999,999 ila 99999.999mm
9	BİT M KODU	Program sonunda, �ıkıŐı istenen M komutunu se�in. 1 : M30 2 : M02 3 : M99	1-3


Menüler

	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	İŞ P. ŞEKLİ	İş parçası Boyut Ayarı ekranı görüntülenir.
3	KAYDET	Başlangıç koşullarındaki değişiklikleri kaydeder.

(2) İş parçası Boyut Ayarı Ekranı

İş parçası boyutu bu ekranda ayarlanır. Bu ekrandaki parametreler, iş parçasının boyutunu ve Program Kontrolörü sırasında takım yollarını görüntülemek için kullanılır.

Ekran yerleşim düzeni

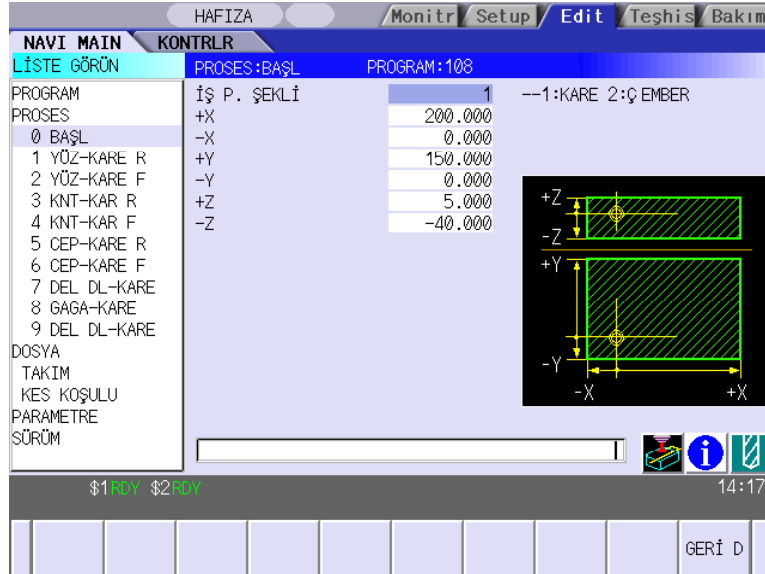


Ekranda görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	İŞ P. ŞEKLİ	İş parçasının şeklini girin. 1 : KARE 2 : ÇEMBER	1, 2


(Not) 2 numaralı ve sonraki "Görüntülenen öğeler" iş parçasının her şekline göre farklılık gösterir.

- KARE seeneęinin parametreleri

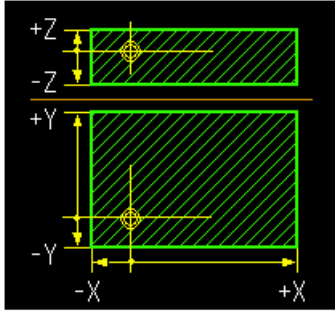

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	+X	İř koordinatı sıfır noktasına g�re +X konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
3	-X	İř koordinatı sıfır noktasına g�re -X konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
4	+Y	İř koordinatı sıfır noktasına g�re +Y konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
5	-Y	İř koordinatı sıfır noktasına g�re -Y konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
6	+Z	İř koordinatı sıfır noktasına g�re +Z konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
7	-Z	İř koordinatı sıfır noktasına g�re -Z konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm

-  EMBER seeneęinin parametreleri

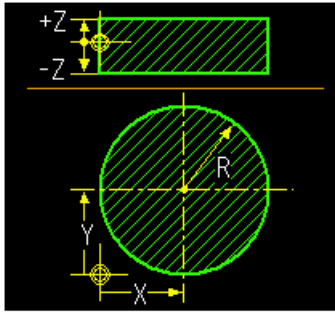

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	MERKEZ X	�emberin merkezini girin. (X)	-99999.999 - 99999.999mm
3	MERKEZ Y	�emberin merkezini girin. (Y)	-99999.999 - 99999.999mm
4	Y�AP R	�emberin yarı�apını girin.	0.001 - 99999.999mm
5	+Z	İř koordinatı sıfır noktasına g�re -Y konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm
6	-Z	İř koordinatı sıfır noktasına g�re +Z konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999mm


4.3.6 Delik Delme

(1) Delik Delme Ekranı

Delik delme prosesi i in kullanılan parametreler bu ekranda girilir.

Ekran yerleřim d zeni

NAVI MAIN		KONTRLR		PROGRAM:108	
PROGRAM	TAKIM KAY No.	4	<DR6.8 >		
PROSES	DELİK �VRİMİ	2	--1:DEL D 2:GAGA 3:ADIM		
0 BAřL	BAřL Z	ZI	50.000	4:DEL İř 5:KLVZ	
1 Y�Z-KARE R	Z Y�ZEYİ	ZF	-20.000		
2 Y�Z-KARE F	DERİNLİK	H	21.000		
3 KNT-KAR R	U� DERİNLİĐİ	B	23.043		
4 KNT-KAR F	SPOT �API	D	6.800		
5 CEP-KARE R	KESME MİKTARI		2.000		
6 CEP-KARE F	AYNI YERDE KALMA				
7 DEL DL-KARE	MODEL		KARE		
8 GAGA-KARE	İř ML HIZI		654		
9 DEL DL-KARE	İLERL HIZI		71.400		
DOSYA					
TAKIM					
KES KOřULU					
PARAMETRE					
S�R�M					

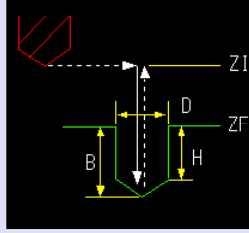

\$1 NEW \$2 NEW
14:17

<--
KES KOřUL
MODEL
KONTRLR
KAYDET

Ekrannda g r nt lenen   eler


No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
1	TAKIM KAY No.	Kullanılacak takım kayıt numarasını girin. Bunu, takım dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin.	1 - 99
2	DELİK �EVRİMİ	Delik i�leme �evriminin tipini girin. <1: DEL D>(G81,G82) ��leme uygulaması, delik tabanına ula�ılana kadar uygulanır ve takım, delik tabanındaki aynı yerde kalma s�reci tamamlandıktan sonra yukarıya kaldırılır. <2: GAGA> (G83) ��leme uygulaması, deli�in ortasına ula�ıldığında ger�ekle�tirilir ve takım her seferinde takımın �st noktasından daha y�ksek bir konuma d�ner. ��leme uygulaması, bu i�lemin tekrar tekrar uygulanmasıyla delik tabanına ula�ılana kadar devam eder. <3: ADIM> (G73) ��leme deli�in merkezinde uygulanır ve takım her seferinde G73 geri d�nme miktarı kadar geri d�ner. ��leme uygulaması, bu i�lemin tekrar tekrar uygulanmasıyla delik tabanına ula�ılana kadar devam eder. <4: DEL ��>(G85, G89) ��leme uygulaması, delik tabanına ula�ılana kadar uygulanır ve takım, delik tabanındaki aynı yerde kalma s�reci tamamlandıktan sonra kesme ilerleme hızıyla yukarıya kaldırılır. <5: KLVZ> (G84,G74) Kılavuz �ekme i�leme modu, delik tabanına ula�ılana kadar uygulanır ve takım, delik tabanındaki aynı yerde kalma s�reci tamamlandıktan sonra ters d�n�� hareketiyle yukarıya kaldırılır. <6: HELİS> ��leme deli�in alt kısmında helisel enterpolasyon ile uygulanır ve takım daha sonra kaldırılır.	1 - 5

(Not) 3 numaralı ve sonraki "G r nt lenen   eler" i leme  evriminin her tipine g re farklılık g sterir.

- DELİK ÇEVİRİMİ 1 ila 5 arasındaki tipler (DELME, GAGA, ADIM, DELİK İŞLEME veya KILAVUZ) arasından seçildiğinde;

3	BAŞL Z (ZI)	Başlangıç konumunu girin. Takım, işleme prosesi tamamlandıktan sonra başlangıç konumuna döner.	-99999,999 ila 99999.999mm
4	Z YÜZEYİ (ZF)	İş parçası üst yüzeyini girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
5	DERİNLİK (H)	İş parçası üst yüzeyinden itibaren olan delik derinliği değerini, toplama giriş yöntemiyle girin. Delik derinliği değiştiğinde, takım uç derinliği otomatik olarak güncellenir. Eğer hesaplanan UÇ DERİNLİĞİ 0 ya da daha düşükse veri aralığı aşılır.	-99999.999 - 99999.999mm
6	UÇ DERİNLİĞİ (B)	İş parçası üst yüzeyinden itibaren olan uç derinliği değerini, toplama giriş yöntemiyle girin. Takım uç derinliği değiştiğinde, delik derinliği otomatik olarak güncellenir.	0.001 - 99999.999mm
7	SPOT ÇAPI (D)	İş parçası yüzünün takım yarıçapı değerini girin. İş parçası yüzünün takım yarıçapı girildiğinde, DERİNLİK ve UÇ DERİNLİĞİ otomatik olarak güncellenir.	0,001 ila Takım çapı
8	KESME MİKTARI	Delik çevrimi tipi C=2 (GAGA) veya C=3 (ADIM) olarak seçildiğinde, .bir kereliğine kesme miktarını girin. Delik çevrimi tipi C=5 (KLVZ) olarak seçildiğinde 0.000'dan farklı bir değer girilmesi halinde, gagalama kılavuz prosesi uygulanır.	0 ila 99999.999mm
9	AYNI YERDE KALMA	Delik çevrimi tipi C=1 (Delme), C=3 (Adım), C=4 (Delik İşleme), C=5 (Kılavuz) olarak seçildiğinde, aynı yerde kalma süresini girin.	0.000 - 99999.999sec
10	MODEL	İşleme modeli görüntülenir. RASTGELE ÇİZGİ YAY ÇEMBER KARE İZGARA İşleme modeli ekranında işleme modeli değiştirme işlemi uygulayın.	-
11	İŞ ML HIZI	İş mili dönüş hızı görüntülenir. Kesme koşulu ekranında iş mili dönüş hızı değiştirme işlemi uygulayın.	1 ila 99999devir/dak
12	İLERL HIZI	İlerleme hızı görüntülenir. Delik çevrimi tipi "KLVZ" ise aralık değerini görüntülenir. Kesme koşulu ekranında ilerleme hızı değiştirme işlemi uygulayın.	0,001 ila 60000.000 mm/dak. 0,001 ila 999.999 mm/devir

- DELİK EVİRİMİ, 6 (HELİS) olarak ayarlandığında;

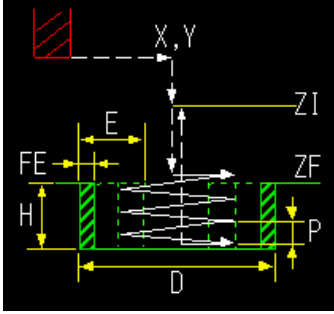

No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
3	PROSES	İ�leme tipini girin. <1: KABA > Kaba i�leme uygulanır ve finif� payı kalır. <2: FİNİ�> İ�leme y�zeyine finif� i�leme uygulanır.	1,2
4	BA�L Z	Ba�langı� konumunu girin. İ�lemeden sonra takım, ba�langı� konumuna geri d�ner.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
5	Z Y�ZEYİ	İ� par�ası �st y�zeyi konumunu girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
6	X KON	Delik konumunu (X) girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
7	Y KON	Delik konumunu (Y) girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
8	DELİK API	Delik �apını girin.	0.001mm ila 99999.999mm
9	DERİNLİK	İ� par�ası �st y�zeyinden itibaren olan delik derinli�i de�erini, toplama giri� y�ntemiyle girin.	0.001mm ila 99999.999mm
10	XY PAYI	Yan y�zey payını girin. Bu veriler, sadece kaba i�leme i�in ge�erlidir.	0.001mm ila 99999.999mm
11	FİNİ� PAYI XY	Yan y�zey finif� payını girin. Kaba i�leme, finif� payını yan y�zeye g�re bırakır. Bu veriler, sadece kaba i�leme i�in ge�erlidir.	0.000mm ila 99999.999mm
12	KESME MİKTARI Z	Z y�n�ndeki kesme miktarını girin.	0.001mm ila 99999.999mm
13	KESME MİKTARI XY	XY y�n�ndeki kesme miktarını girin. Bu veriler, sadece kaba i�leme i�in ge�erlidir.	0.001mm ila 99999.999mm

No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
14	KES T���	Kesme tipini (yukarı do�ru kesme, a�a�ı do�ru kesme) girin. 1: A�A�� 2: YUKARI DEL�K �EVR������ 6 (HEL�S) olarak ayarlanması durumunda, kesme tipi varsayılan de�er olarak 1 (A�A��) olarak ayarlanır.	1,2
15	�� ML HIZI	�� mili d�n�� hızı g�r�nt�lenir. �� mili d�n�� hızı, kesme ko�ulları i�in ayar ekranında de�i�tirilir.	1 - 99999 (devir/dak)
16	F �LERLEME HIZI	�lerleme hızı g�r�nt�lenir. �lerleme hızı, kesme ko�ulları i�in ayar ekranında de�i�tirilir.	0.001 - 60000.000 mm/dak 0.01 - 999.99 mm/devir


Men ler

No.	Men�	Ayrıntılar
1	��	L�STE G�R�� alanını etkinle�tir.
2	KES KO�ULU	Kesme ko�ulları i�in ayar ekranını g�r�nt�ler.
3	MODEL	��leme modeli i�in se�im ekranını g�r�nt�ler. Bu men�, DEL�K �EVR��� 6 (HEL�S) olarak ayarlandığında g�r�nt�lenmez.
4	KONTRLR	Kontrol�r ekranını g�r�nt�ler. Bunu ayarlanan verileri kontrol etmek i�in se�er.
5	KAYDET	Prosesteki de�i�iklikleri kaydeder. Kayıt sırasında ge�ersiz bir parametrenin mevcut olması halinde, bir hata mesajı g�r�nt�lenecektir. Giri� parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, imle� ge�ersiz parametrenin konumuna gelir. Model giri� ekranı veya kesme ko�ulu ekranı i�in giri� parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, ekran adı ve hata mesajı g�r�nt�lenecektir.

(2) Delik Delme Model Ekranı

Delik delme modelleriyle ilgili parametreler bu ekranda girilir. Bu ekran, delik geniřletme ekranında [MODEL] men  tuřuna basıldıėında g r nt lenir. Bu ekran, DELİK  EVRİMİ 6 (HELİS) olarak ayarlandıėında g r nt lenmez.

Ekran yerleřim d zeni

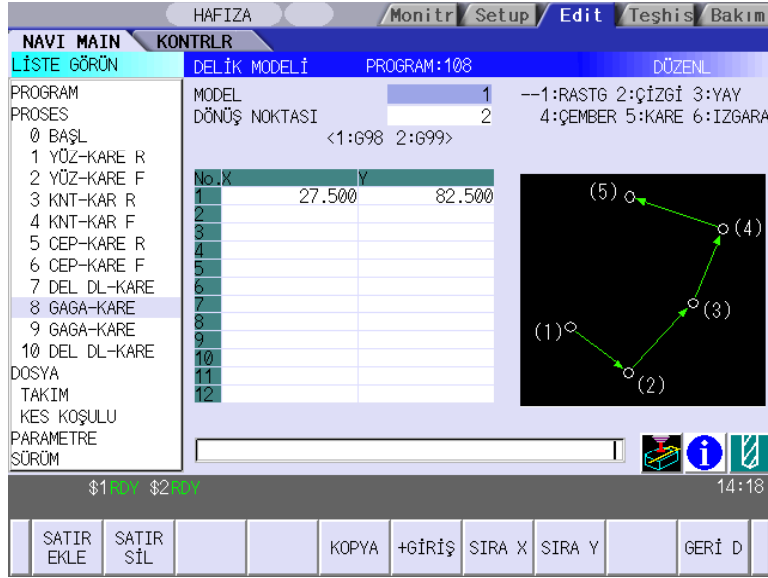


Ekranada g r nt lenen  geler

No.	G�r�nt�lenen �geler	Ayrıntılar	Ayar aralıėı
1	MODEL	Delik iřleme modelinin tipini girin. <1: RASGELE> İřleme noktaları rasgele řekilde d�zenlenir. <2: �İZGİ> İřleme noktaları bir �izgi �zerinde eřit aralıklarla d�zenlenir. <3: YAY> İřleme noktaları bir yay �zerinde eřit aralıklarla d�zenlenir. <4: �EMBER> İřleme noktaları bir �ember �zerinde eřit aralıklarla d�zenlenir. <5: KARE> İřleme noktaları kare řeklinde d�zenlenir. <6: İZGARA> İřleme noktaları ızgara řeklinde d�zenlenir.	- 6


(Not) 2 numaralı ve sonraki "G r nt lenen  geler" her modele g re farklılık g sterir.

- RASTGELE seçeneğinin parametreleri

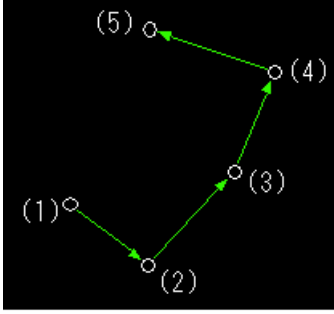


N o.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
2	DÖNÜŞ NOKTASI	Delik delme işlemi tamamlandığında dönüş noktasını belirler. 1: Başlangıç noktası seviyesi geri dönüşü (G98) 2: R noktası seviyesi geri dönüşü (G99)	1,2
3	No.	Delik numarasını girin.	1 - 50
4	X KON Y KON	Delik konumunu girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm

- ÇİZGİ seçeneğinin parametreleri

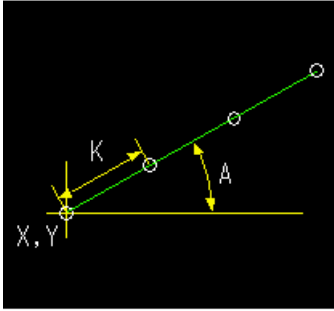


No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
2	AÇI (A)	İşleme yönü ve X ekseninin pozitif yönünün oluşturduğu açığı girin.	-359.999 - 360.000°
3	HATVE (K)	İşleme noktasından bir sonraki işleme noktasına kadar olan boşluk değerini girin.	0 ila 99999.999mm
4	DELİK SAYISI	Delik sayısını girin.	2 - 999
5	X TEM KON	1. delik konumunu (X) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
6	Y TEM KON	1. delik konumunu (Y) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
7	DÖNÜŞ NOKTASI	Delik işlemeyen sonra uygulanan dönüş noktasını belirleyin. 1: Başlangıç noktası seviyesi geri dönüşü (G98) 2: R noktası seviyesi geri dönüşü (G99)	1, 2

• YAY seeneęinin parametreleri

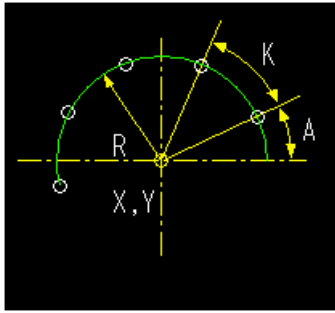


No.	G�r�nt�lenen �geler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	YAP (R)	Yay yarıapını girin.	0,001 ila 99999.999mm
3	BAŐLANGI AISI (A)	İlk iŐleme noktası ile X eksenini y�n�n�n oluŐturduęu aı deęerini girin.	-359.999 - 360.000�
4	HATVE (K)	Bir �nceki iŐleme noktasından bir sonraki iŐleme noktasına kadar olan aı deęerini girin.	-359.999 - 360.000�
5	DELİK SAYISI	Delik sayısını girin.	2 - 999
6	X TEM KON	Yay merkezi konumunu (X) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
7	Y TEM KON	Yay merkezi konumunu (Y) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
8	D�N�Ő NOKTASI	Delik iŐlemeden sonra uygulanan d�n�Ő noktasını belirleyin. 1: BaŐlangı noktası seviyesi geri d�n�Ő� (G98) 2: R noktası seviyesi geri d�n�Ő� (G99)	1, 2

• EMBER seeneęinin parametreleri

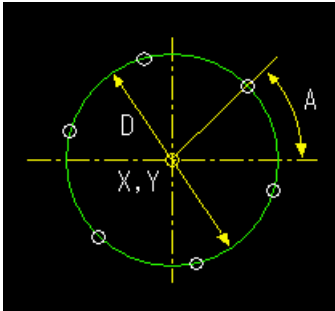


No.	G�r�nt�lenen �geler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	AP (D)	Dairesel ap deęerini girin.	0,001 ila 99999.999mm
3	BAŐLANGI AISI (A)	Birinci iŐleme noktası ve X ekseninin pozitif y�n�n�n oluŐturduęu aıyı girin.	-359.999 - 360.000�
4	DELİK SAYISI	Delik sayısını girin.	1 - 999
5	X TEM KON	Dairesel merkez konumunu (X) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
6	Y TEM KON	Dairesel merkez konumunu (Y) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
7	D�N�Ő	Delik iŐlemeden sonra uygulanan d�n�Ő noktasını	1, 2

- KARE seçeneğinin parametreleri

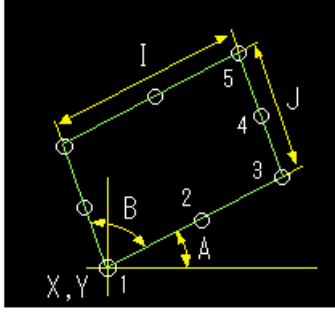

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
2	X GENİŞL (I)	İşleme noktasının X eksen yönündeki genişlik değerini girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	X DELİK SAYISI	X eksen yönündeki işleme noktalarının sayısını girin.	2 - 999
4	Y GENİŞL (J)	İşleme noktasının Y eksen yönündeki genişlik değerini girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
5	Y DELİK SAYISI	Y yönündeki işleme noktalarının sayısını girin.	2 - 999
6	X TEM KON	İşleme başlangıç noktasının konum değerini (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
7	Y TEM KON	İşleme başlangıç noktasının konum değerini (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
8	DÖNÜŞ NOKTASI	Delik işlemeden sonra uygulanan dönüş noktasını belirleyin. 1: Başlangıç noktası seviyesi geri dönüşü (G98) 2: R noktası seviyesi geri dönüşü (G99)	1, 2
9	AÇI (A)	İşleme başlangıç yönü ile X eksen arasındaki iş parçası eğim açısının değerini girin.	-359.999° - 360.000°
10	AÇI (B)	İç açı değerini girin. Varsayılan değer 90°'dir.	0.001° - 179,999°
11	İHMAL ET 1 - 4	İhmal edilecek (silinecek) delik numarasını belirtin. Belirtilebilecek maksimum delik numarası 127'dir.	1 - delik sayısı

• IZGARA seeneęinin parametreleri

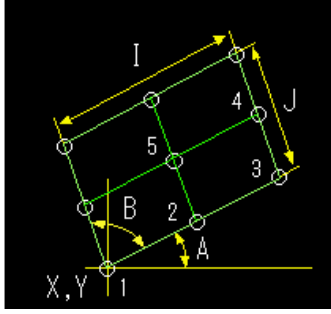

No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	X GENİŐL (I)	İőleme noktasının X eksenı y�n�ndeki geniőlik deęerini girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	X DELİK SAYISI (J)	X eksenı y�n�ndeki iőleme noktalarının sayısını girin.	2 - 999
4	Y GENİŐL	İőleme noktasının Y eksenı y�n�ndeki geniőlik deęerini girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
5	Y DELİK SAYISI	Y y�n�ndeki iőleme noktalarının sayısını girin.	2 - 999
6	X TEM KON	İőleme baőlangı noktasının konum deęerini (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
7	Y TEM KON	İőleme baőlangı noktasının konum deęerini (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
8	D�N�Ő NOKTASI	Delik iőlemeden sonra uygulanan d�n�ő noktasını belirleyin. 1: Baőlangı noktası seviyesi geri d�n�ő� (G98) 2: R noktası seviyesi geri d�n�ő� (G99)	1, 2
9	AI (A)	İőleme baőlangı y�n� ile X eksenı arasındaki iő parası eęim aısının deęerini girin.	-359.999� - 360.000�
10	AI (B)	İ aı deęerini girin. Varsayılan deęer 90�'dir.	0.001� - 179,999�
11	İHMAL ET 1 - 4	İhmal edilecek (silinecek) delik numarasını belirtin. Belirtilebilecek maksimum delik numarası 127'dir.	1 - delik sayısı

Men ler

No.	Men�	Ayrıntılar
1	GERİ D	Delik geniőletme ekranına geri d�ner.
2	SATIR EKLE	Delik konumunu imle konumunun �n�ne ekler. Bu sadece RASGELE modelinde kullanılabilir.
3	SATIR SİL	İmlecin bulunduęu konumdaki delik konumunu siler. Bu sadece RASGELE modelinde kullanılabilir.
4	KOPYA	İmlecin �zerinde yer alan bir �nceki satırın verilerini ayar alanına kopyalar. Bu sadece RASGELE modelinde kullanılabilir.
5	+GİRİŐ	İmlecin �zerinde yer alan bir �nceki satırın verilerini ayar alanına ekler ve deęeri ayar alanına girer. Bu sadece RASGELE modelinde kullanılabilir.
6	SIRA X	X ve Y KON'u X KON'a baęlı olarak artan sırada sıralar. Bu sadece RASGELE modelinde kullanılabilir.
7	SIRA Y	X ve Y KON'u Y KON'a baęlı olarak artan sırada sıralar.

(3) Kesme Koşulu Ekranı

Kesme koşulları bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, proses d zenleme ekranında [KES KOŞULU] men  tuşuna basıldığında g r nt lenir.

Ekran yerleşim d zeni

Ekranla g r nt lenen  ğeler

No.	G�r�nt�lenen �ğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	TAKIM KAY No.	Kullanılacak takım kayıt numarasını girin. Bunu, takım dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin.	1 - 99
2	TK Rev. No. (T)	Kullanılacak takım numarasını belirleyin. (T fonksiyon kodu verilerinin �ıkışı NC verileri olarak oluřturulur) Takım kayıt numarası belirtildiğinde, takım dosyasına kaydedilen takım numarasını otomatik olarak ayarlanacaktır. 0 deęerinin ayarlanması durumunda, T fonksiyonu kodu belirlenmeyecektir.	0 - 9999
3	TAKIM UZUNL OFSET (H)	Takım boyu ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum H deęeri, teknik �zelliklere g�re deęiřtirilir. Takım kayıt numarası belirtildiğinde, takım dosyasına kaydedilen takım uzunluęu ofset numarası olarak ayarlanacaktır.	1 ila takım setlerinin sayısı

(Devamı bir sonraki sayfada)

( nceki sayfanın devamı)

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
4	TAKIM �API OFSETİ (D)	Takım �apı ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum D de�eri, teknik �zelliklere g�re de�iştirilir. Takım kayıt numarası belirtildi�inde, takım dosyasına kaydedilen takım �apı ofset numarası olarak ayarlanacaktır. Bu ayrıca manuel olarak da yazılabilir.	1 ila takım setlerinin sayısı
5	TAKIM �API	Takım �apını girin. Takım kayıt numarası belirtildi�inde, takım dosyasına kaydedilen takım �apını otomatik olarak ayarlanacaktır.	0.001 - 99999.999 mm
6	İ� ML HIZI (S)	İ� mili d�n�� hızını girin. İ� mili d�n�� hızı, takım dosyasına kaydedilen standart d�n�� hızına ve kesme ko�ulu dosyasına kaydedilen orana ba�lı olarak otomatik olarak ayarlanır. İ� mili d�n�� hızı = Standart d�n�� hızı × oran	1-99999 devir/dak
7	İLERL HIZI (Z) (XY)	İlerleme hızını girin. Delik delme modunda kılavuz �ekmenin se�ilmesi durumunda hatveyi mm/devir cinsinden belirleyin. Di�er i�leme modunda ilerleme hızını mm/devir cinsinden belirleyin. İlerleme hızı, takım dosyasına kaydedilen standart ilerleme hızına ve kesme ko�ulu dosyasına kaydedilen orana ba�lı olarak otomatik olarak ayarlanır. İlerleme hızı = Standart ilerleme hızı × oran (Not) Ayar.��eleri proses tipine g�re de�iştirilir. <Delik delme prosesi, y�z kesme prosesi> F İLERLEME HIZI <Kontur kesme prosesi, cep prosesi> Z İLERLEME HIZI İLERLEME HIZI XY	0,001 ila 60000.000 mm/dak 0,001 ila 999.999 mm/devir
8	İ� MİLİ Y�N�	İ� mili d�n�� y�n�n� girin. Takım kayıt numarası belirtildi�inde, takım dosyasına kaydedilen takım d�n�� y�n� otomatik olarak ayarlanacaktır. 1: CW 2: CCW	1, 2

Men 


No.	Men�	Ayrıntılar
1	GERİ D	Delik prosesi parametresi i�in ekranı giri� ekranı olarak de�iştirir.

4.3.7 Yüz Kesme

(1) Yüz Kesme Ekranı

Yüz kesme prosesi için kullanılan parametreler bu ekranda ayarlanır.

Ekran yerleşim düzeni

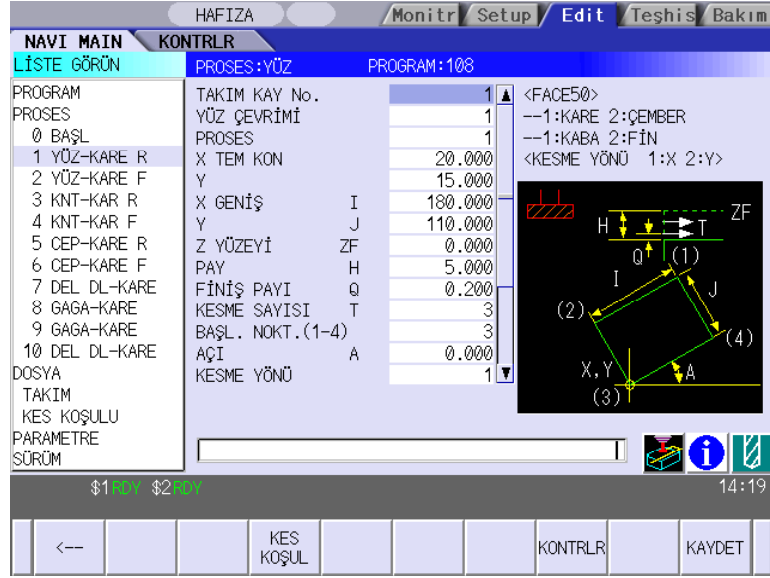

Ekranında görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	TAKIM KAY No.	Kullanılacak takım kayıt numarasını girin. Bunu, takım dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin.	1 - 99
2	YÜZ ÇEVİRİMİ	Yüz kesme çevriminin tipini girin. <1: KARE> Kare alanda yüz kesme işleme işlemi uygulanır. <2: ÇEMBER> Dairesel alanda yüz kesme işleme işlemi uygulanır.	1, 2
3	PROSES	İşleme tipini girin. <1: KABA > Kaba işleme sayısı kesim işlemleri ve geriye kalan finiş payı ile birlikte kaba işleme işlemi uygulanır. <2: FİNİŞ> Finiş işleme işlemi, finiş yüzeyine (işleme üst yüzeyinin yüksekliği - pay) kadar uygulanır.	1, 2


(Devamı bir sonraki sayfada)

( nceki sayfanın devamı)

No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
4	X TEM KON	Taban noktasının konum de�erini (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
5	Y TEM KON	Taban noktasının konum de�erini (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
6	Z Y�ZEY� (ZF)	�� par�ası �st y�zeyi konumunu girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
7	PAY (H)	��leme �st y�zeyinin y�ksekl�inden pay b�y�kl��n� girin.	0,001 ila 99999.999mm
8	F�N�� PAYI (Q)	Fini� y�zeyinden fini� payı b�y�kl��n� girin. ��leme y�zeyine fini� payı bırakılarak kaba ��leme uygulanır. (Not) Bu veriler sadece kaba ��lemenin belirtildi�i durumlar i�in ge�erlidir.	0 ila 99999.999mm
9	KESME SAYISI (T)	Kaba kesme ��lemi uygulanırken payın Z ekseninde ka� kere kesilece�ini girin. Bir keredeki kesme miktarı �u �ekildedir. Pay – fini� payı / Kaba ��leme sayısı (Not) Bu veriler sadece kaba ��lemenin belirtildi�i durumlarda girilebilir.	1 - 99999 kere
10	BA�LANG�� NOKTASI	��lemenin ba�lad�� d�rt ekrandaki kılavuz �izgilerini ((1) ila (4)) kapsayan �ekli girin.	1 ila 4
11	KESME Y�N�	��lemenin uygulandı�ı y�n� (X y�n� veya Y y�n�) girin. 1: X 2: Y	1, 2
12	YOL	��leme yolunu (ileri geri ��leme, tek y�nl� ��leme, �ekil ��leme) girin. 1: İLERİ GERİ 2: TEK 3: �EKİL	1 ila 3
13	�� ML HIZI	�� mili d�n�� hızı g�r�nt�lenir. Kesme ko�ulu ekranında �� mili d�n�� hızı de�i�tirme ��lemi uygulayın.	1 – 99999 dvr/dak
14	İLERL HIZI	İlerleme hızı g�r�nt�lenir. Kesme ko�ulu ekranında ilerleme hızı de�i�tirme ��lemi uygulayın.	0,001 ila 60000.000 mm/dak.


(Not) 15 numaralı ve sonraki "Görüntülenen öğeler" yüz kesme çevriminin her tipine göre farklılık gösterir.

- Yüz kesme çevrimi KARE olduğunda kullanılan parametre

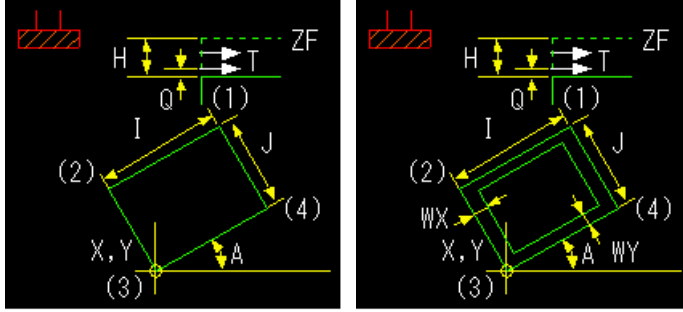

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
15	X GENİŞL (I)	İşleme yüzeyinin X yönündeki (yatay yöndeki) işleme genişliği değerini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	0,001 ila 99999.999mm
16	Y GENİŞL (J)	İşleme yüzeyinin Y yönündeki (dikey yöndeki) işleme genişliği değerini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	0,001 ila 99999.999mm
17	AÇI (A)	İşleme yüzeyinin eğim açısı değerini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	-359,999 ila 360.000°
18	X KESME GEN (WX)	Kare işleme sırasında X yönündeki parça işleme genişliğini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	0 ila 99999.999mm
19	Y KESME GEN (WY)	Kare işleme sırasında Y yönündeki parça işleme genişliğini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	0 ila 99999.999mm

- Yüz kesme çevrimi ÇEMBER olduğunda kullanılan parametre

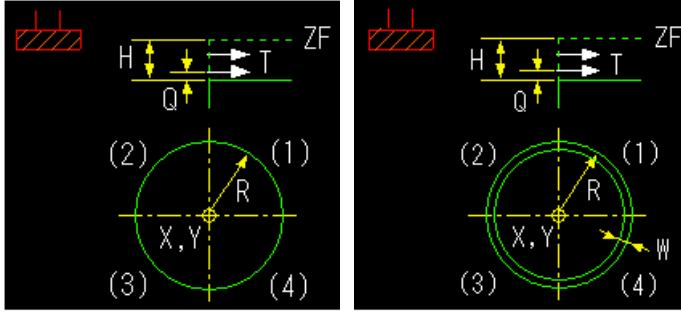

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
15	İŞ PAR YÇAPI (R)	İş parçası yüzeyinin yarıçapını girin. Bu, yüz kesme çevrimi ÇEMBER olduğunda geçerlidir.	0.001mm - 99999.999mm
16	(W) KESME GEN	Dairesel işleme sırasındaki işleme parçası genişliğini girin. Bu, yüz kesme çevrimi KARE olduğunda geçerlidir.	0 ila 99999.999mm

Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	KES KOŞULU	Kesme koşulları için ayar ekranını görüntüler.
3	KAYDET	Prosesteki değişiklikleri kaydeder. Kayıt sırasında geçersiz bir parametrenin mevcut olması halinde, bir hata mesajı görüntülenecektir. Giriş parametrelerinin geçersiz olması halinde, imleç geçersiz parametrenin konumuna gelir. Kesme koşulu ekranı için giriş parametrelerinin geçersiz olması halinde, ekran adı ve hata mesajı görüntülenecektir.

(2) Kesme Koşulu Ekranı

Kesme koşulları bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, proses düzenleme ekranında [KES KOŞULU] menü tuşuna basıldığında görüntülenir. Detaylı bilgi için “4.3.6 Delik Delme” bölümündeki “(3) Kesme Koşulu Ekranı”na bakın.

4.3.8 Kontur Kesme


(1) Kontur Kesme Ekranı

Kontur kesme prosesi i in kullanılan parametreler bu ekranda ayarlanır.

Ekran yerleřim d zeni

NAVI MAIN		KONTRLR		HAFIZA		Monitr		Setup		Edit		Teřhis		Bakım	
LISTE G�R�N		PROSES:KONTUR		PROGRAM:108											
PROGRAM		TAKIM KAY No.		8		<EM20 >									
PROSES		PROSES		1		--1:KABA 2:FİN									
0 BAřL		Z Y�ZEYİ		ZF		-5.000									
1 Y�Z-KARE R		Z PAYI		H		20.000									
2 Y�Z-KARE F		XY		E		20.000									
3 KNT-KAR R		Z FİN PAYI		FH		3.000									
4 KNT-KAR F		XY		FE		3.000									
5 CEP-KARE R		Z KES SAYISI		T		3									
6 CEP-KARE F		KES TİPİ		1											
7 DEL DL-KARE		<1:AřAđI 2:YUKARI>													
8 GAGA-KARE		MODEL		KARE											
9 GAGA-KARE		İř ML HIZI		640											
10 DEL DL-KARE		İLERLEME HIZI		XY		64.000									
DOSYA															
TAKIM															
KES KOřULU															
PARAMETRE															
S�R�M															
\$1:KAY \$2:KAY 14:21															
<--		KES KOřUL		MODEL				KONTRLR		KAYDET					

Ekran da g r nt lenen   eler



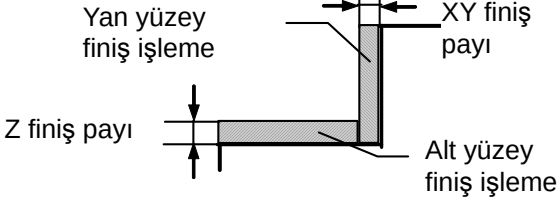
No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
1	TAKIM KAY No.	Kullanılacak takım kayıt numarasını girin. Bunu, takım dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin.	1 - 99
2	PROSES	İ�leme tipini girin. <1: KABA > Z y�n� : İ�leme i�lemi, finiş payı bırakılarak kesim sayısı kadar uygulanır. XY y�n�: İ�leme i�lemi, XY finiş payı bırakılarak kaydırma ile uygulanır. <2: FİNİ�> İlk olarak alt y�zeyin finiş i�leme i�lemi uygulanır ve ardından yan y�zeyin finiş i�leme i�lemi uygulanır.  [Alt y�zey finiş i�leme] Z y�n� : Z finiş payının i�leme i�lemi sonuna kadar uygulanır. XY y�n�: İ�leme i�lemi, XY finiş payı bırakılarak payın kaydırılması ile uygulanır. Z finiş payı 0 oldu�unda, alt y�zey finiş i�leme i�lemi uygulanmaz. [Yan y�zey finiş i�leme] Z y�n� : İ�leme, kesim sayısı kadar uygulanır. XY y�n�: XY finiş payının i�leme i�lemi sonuna kadar uygulanır. XY finiş payı 0 oldu�unda, yan y�zey finiş i�leme i�lemi uygulanmaz.	1, 2
3	Z Y�ZEYİ (ZF)	İ� par�ası �st y�zeyi konumunu girin.	-99999.999 - 99999.999 mm

(Devamı bir sonraki sayfada)

( nceki sayfanın devamı)

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
4	Z PAYI (H)	İř par�ası �st y�zeyinden itibaren olan iřleme derinli�i de�erini, toplama giriř y�ntemiyle girin.	0,001 ila 99999.999 mm
5	XY PAYI (E)	Yan y�zey payını girin. (Not) Bu veriler, takım yolu i�in model tipinin �EMBER, KARE, SERBEST veya SA�/SOL olarak belirtilmesi durumunda ge�erlidir.	0,001 ila 99999.999 mm
6	Z F�N PAYI (FH)	Alt y�zey finiř payını girin. Alt y�zeye finiř payı bırakılarak kaba iřleme uygulanır.	0 ila 99999.999 mm
7	XY F�N PAYI (FE)	Yan y�zey finiř payını girin. Yan y�zeye finiř payı bırakılarak kaba iřleme uygulanır. (Not) Bu veriler, takım yolu i�in model tipinin �EMBER, KARE, SERBEST veya SA�/SOL olarak belirtilmesi durumunda ge�erlidir.	0 ila 99999.999 mm
8	Z KES SAYISI (ZT)	İřleme iřlemi uygulanırken iř par�asının Z eksenini y�n�nde ka� kere kesilece�ini girin. Bir keredeki kesme miktarı řu řekildedir. Kaba iřleme: (Pay – Finiř payı) / Kesme sayısı Yan y�zey finiř iřleme: Pay/Kesme sayısı	1 - 99999 kere
9	KES T�P�	Kesme tipini (yukarı do�ru kesme, ařa�ı do�ru kesme) girin. 1: AřA�I 2: YUKARI (Not) Bu veriler sadece model tipinin �EMBER veya KARE oldu�u durumlar i�in ge�erlidir.	1, 2
10	MODEL	İřleme modeli g�r�nt�lenir. KARE �EMBER SERBEST	-
11	İř ML HIZI	İř mili d�n�ř hızı g�r�nt�lenir. İř mili d�n�ř hızı, kesme kořulları i�in ayar ekranında de�iřtirilir.	1 - 99999 devir/dak
12	�LERLEME HIZI (XY)	XY y�n�ndeki ilerleme hızı g�r�nt�lenir. �lerleme hızı, kesme kořulları i�in ayar ekranında de�iřtirilir.	0.001 - 60000.000 mm/dak.

(Not) İřleme modeline baėlı olarak yan y zeylerin ger ek kesme miktarı ařaėıda g sterildiėi řekilde farklılıklar g sterir.

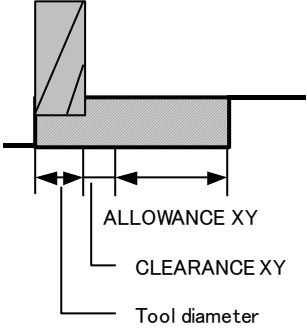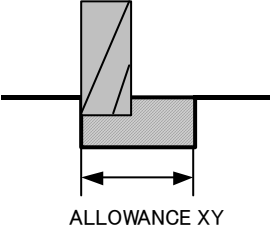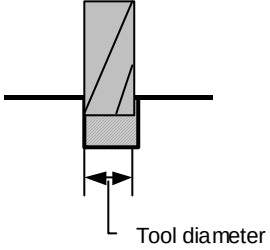�EMBER/KARE	SERBEST (saė taraf/sol taraf)	SERBEST (merkez)
 ALLOWANCE XY CLEARANCE XY Tool diameter	 ALLOWANCE XY	 Tool diameter


Men ler

No.	Men�	Ayrıntılar
1	←	LİSTE G�R�N alanını etkinleřtirir.
2	KES KOřULU	Kesme kořulları i�in ayar ekranını g�r�nt�ler.
3	MODEL	İřleme modeli i�in se�im ekranını g�r�nt�ler.
4	KAYDET	Prosesteki deėiřiklikleri kaydeder. Kayıt sırasında ge�ersiz bir parametrenin mevcut olması halinde, bir hata mesajı g�r�nt�lenecektir. Giriř parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, imle� ge�ersiz parametrenin konumuna gelir. Model giriř ekranı veya kesme kořulu ekranı i�in giriř parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, ekran adı ve hata mesajı g�r�nt�lenecektir.

(2) Kontur Kesme Model Ekranı

Kontur kesme modeli i in kullanılan parametreler bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, kontur kesme ekranında [MODEL] men  tuşuna basıldığında g r nt lenir.

Ekran yerleşim d zeni

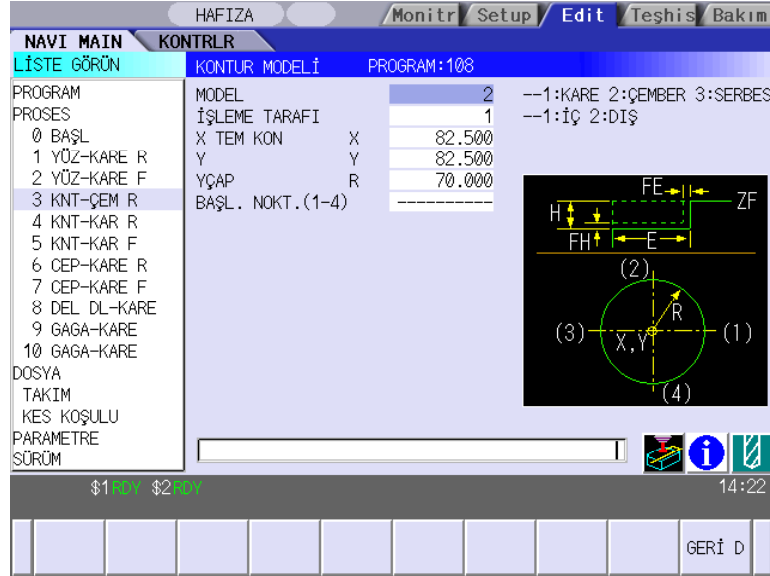


Ekran g r nt lenen   eler

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	MODEL	Kontur kesme modelinin tipini girin. <1: KARE> Kare Őekilli i�leme modeli <2: �EMBER> Dairesel Őekilli i�leme modeli <3: SERBEST> D�z �izgiden ve yaydan meydana gelen rasgele Őekilli i�leme modeli	1 ila 3


(Not) 2 numaralı ve sonraki "G r nt lenen   eler" her modele g re farklılık g sterir.

- KARE seçeneğinin parametreleri

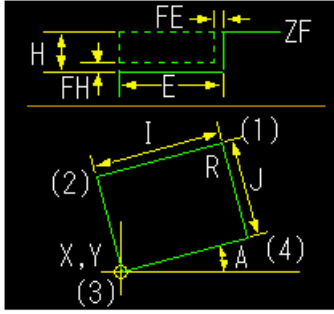


No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
2	İŞLEME TARAFI	İşleme konumunu girin. <1: İÇ> İşleme, şeklin iç tarafına uygulanır. <2: DIŞ> İşleme, şeklin dış tarafına uygulanır.	1, 2
3	X TEM KON (X)	Karenin taban konum değerini (X) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
4	Y TEM KON (Y)	Karenin taban konum değerini (Y) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
5	GENİŞLİK (I)	Karenin X yönündeki genişliğini girin.	0,001 ila 99999.999mm
6	GENİŞL (J)	Karenin Y yönündeki genişliğini girin.	0,001 ila 99999.999mm
7	KÖŞE BOYU (R)	Köşe boyunu girin. Pozitif değer : R Köşesi, Negatif değer: C köşesi	-99999.999 ila 99999.999mm
8	AÇI (A)	İş parçasının kare ile X eksenindeki eğim açısını girin.	-359,999 ila 360.000°
9	BAŞLANGIÇ NOKTASI	İşleme başlangıç konumunu (1 ila 4) girin. (Not) Bu veriler sadece işleme konumunun "DIŞ" olduğu durumlar için geçerlidir.	1 ila 4

•  EMBER se ene inin parametreleri

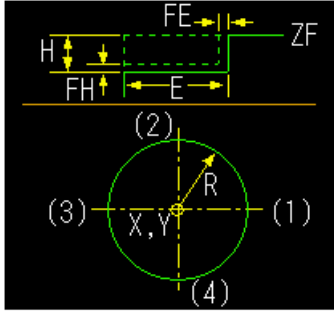





No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
2	İ�LEME TARAFI	İ�leme konumunu girin. <1: İ�> İ�leme, �eklin i� tarafına uygulanır. <2: Dİ�> İ�leme, �eklin d� tarafına uygulanır.	1, 2
3	X TEM KON (X)	�emberin merkez konumunu (X) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
4	Y TEM KON (Y)	�emberin merkez konumunu (Y) girin.	-99999.999 ila 99999.999mm
5	Y�AP (R)	�emberin yarı�apını girin.	0,001 ila 99999.999mm
6	BA�LANGİ� NOKTASI	İ�leme ba�langi� konumunu (1 ila 4) girin. (Not) Bu veriler sadece i�leme konumunun "Dİ�" oldu�u durumlar i�in ge�erlidir.	1 ila 4

• SERBEST se ene inin parametreleri

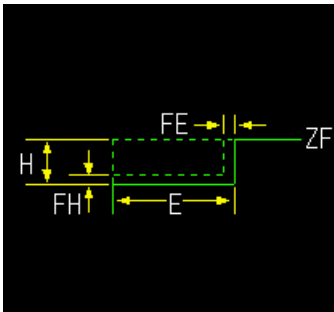

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
2	TAKIM YOLU	Takım yolunu girin. <1: MERKEZ> İ�leme, �ap ofseti olmaksızın takım yolu boyunca ger�ekle�tirilir. <2: SA�> İ�leme, sa� tarafa telafili (G42) olarak takım yolu boyunca ger�ekle�tirilir. <3: SOL>	1 ila 3

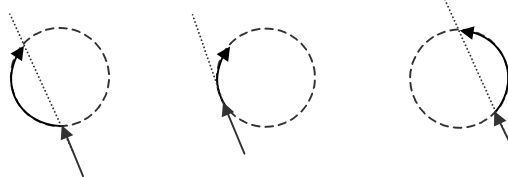No.	Görüntülenen öğeler		Ayrıntılar	Ayar aralığı
Şekil				1 ila 35
3	1	M	Şekli girin. <1> Doğrusal (G01) işleme uygulaması gerçekleştirilir. <2> CW (Saat yönünde) yay (G02) işleme uygulaması gerçekleştirilir. <3> CCW (saatin ters yönünde) yay (G03) işleme uygulaması gerçekleştirilir. (Not) Göz ardı edilmesi mümkün değildir.	1 ila 3
	2	D	Önceki şeklin sonundaki vektöre göre sağa dönüş veya sola dönüş seçeneğini girin. 1: Sola dönüş 2: Sağa dönüş (Not 1) Hiçbir şey girilmezse, "temas ediyor" şeklinde değerlendirilir. (Not 2) İhmal edilebilir. Bununla birlikte, eğer önceki çizginin bitiş noktası (X ve Z) belirsizse, her zaman giriş yapın.  Sola dönüş Teğet Sağa dönüş	1,2
	3	X Y	İşleme bitiş noktasının konum değerini girin. (Not 1) Eğer en sonuncusu satırdaysanız bunun girilmesi gerekir. Son satırda değilseniz, göz ardı edilmesi mümkündür. (Not 2) Her zaman, önceki satıra köşe şekil boyutu girildiği durumlarda giriş yapın.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
	4	R/A	• Eğer bir yay şekli kullanılıyorsa, yay yarıçapı girilir. Pozitif değer: Yay komutu (180°'den küçük) Negatif değer: Yay komutu (180°'den büyük) • Eğer doğrusal bir şekil kullanılıyorsa açı değeri girilir. (Not 1) Eğer bir yay şekli kullanılıyorsa mutlaka giriş yapın. (Not 2) Şekil çizgi şeklindeyse ve X, Y konumu ya da I, J vektörü girildiyse, bu veri geçersizdir.	Yarıçap: -999999.999mm - -0.001mm, 0.001mm ila 999999.999mm Açı: -359.999 - 360.000

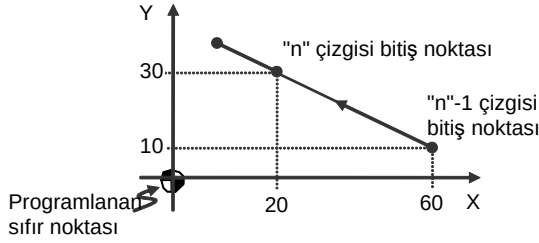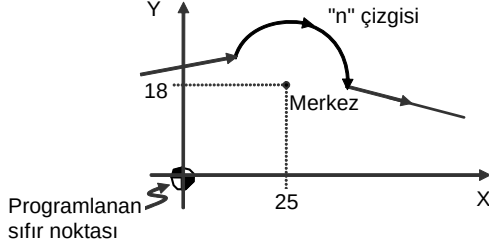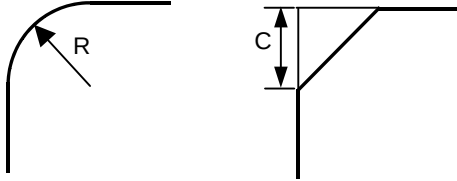No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
�ekil			1 - 35
5	I J	- E�er do�rusal bir �ekil kullanılıyorsa gradyan (vekt�r) de�eri girilir.  - E�er bir yay �ekli kullanılıyorsa, yay merkezinin konumu girilir.  (Not 1) Bir yay �eklinin kullanılması ve sadece I veya J'nin girilmesi durumunda, di�erleri 0 olarak kabul edilir. (Not 2) Bir �izgi �eklinin kullanılması ve X, Z konumunun ya da a�ı de�erinin girilmesi durumunda, bu veri ge�ersiz olacaktır.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
6	C	K��e boyunu girin. Pozitif de�er: R K��esi, Negatif de�er: C k��esi  (Not 1) K��e boyutları belirtildi�inde, prensip olarak sonraki satırda biti� noktaları (X,Y) girilir.	-99999.999 mm ila 99999.999mm

(Not) İlk nokta, bir i leme ba langı  noktasıdır, bu nedenle sadece X ve Y konumu girilebilir.

Menüler

- ÇEMBER veya DAİRE için


No.	Menü	Ayrıntılar
1	GERİ D	Ekranı kontur kesme ekranına geri getirir.

- SERBEST için


No.	Menü	Ayrıntılar
1	SATIR EKLE	Şekil verilerini imlecin bulunduğu konumun önüne ekler. (Not) İmleç No.1'deyken (işleme başlangıç noktası) bu menü kullanılamaz.
2	SATIR SİL	İmlecin bulunduğu konumdaki şekil verilerini siler. (Not) İmleç No.1'deyken (işleme başlangıç noktası) bu menü kullanılamaz.
3	KOPYA	İmlecin bulunduğu konumdaki veriler için bir önceki çizgiye ait verileri kopyalar.
4	+GİRİŞ	Önceki satırda yer alan veriler eklenmiş olarak imlecin bulunduğu konumdaki verileri girer. (Not) Bu sadece X ve Z konumu girilirken geçerlidir.
5	TEMİZLE	İmlecin bulunduğu konumdaki verileri temizler.
6	GERİ D	Ekranı kontur kesme ekranına geri getirir.

(3) Kesme Koşulu Ekranı

 Kesme koşulları bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, proses düzenleme ekranında [KES KOŞULU] menü tuşuna basıldığında görüntülenir. Detaylı bilgi için “4.3.6 Delik Delme” bölümündeki “(3) Kesme Koşulu Ekranı”na bakın.



Ekranda g r nt lenen   eler

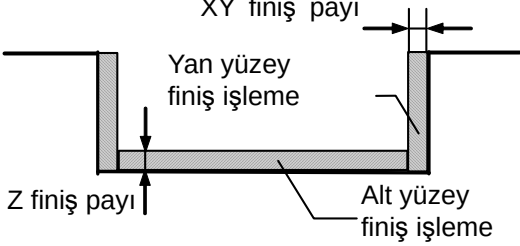No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
1	TAKIM KAY No.	Kullanılacak takım kayıt numarasını girin. Bunu, takım dosyasında kaydedilen numara ile birlikte belirtin.	1 ila 99
2	PROSES	İ�leme tipini girin. <1: KABA > Z y�n� : İ�leme i�lemi, finiş payı bırakılarak kesim sayısı kadar uygulanır. XY y�n�: İ�leme i�lemi, XY finiş payı bırakılarak kaydırma ile uygulanır. <2: FİNİ�> İlk olarak alt y�zeyin finiş i�leme i�lemi uygulanır ve ardından yan y�zeyin finiş i�leme i�lemi uygulanır.  [Alt y�zey finiş i�leme] Z y�n� : Z finiş payının i�leme i�lemi sonuna kadar uygulanır. XY y�n�: İ�leme i�lemi, XY finiş payı bırakılarak payın kaydırılması ile uygulanır. Z finiş payı 0 oldu�unda, alt y�zey finiş i�leme i�lemi uygulanmaz. [Yan y�zey finiş i�leme] Z y�n� : İ�leme, kesim sayısı kadar uygulanır. XY y�n�: XY finiş payının i�leme i�lemi sonuna kadar uygulanır. XY finiş payı 0 oldu�unda, yan y�zey finiş i�leme i�lemi uygulanmaz.	1, 2
3	Z Y�ZEYİ (ZF)	İ� par�ası �st y�zeyi konumunu girin.	-99999,999 ila 99999.999 mm
4	Z PAYI (H)	İ� par�ası �st y�zeyinden itibaren olan i�leme derinli�i de�erini, toplama giri� y�ntemiyle girin.	0,001 ila 99999.999 mm
5	Z FİN PAYI (FH)	Alt y�zey finiş payını girin. Alt y�zeyle finiş payı bırakılarak kaba i�leme uygulanır.	0 ila 99999.999 mm

(Devamı bir sonraki sayfada)

( nceki sayfanın devamı)

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
6	FİNİŐ PAYI XY (FE)	Yan y�zey finif payını girin. Yan y�zeye finif payı bırakılarak kaba iŐleme uygulanır.	0 ila 99999.999 mm
7	Z KES SAYISI (ZT)	İŐleme iŐlemi uygulanırken iŐ par�asının Z ekseninde ka� kere kesilece�ini girin. Bir keredeki kesme miktarı Őu Őekildedir. Kaba iŐleme: (Pay – Finif payı) / Kesme sayısı Yan y�zey finif iŐleme: Pay/Kesme sayısı	1 - 99999 kere
8	KES TİPİ	Kesme tipini (aŐa�ı do�ru kesme, yukarı do�ru kesme) girin. 1: AŐA�I 2: YUKARI	1, 2
9	MODEL	İŐleme modeli g�r�nt�lenir. KARE �EMBER L MODELİ U MODELİ İZLEME İŐleme modeli, iŐleme modeli ekranında de�iŐtirilir.	-
10	İŐ ML HIZI	İŐ mili d�n�Ő hızı g�r�nt�lenir. İŐ mili d�n�Ő hızı, kesme koŐulları i�in ayar ekranında de�iŐtirilir.	1 - 99999 devir/dak
11	İLERL HIZI (XY)	XY y�n�ndeki ilerleme hızı g�r�nt�lenir. İlerleme hızı, kesme koŐulları i�in ayar ekranında de�iŐtirilir.	0,001 ila 60000.000 mm/dak


Men ler

No.	Men�	Ayrıntılar
1	←	LİSTE G�R�N alanını etkinleŐtirir.
2	KES KOŐULU	Kesme koŐulları i�in ayar ekranını g�r�nt�ler.
3	MODEL	İŐleme modeli i�in se�im ekranını g�r�nt�ler.
4	KAYDET	Prosesteki de�iŐiklikleri kaydeder. Kayıt sırasında ge�ersiz bir parametrenin mevcut olması halinde, bir hata mesajı g�r�nt�lenecektir. GiriŐ parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, imle� ge�ersiz parametrenin konumuna gelir. Model giriŐ ekranı veya kesme koŐulu ekranı i�in giriŐ parametrelerinin ge�ersiz olması halinde, ekran adı ve hata mesajı g�r�nt�lenecektir.

(2) Cep Modeli Ekranı

Cep modeli i in kullanılan parametreler bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, cep ekranında [MODEL] men  tuşuna basıldığında g r nt lenir.

Ekran yerleşim d zeni

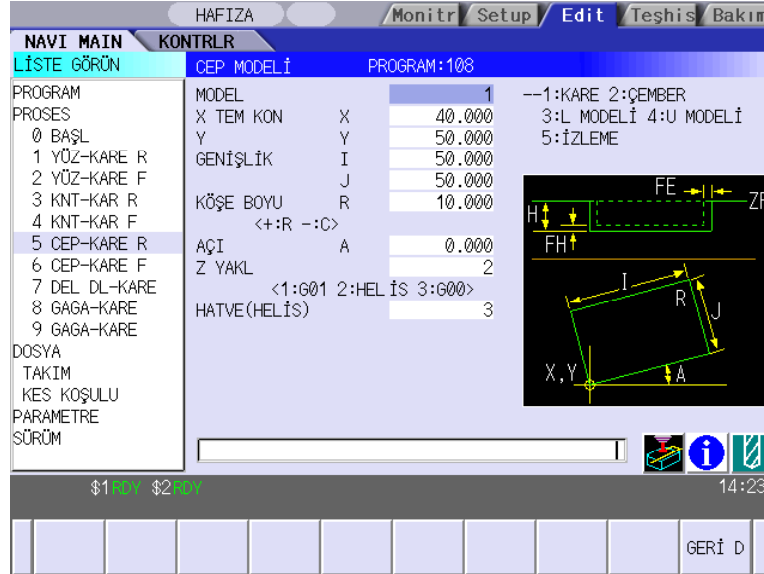


Ekran g r nt lenen   eler

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	MODEL	Cep modeli tipini girin. <1: KARE> Kare Őekilli kesme modeli <2: �EMBER> Dairesel Őekilli kesme modeli <3: L MODELİ> L Őekilli kesme modeli <4: U MODELİ> U Őekilli kesme modeli <5. İZLEME> İzleme Őekilli kesme modeli	1 ila 5


(Not) 2 numaralı ve sonraki "G r nt lenen   eler" her modele g re farklılık g sterir.

- KARE seeneęinin parametreleri

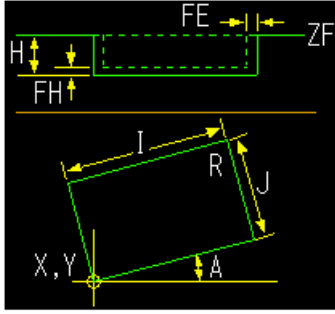


No.	G�r�nt�lenen ���ler	Ayrıntılar	Ayar aralıęı
2	X TEM KON (X)	Karenin taban konum deęerini (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	Y TEM KON (Y)	Karenin taban konum deęerini (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
4	GENİŐLİK (I)	Kare Őekli iŐlemede X y�n�ndeki geniŐlięi girin.	0,001 ila 99999.999mm
5	GENİŐL (J)	Kare Őekli iŐlemede Y y�n�ndeki geniŐlięi girin.	0,001 ila 99999.999mm
6	K�ŐŐE BOYU (R)	K�ŐŐe boyunu girin. Pozitif deęer: R K�ŐŐesi, Negatif deęer: C k�ŐŐesi	-99999,999 ila 99999.999mm
7	A�I (A)	İŐ parasının kare ile X eksenini arasındaki eęim aısını girin.	-359,999 ila 360.000�
8	Z YAKL	Z yaklaŐımında kontrol edilen G kodunu seęin. 1: Doęrusal enterpolasyon (G01) 2: Helisel (G02/G03) 3: Konumlandırma (G00)	1 ila 3
9	HATVE(HELİS)	Hatvede belirtilen sayıda helisel iŐlem gerekleŐtirilir. Bu durumda helisel yarıapa "Takım apı/2" uygulanır. (Not) Bu veriler, sadece "HELİS"nin Z yaklaŐım y�ntemi ile seilmesi durumunda geerlidir.	1 ila 99

-  EMBER se ene inin parametreleri

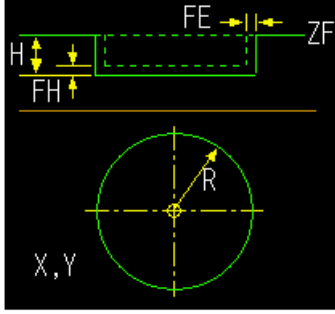


No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
2	X TEM KON (X)	�emberin merkez konumunu (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	Y TEM KON (Y)	�emberin merkez konumunu (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
4	Y�AP (R)	�emberin yarı�apını girin.	0,001 ila 99999.999mm
5	Z YAKL	Z yakla�ımında kontrol edilen G kodunu se�in. 1: Doğrusal enterpolasyon (G01) 2: Helisel (G02/G03) 3: Konumlandırma (G00)	1 ila 3
6	HATVE(HELİS)	Hatvede belirtilen sayıda helisel işlem ger�ekle�tirilir. Bu durumda helisel yarı�apa "Takım �apı/2" uygulanır. (Not) Bu veriler, sadece "HELİS"ın Z yakla�ım y�ntemi ile belirlenmesi durumunda ge�erlidir.	1 ila 99

- L MODELİ se eneđinin parametreleri

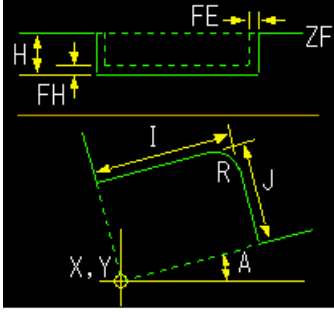


No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralıđı
2	X TEM KON (X)	Taban konumunu (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	Y TEM KON (Y)	Taban konumunu (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
4	GENİŐLİK (I)	L Őeklinde X y�n�ndeki geniŐliđi girin.	0,001 ila 99999.999mm
5	GENİŐL (J)	L Őeklinde Y y�n�ndeki geniŐliđi girin.	0,001 ila 99999.999mm
6	K�ŐŐE BOYU (R)	K�ŐŐe boyunu girin. Pozitif deđer: R K�ŐŐesi, Negatif deđer: C k�ŐŐesi	-99999,999 ila 99999.999mm
7	A�ILI (A)	L Őeklindeki iŐ par�asının eđim a�ısı deđerini X ekseninden g�r�ld�đ� gibi girin.	-359,999 ila 360.000�

- U MODELİ se ene inin parametreleri

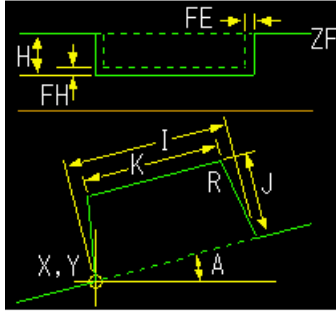

No.	G�r�nt�lenen ��eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
2	X TEM KON (X)	Taban konumunu (X) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
3	Y TEM KON (Y)	Taban konumunu (Y) girin.	-99999,999 ila 99999.999mm
4	GENİ�LİK (I)	U �eklinde X y�n�ndeki geni�li�i girin.	0,001 ila 99999.999mm
5	GENİ�L (J)	U �eklindeki derinli�i girin.	0,001 ila 99999.999mm
6	GENİ�L (K)	U �eklindeki a�ılan tarafın kar�ı tarafının uzunlu�unu girin.	0,001 ila 99999.999mm
7	K��E BOYU (R)	K��e boyunu girin. Pozitif de�er: R K��esi, Negatif de�er: C k��esi	-99999,999 ila 99999.999mm
8	A�I (A)	U �eklindeki i� par�asının e�im a�ısı de�erini X ekseninden g�r�ld��� gibi girin.	-359,999 ila 360.000�

• İZLEME seçeneğinin parametreleri

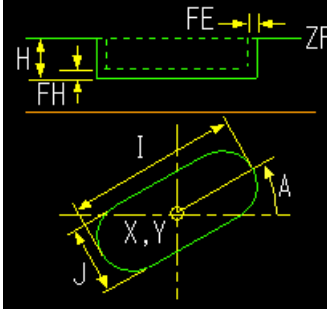

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
2	X TEM KON (X)	İzleme şeklinin merkez konumunu (X) girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
3	Y TEM KON (Y)	İzleme şeklinin merkez konumunu (Y) girin.	-99999.999 mm ila 99999.999mm
4	GENİŞLİK (I)	İzleme işleme işleminin X eksen yönündeki genişlik değerini girin.	0.001mm ila 99999.999mm
5	GENİŞL (J)	İzleme işleme işleminin Y eksen yönündeki genişlik değerini girin.	0.001mm ila 99999.999mm
6	AÇI (A)	İzleme şekli ile X eksen arasındaki eğim açısı değerini girin.	-359.999° ila 360.000°
7	Z YAKL	Z yaklaşımında kontrol edilen G kodunu seçin. 1: Doğrusal interpolasyon (G01) 2: Helisel (G02/G03) 3: Konumlandırma (G00)	1 ila 3
8	HATVE(HELİS)	Hatvede belirtilen sayıda helisel işlem gerçekleştirilir. Bu durumda helisel yarıçapa "Takım çapı/2" uygulanır. (Not) Bu veriler, sadece "HELİS" in Z yaklaşım yöntemi ile seçilmesi durumunda geçerlidir.	1 ila 99

Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	GERİ D	Ekranı cep ekranına geri getirir.


(3) Kesme Koşulu Ekranı

Kesme koşulları bu ekranda ayarlanır. Bu ekran, proses düzenleme ekranında [KES KOŞULU] menü tuşuna basıldığında görüntülenir. Detaylı bilgi için "4.3.6 Delik Delme" bölümündeki "(3) Kesme Koşulu Ekranı"na bakın.

4.3.10 EIA Ekranı

EIA prosesi bu ekranda girilir.

Ekran yerleşim düzeni

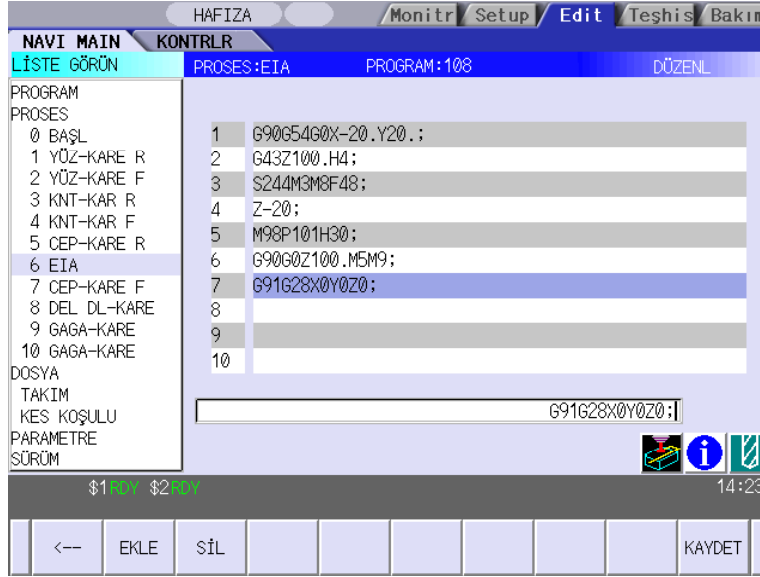

Ekranı g r nt lenen    e

No.	G�r�nt�lenen ���eler	Ayrıntılar	Ayar aralı�ı
1	EIA BLO�U	EIA blo�unun mevcut i�erikleri g�r�nt�lenir. Ayar alanındaki EIA de�erini girerek EIA'yı kaydedin. Burada a�a�ıdaki gibi bir kısıtlama oldu�una dikkat edin. <Kısıtlama> • EIA blo�una girilebilen maksimum karakter sayısı 50'dir.	EIA kodu Maks. 10 blok

Men ler

No.	Men�	Ayrıntılar
1	<--	LİSTE G�R�N alanını etkinle�tirir.
2	EKLE	İmlecın bulundu�u bloktan �nce bo� bir blok ekler.
3	SİL	İmlecın bulundu�u blo�un verilerini siler.
4	KAYDET	Prosesteki de�i�iklikleri kaydeder.

4.4 Dosya Düzenlemeyle İlgili Ekranlar

4.4.1 Takım Dosyası Ekranı

Takım verileri bu ekranda kaydedilir. LİSTE GÖRÜN alanında [TAKIM] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

No.	<1>	<2>	<3>	<4>	<5>
TK ADI	FACE50	TAP8	DC20	DR6.8	CD3
TK No.	1	2	3	4	5
UZN OFS	1	2	3	4	5
ÇAP OFS	1	2	3	4	5
ÇAP	50.000	8.000	20.000	6.800	3.000
AÇI	180.000	180.000	90.000	118.000	120.000
İŞ ML HIZI	800	317	160	935	1500
İŞ ML YÖNÜ	400.000	1.250	80.000	102.000	100.000
	1	1	1	1	1

Ekran görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	No.	Bu, işleme koşullarıyla birlikte ayarlanan takım kayıt numarasıdır. (1 - 99)	-
2	TK ADI	Takım adını belirtin.	Maks. 6 alfasayısal karakter
3	TK No.	Kullanılacak takım numarasını belirleyin. (T fonksiyon kodu verilerinin çıkışı NC verileri olarak oluşturulur)	0 ila 9999
4	UZN OFS	Takım boyu ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum H değeri, teknik özelliklere göre değiştirilir.	1 ila takım setlerinin sayısı
5	ÇAP OFS	Takım çapı ofset No.'sunu belirleyin. Maksimum D değeri, teknik özelliklere göre değiştirilir.	1 ila takım setlerinin sayısı
6	ÇAP	Takım çapını girin.	0.001 - 9999.999 mm
7	AÇISI	Takım ucu açısı değerini girin.	0.001 - 180.000°
8	İŞ ML HIZI	İş milinin standart dönüş hızını girin.	1-99999 devir/dak

(Devamı bir sonraki sayfada)

(Önceki sayfanın devamı)

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
9	İLERL HIZI	Standard ilerleme hızını girin. Kılavuz çekme işleminde hatveyi (dak/devir) girin.	0,001 ila 60000.000 mm/dak 0,001 ila 999.999 mm/devir
10	İŞ ML YÖNÜ	İş mili dönüş yönünü girin.	1: CW 2: CCW

Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	KAYDET	Takım dosyasındaki değişiklikleri kaydeder.

⚠ UYARI

⚠ Her bir delik delme ekranında "TAKIM KAY No." veya "DELİK ÇEVİRİMİ" değeri girildiğinde, takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki veriler kullanılarak ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Aynı şekilde yüz kesme ekranında, kontur kesme ekranında ve cep ekranında "TAKIM KAY No." değeri girildiğinde, ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki verilerin değiştirilmesi durumunda, her bir prosesin bir kez belirlenen ilerleme hızı ve iş mili devrinin değişmediğine dikkat edin.

4.4.2 Kesme Koşulları Dosyası Ekranı

Her bir iş parçası malzeme tipi temel alınarak her prosese ait kesme koşulları (hız oranı) kaydedilir. LİSTE GÖRÜN alanında [KES KOŞULU] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

NAVİ MAIN	KONTROLR	PROGRAM:108								
LİSTE GÖRÜN	KESME KOŞULU	No.	<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>
PROGRAM	MALZ	S45C	FC25	SUS4	SKD4					
PROSES	DR %	70	100	50	60	0	0	0	0	0
0 BAŞL	F%	70	100	40	60	0	0	0	0	0
1 YÜZ-KARE R	TP %	60	100	30	40	0	0	0	0	0
2 YÜZ-KARE F	BR %	80	100	60	50	0	0	0	0	0
3 KNT-KAR R	F%	80	100	50	50	0	0	0	0	0
4 KNT-KAR F	ML %	90	100	60	50	0	0	0	0	0
5 CEP-KARE R	F%	90	100	50	40	0	0	0	0	0
6 CEP-KARE F	ED %	80	100	50	50	0	0	0	0	0
7 DEL DL-KARE	F(XY)%	80	100	40	40	0	0	0	0	0
8 GAGA-KARE	F(Z)%	40	100	20	20	0	0	0	0	0
9 GAGA-KARE										
DOSYA										
TAKIM										
KES KOŞULU										
PARAMETRE										
SÜRÜM										

Ekran görüntülenene öğeler

No.	Görüntülenene öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	No.	Bu, başlangıç koşulu ayar ekranında girilen iş parçası kayıt numarasıdır. (1 - 8)	-
2	MALZ	İş parçasının malzemesini belirten adı girin.	Maks. 5 alfasayısal karakter
3	%S	Takım tipi ile uygulanabilir dönüş hızının takım dosyasının standart dönüş hızına oranını (%) girin. <Takım tipi> DR: Delme için TP: Kılavuz çekme için BR: Delik işleme için ML: Yüz kesme için ED: Kontur kesme ve cep için	0 ila % 200
4	%F	Takım tipi ile uygulanabilir ilerleme hızının takım dosyasının standart ilerleme hızına oranını (%) girin. (Takım tipi, %S ile aynıdır.)	0 ila % 200

Menüler

No.	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	KAYDET	Kesme koşulu dosyasındaki değişiklikleri kaydeder.

⚠ UYARI

- ⚠ Her bir delik delme ekranında "TAKIM KAY No." veya "DELİK ÇEVİRİMİ" değeri girildiğinde, takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki veriler kullanılarak ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Aynı şekilde yüz kesme ekranında, kontur kesme ekranında ve cep ekranında "TAKIM KAY No." değeri girildiğinde, ilerleme hızı ve iş mili devri otomatik olarak belirlenir. Takım dosyası ekranı ve kesme koşulu dosyası ekranındaki verilerin değiştirilmesi durumunda, her bir prosesin bir kez belirlenen ilerleme hızı ve iş mili devrinin değişmediğine dikkat edin.

4.5 Parametrelerle İlgili Ekran

4.5.1 Parametre Ekranı

İşleme programı için kullanılan parametreler bu ekranda girilir. LİSTE GÖRÜN alanında [PARAMETRE] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

Ekranında görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1 (101)	M0 ÇIKIŞI	Her bir prosesin başlangıcında (takım fonksiyonunun uygulanmasından hemen önce) M0 kodunun verilip verilmeyeceğini belirtin. 0: GEÇERSİZ 1: GEÇERLİ	0, 1
2 (102)	M6 ÇIKIŞI	“SONR TAK HAZ” geçersiz olduğunda M6 kodunun verilip verilmeyeceğini belirtin. 0: GEÇERSİZ 1: GEÇERLİ	0, 1
3 (103)	SONR TAK HAZ	Bir sonraki proses programı için takımın önceden hazırlanıp hazırlanmayacağını belirtin. 0: GEÇERSİZ 1: GEÇERLİ (M6T□ tek blokta kontrol edilir.) 2: GEÇERLİ (M6T□ iki blokta kontrol edilir.)	0, 1, 2
4 (104)	M19 ÇIKIŞI	İş mili durduktan sonra oryantasyon işlevinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirtin. 0: GEÇERSİZ	0, 1

(Önceki sayfanın devamı)

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
5 (105)	ATC KON Z	ATC uygulandığında tablanın konumunu belirlemek için bir sayı seçin. 0: 1. sıfır noktası 1: 2. sıfır noktası	1, 2
6 (106)	SATIR No. ÇIKIŞ	İşleme programının her prosesinde satır numarasının çıkışının oluşturulup oluşturulmayacağını belirtin. 0: Çıkış yok 1: Çıkış	0, 1
7 (201)	DELİK Z AÇIKLIĞI	Kesme ilerlemesinin başladığı R noktasından delik üst konumuna kadar olan mesafe ayarlanır.	0,001 ila 99999.999mm
8 (202)	SENK KLVZ Ç	“Kılavuz çekme çevrimi (C=5)” işlemede “Asenkron kılavuz çekme: 0” veya “Senkron kılavuz çekme: 1” seçimini yapın. 0: GÇRSİZ (ASENK) 1: GÇRLİ (SENK)	0, 1
9 (301)	YÜZ KES GEN YÜZ(%)	Yüz kesme işleme modunda, ilk adımdaki işleme uygulamasından sonra ikinci adım işleme uygulamasında işleme süreci, ilk adımdaki işleme genişliğiyle üst üste gelen takımla gerçekleştirilir. Böyle bir takım üst üste gelme değerini (“Üst üste gelme yüzdesi”) “%” ifadesiyle ayarlayın. Örneğin, eğer işleme uygulaması ϕ 100 değerine sahip bir takımla gerçekleştirilirken üst üste gelme yüzdesi % 70 ise, ikincide işleme maksimum 70mm’lik genişlikte uygulanır. Eğer bu değer girilmezse % 50 değeri kullanılacaktır.	% 1 - % 100
10 (302)	YÜZ Z AÇIKLIĞI	İlk işleme tamamlandıktan sonra işleme yüzeyi yüksekliğine olan mesafe ile birlikte Z ekseninin dönüş noktasını ayarlayın. İkinci işlemede veya daha sonra Z eksenini, işleme yüzeyinden bu açıklık miktarına geri dönecektir.	0,001 ila 99999.999mm
11 (303)	YÜZ XY AÇIKLIĞI	Yüz işleme modunda kesme başlangıç noktasını ayarlayın ve iş parçası yüzünden itibaren olan mesafe ile birlikte iş parçasından itibaren olan açıklık miktarını ayarlayın.	0,001 ila 99999.999mm
12 (304)	YÜZ Z YAKLAŞIMI	Yüz işleme modunda konumlandırma işlemi gerçekleştirildiğinde, Z eksenini boşta hareketle YÜZ Z AÇIKLIĞI’nda ayarlanan konuma hareket eder. Ayarlanan konumdan kesme başlangıç konumuna kadar hangi boşta hareket veya kesme ilerlemesinin uygulanacağını ayarlayın.	1, 2

(Önceki sayfanın devamı)

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
13 (401)	PAR-FR KES GEN YÜZ(%)	Kontur/cep işleme modunda, ilk adımdaki işleme uygulamasından sonra ikinci adım işleme uygulamasında işleme süreci, ilk adımdaki işleme genişliğiyle üst üste gelen takım ile gerçekleştirilir. Böyle bir takım üst üste gelme değerini ("Üst üste gelme yüzdesi") "%" ifadesiyle ayarlayın. Örneğin, eğer işleme uygulaması ϕ 100 değerine sahip bir takım ile gerçekleştirilirken üst üste gelme yüzdesi % 70 ise, ikincide işleme maksimum 70mm'lik genişlikte uygulanır. Eğer bu değer girilmezse % 50 değeri kullanılacaktır.	% 1 - % 100
14 (402)	PAR-FR Z AÇIKLIĞI	İlk işleme tamamlandıktan sonra işleme yüzeyi yüksekliğine olan mesafe ile birlikte Z ekseninin dönüş noktasını ayarlayın. İkinci işlemede veya daha sonra Z eksenini, işleme yüzeyinden bu açıklık miktarına geri dönecektir.	0,001 ila 99999.999mm
15 (403)	PAR-FR XY AÇIKLIĞI	Kontur/cep işleme modunda kesme başlangıç noktasını ayarlayın ve iş parçası yüzünden itibaren olan mesafe ile birlikte iş parçasından itibaren olan açıklık miktarını ayarlayın.	0,001 ila 99999.999mm
16 (404)	PAR-FR KAYDIRMA İLERLEME HIZI YÜZ(%)	Kontur/cep işleme modunda kaydırma prosesinin (yan yüzey ilk kesme) ilerlemesinin hız katsayısını ayarlayın.	% 1 - % 100
17 (405)	PAR-FR BOŞ KOMP NUM	Kontur/cep işlemedeki takım çapının ofset değerini ayarlamak için geçici ofset numarasını ayarlayın.	1 - takım setleri
18 (406)	PAR-FR Z YAKLAŞIMI	"Kontur kesme" ÇEMBER veya KARE modunda, konumlandırma noktası ile kesme başlangıç konumu arasındaki hareketi gerçekleştirileceği hız oranı olarak "kesme ilerlemesini" veya "boşta hareketi" seçin. 1: Kesme ilerlemesi (G01) 2: Boşta hareket (G00)	1,2
19 (999)	BAKIM	Bakım işlemlerinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirleyin. 0: GEÇERSİZ 1: GEÇERLİ	0,1

Menüler

	Menü	Ayrıntılar
1	←	LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirir.
2	KAYDET	Parametrelerdeki değişiklikleri kaydeder.

4.5.2 TERCİHLER Ekranı

NAVI MILL çalıştırılmadan önce sistem ayarları bu ekranda yapılır. Ayarlanması gereken bileşenler şunlardır:

- NC programının kaydedildiği klasöre ait yol
- Takım dosyası, kesme koşulu dosyası ve parametre dosyasının kaydedildiği klasöre ait yol
- Makro programı modu (1: Kullanıcı Makrosu, 2: MTB Makrosu)
- Veri girişi için kullanılan birim (1:inç, 2:mm)

"999 BAKIM" parametresine 1 değeri girildiğinde ekrana gelen [TERCİH] menü tuşuna basıldığında bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

<NAVI MILL for 700 kullanıldığında>



Ekranda görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar	Ayar aralığı
1	YOL PROGRAM	NC programının kaydedildiği klasöre ait yolu ayarlayın.	(Sürücü adı) : (Klasör adı) (Örnek) • D:/NCFILE • MEM:/
2	YOL PARAMETRE	Takım dosyası, kesme koşulu dosyası ve parametre dosyasının kaydedildiği klasöre ait yolu ayarlayın.	
3	MAKRO	Makro programı modunu ayarlayın. 1: Kullanıcı Makrosu 2: MTB Makrosu	1,2
4	BİRİM	Veri girişi için kullanılacak birimi ayarlayın. 1: inç 2: mm	1,2

(Not) Yol tanımında kullanabileceğiniz sürücü isimleri 700 Serisi ve 70 Serisi'nde farklıdır.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin.

[Program yolu ve parametre yolunda kullanılabilen cihazlar ve sürücüler]

Tip	Cihaz	Sürücü adı	Giriş örneği	Notlar
700 Serisi	NC belleği	MEM	MEM:/	NC belleği için her zaman "MEM:/" şeklinde giriş yapın.
	HD	D	D:/NCFILE	Bu, "NCFILE" klasör adını girmek için kullanılan bir örnektir. HD'nin sürücü adı "D" olarak ayarlanmıştır.
	Veri sunucusu	DS	DS:/NAVI/PARA	Bu, "NAVI/PARA" klasör adını girmek için kullanılan bir örnektir.
	IC kartı	IC	IC:/	Bu, klasör adının kök klasör olarak girildiği bir örnektir.
70 Serisi	NC belleği	MEM	MEM:/	NC belleği için her zaman "MEM:/" şeklinde giriş yapın.
	Bellek kartı	MC	MC:/	Bu, klasör adının kök klasör olarak girildiği bir örnektir.

Menü

No.	Menü	Ayrıntılar
1	MAKRO GİRİŞ	Kullanıcı makrosu programı veya MTB makrosu programı NC sistemine kaydedilir.
2	GERİ D	Parametre ekranına geri döner.
3	KAYDET	TERCİH AYAR verilerindeki değişiklikleri kaydeder. (Not)

(Not) TERCİH verileri, aşağıda belirtilen klasördeki TERCİH dosyasına (navi.ini) kaydedilir.

Tip	Verilerin kaydedileceği klasör
700 Serisi	C:\ncsys\navi_mill\
70 Serisi	/PRG/MMACRO


4.6 Sürümle İlgili Ekran

4.6.1 Sürüm Ekranı

Bu ekranda NAVI MILL'in sürüm bilgisi görüntülenir. LİSTE GÖRÜN alanında [SÜRÜM] seçildiğinde bu ekran görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

<NAVI MILL for 700 kullanıldığında>

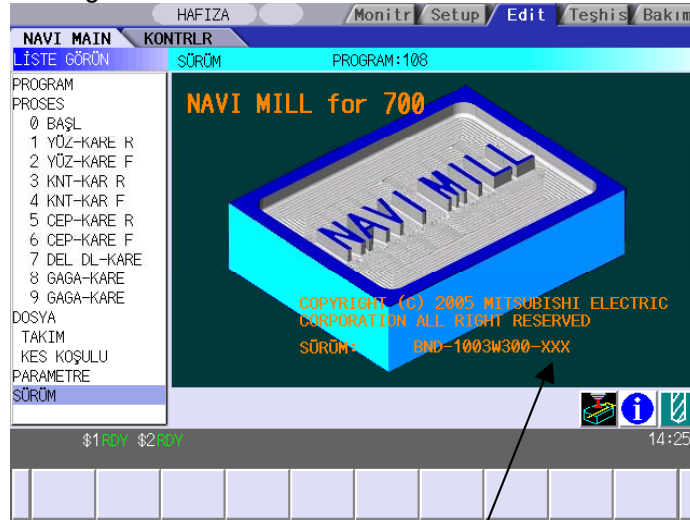

Sürüm


4.7 Program Kontrolörü Ekranı

Bir NC programının takım yolları grafiksel olarak bu ekranda görüntülenir.

Program Kontrolörü ekranı, ANA ekran görüntüledikten sonra  ya da  simgesine basıldığında

görüntülenir. Program Kontrolörü ekranı ayrıca  kontrolör simgesi tıklandığında da görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

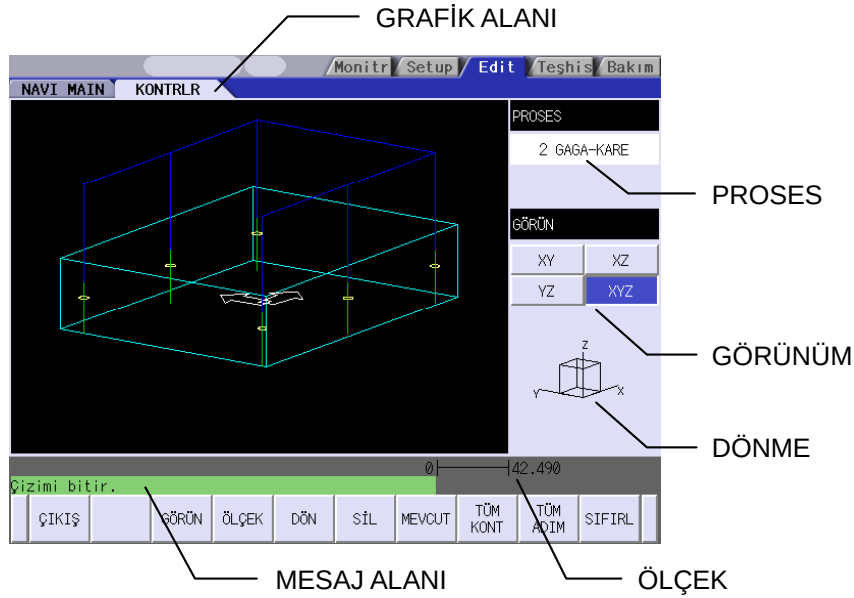

Ekranı görüntülenenen öğeler

	Görüntülenenen öğeler	Ayrıntılar
1	GRAFİK ALANI	İş parçasının şekli ve takım yolları grafiksel olarak bu alanda görüntülenir. İlgili öğeler ve bunların ekranda görüntülenenen renkleri aşağıda verilmiştir. • Takım yolları--- Mavi (Boşta hareket), Yeşil (Kesme ilerlemesi) • Program yolları (Not 1) --- Beyaz • İş parçası --- Açık mavi • Takım işareti (Kesme başlangıç noktası) (Not 2) --- Sarı (Not 1) Kesici Radyus Telafisi modunda takım yolları yerine program yolları görüntülenecektir. (Not 2) Delik delme işlemi yürütülürken, spot çapı Z YÜZEYİ üzerinde işaretlenecektir.
2	PROSES	Mevcut durumda takım yolları görüntülenenen prosesin adı burada gösterilir.
3	GÖRÜN	Mevcut durumda seçilen GÖRÜNÜM görüntülenir.
4	DÖNME	Bakış noktası açısı görüntülenir. Bu çizim. GÖRÜNÜM için XYZ secildiğinde görüntülenir.

Ana menüler

	Menü	Ayrıntılar
1	ÇIKIŞ	Program Kontrolörü'nü sonlandırır ve ardından ekranı kapatır.
2	GÖRÜN	Bu menü, iş parçasının düzlemleri değiştirilirken kullanılır. XY, YZ, XZ ya da XYZ arasından bir görünüm seçin. Bu menü tuşuna bastığınızda menü seçeneği değişerek GÖRÜNÜM değiştirme menüsüne dönüşecektir.
3	ÖLÇEK	Bu menü, ölçek değiştirilirken kullanılır. Standart ölçek ayarı, ölçeği büyütme/küçültme ve grafik alanı kaydırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu menü tuşuna bastığınızda menü seçeneği değişerek ÖLÇEK değiştirme menüsüne dönüşecektir.
4	DÖNME	Bu menü, XYZ (3D) çiziminin bakış noktası açısı değiştirilirken kullanılır. Bakış noktası yukarı, aşağı veya sola/sağa doğru hareket ettirilebilir. Bu menü tuşuna bastığınızda menü seçeneği değişerek DÖNME değiştirme menüsüne dönüşecektir.
5	SİL	Çizim verilerini siler.
5	MEVCUT	Mevcut durumda seçili olan prosesin takım yolları görüntülenir.
6	TÜM KONT	Tüm proseslerin takım yolları görüntülenir.
7	TÜM ADIM	Her bir prosese ait takım yolları her seferinde bir tane olacak şekilde görüntülenir
8	SIFIRL	Takım yollarının grafik görüntüsünü sıfırlar.

GÖRÜNÜM değiştirme menüsü

Bu, [GÖRÜNÜM] menüsüne ait bir alt menüdür.

	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar
1	İPTAL	Ana menüye geri döner.
2	XY	GÖRÜNÜMÜ X-Y düzlemlerli ekran formatına dönüştürür ve ana menüye geri döner.
3	YZ	GÖRÜNÜMÜ Y-Z düzlemlerli ekran formatına dönüştürür ve ana menüye geri döner.
4	XZ	GÖRÜNÜMÜ Z-X düzlemlerli ekran formatına dönüştürür ve ana menüye geri döner.
5	XYZ	GÖRÜNÜMÜ 3 boyutlu ekran formatına dönüştürür ve ana menüye geri döner.

(Not 1) Grafik görüntüleme özelliği etkinleştirildiğinde [GÖRÜN] menüsü kullanılamaz; [SIFIRL] menü tuşuna basın ve grafik görüntüleme özelliğini önceden iptal edin.

(Not 2) Görüntülenen takım yolları herhangi bir düzlem değişikliğinden sonra silinebilir.

ÖLÇEK değiştirme menüleri

Bu, [ÖLÇEK] menüsüne ait bir alt menüdür.

	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar
1	İPTAL	ÖLÇEK değişikliğini iptal eder ve ana menüye geri döner.
2	STANDART	Ölçeği standart ayara döndürür ve ana menüye geri döner. Ölçek değeri, iş parçası boyları temel alınarak otomatik bir şekilde hesaplanır. İş parçası ekranın ortasında görüntülenir.
3	BÜYÜT	Ölçeği büyütür. Aynı fonksiyonu – tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
4	KÜÇÜLT	Ölçeği küçültür. Aynı fonksiyonu + tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz. (Not) Eğer boyu % 100'ü geçiyorsa, kesik çizgilerden oluşan ölçek çerçevesi noktalı çizgilerle çizilir.
5	↑	Ölçek çerçevesini yukarıya doğru hareket ettirir (taşıır). Aynı fonksiyonu ↑ tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
6	↓	Ölçek çerçevesini aşağıya doğru hareket ettirir (taşıır). Aynı fonksiyonu ↓ tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
7	←	Ölçek çerçevesini sola doğru hareket ettirir (taşıır). Aynı fonksiyonu ← tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
7	→	Ölçek çerçevesini sağa doğru hareket ettirir (taşıır). Aynı fonksiyonu → tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.
8	AYARLA	ÖLÇEK değerini belirler ve ana menüye geri döner. Aynı sonucu [Giriş] tuşuna basarak da elde edebilirsiniz.

(Not 1) Görüntüleme alanı beyaz bir çerçeveyle gösterilir.

(Not 2) Değiştirilen konum verileri, güç AÇIK konumdayken saklanır. Bu nedenle aynı konumda başka grafik ekranının yürütülmesi mümkündür.

(Not 3) Görüntülenen takım yolları, görüntü ölçeği ya da konumunda değişiklik yapıldıktan sonra silinir.

DÖNME değiştirme menüsü

Bu, [DÖNME] menüsüne ait bir alt menüdür.


	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar
1	İPTAL	DÖNME değişikliğini iptal eder ve ana menüye geri döner.
2	↑	Bakış noktası açısını düşey olarak ileriye doğru döndürür.
3	↓	Bakış noktası açısını düşey olarak geriye doğru döndürür.
4	←	Bakış noktası açısını yatay olarak saat yönünde döndürür.
5	→	Bakış noktası açısını yatay olarak saat yönünün tersine döndürür.
6	AYARLA	Bakış noktası açısını belirler ve ana menüye geri döner. Aynı sonucu [Giriş] tuşuna basarak da elde edebilirsiniz.

(Not 1) Görüntülenen takım yolları herhangi bir ekran açısı değişikliğinden sonra silinebilir.


Grafik görüntüleme fonksiyonuyla ilgili kısıtlamalar

- Grafik görüntüleme fonksiyonu EIA prosesinde kullanılamaz.
- C Köşesi ve R Köşesi için grafik görüntüleme fonksiyonu her zaman gerçek işleme hareketini temsil etmez. Ekran sadece bir referanstır.
- PC'deki NAVI MILL, Kesici Radyus Telifisi ile uyumlu değildir. Bu nedenle bu Program Kontrolörü ekranında, Kesici Radyus Telifisi modunda takım yolu yerine program yolu görüntülenecektir. Program yolu başlangıç noktasında takım çapı ofsetinin miktarını gösteren bir yuvarlak işaret görünür.
- Takım çapı ofsetinin miktarı değiştirilirken Kontursuz işleme, L modeli cep işleme ve U modeli cep işleme yürütülür. Bu nedenle, program yolu başlangıç noktasında takım çapı ofsetinin miktarını gösteren çok sayıda yuvarlak işaret görünür.
- Eğer kontursuz işleme için tanımlanan şekil verilerinde bir hata varsa, şekil verileri hatanın bulunduğu konuma kadar görüntülenir.
- Kontur/Cep işleme yan yüzey finiş işleme için Kesici Radyus Telifisi kullanılır. Kesici Radyus Telifisi modunda program yolu görüntülenir.


[Kontur/Cep kare]

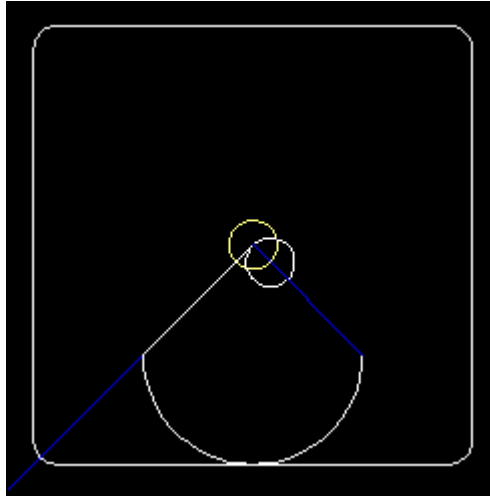


[Kontur/Cep daire]

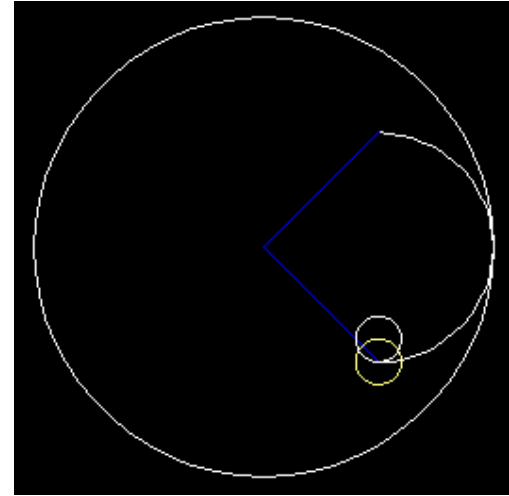


[Cep L modeli]

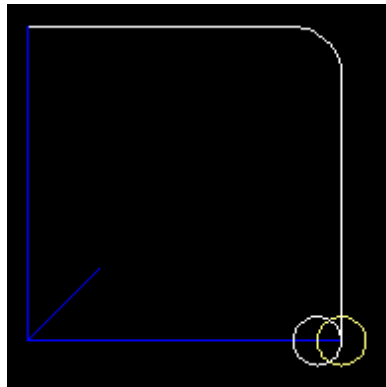


[Cep U modeli]

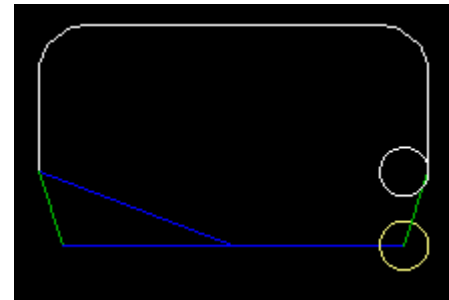


[Kontursuz]

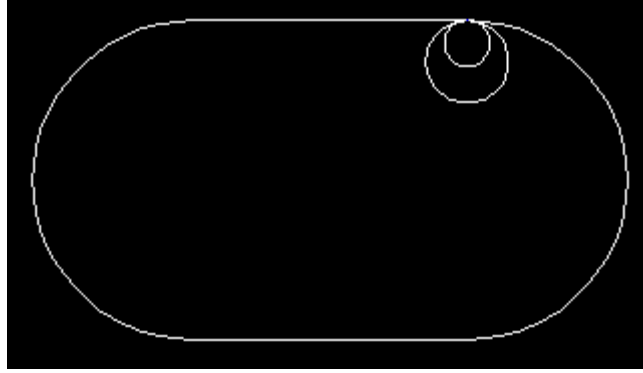

[Cep L modeli]

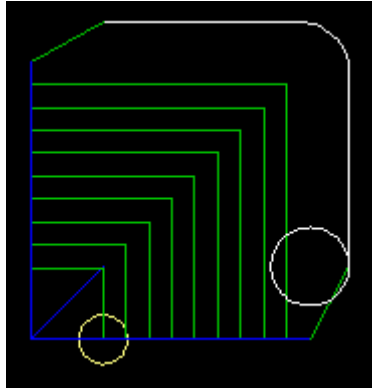

[Cep U modeli]

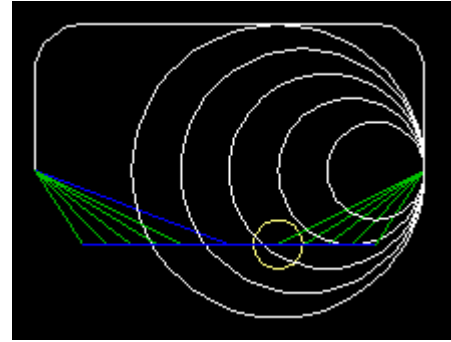


4.8 Kılavuz Fonksiyonu

Kılavuz Fonksiyonu veri girme işleminde operatöre yardımcı olur.

Kılavuz Fonksiyonu Mesaj Kılavuzu ve Takım Kılavuzu adlı bölümleri içerir. Mesaj Kılavuzu ekranı, 

tuşuna basıldığında veya  simgesi tıklandığında, Takım Kılavuzu ekranı da  tuşuna basıldığında

veya  simgesi tıklandığında görüntülenir. Kılavuz penceresini [TAMAM]'ı tıklayarak kapatabilirsiniz.

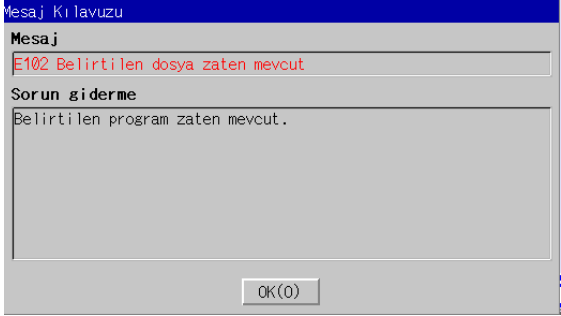Kılavuz Tipi	Çalıştırma yöntemi		Ayrıntılar
	Klavye	Simge	
Mesaj Kılavuzu			Mevcut hatayla ilgili ayrıntılar ve buna karşı alınacak önlemlerle birlikte ilgili mesaj görüntülenir. 
Takım Kılavuzu			Takım dosyasına kaydedilen takım verilerine ait bir segment görüntülenir. Burada düzeltme yapmanın mümkün olmadığına dikkat edin. 

4.8.1 Takım Kılavuzu Ekranı

Takım dosyasına kaydedilen takım verilerine ait temel veriler bu ekranda görüntülenir.

Ekran yerleşim düzeni

Takım Kılavuzu			
No.	TK ADI	ÇAP	AÇI
1	FACE50	50.000	180.000
2	TAP8	8.000	180.000
3	DC20	20.000	90.000
4	DR6.8	6.800	118.000
5	CD3	3.000	120.000
6	BR60	60.000	180.000
7	DR5	5.000	118.000
8	EM20	20.000	180.000
9	EM8	8.000	180.000
10	EM5	5.000	180.000

Seç (S) Kapat (C)

Ekranı görüntülenen öğeler

No.	Görüntülenen öğeler	Ayrıntılar
1	No.	Bu, işleme koşullarıyla birlikte ayarlanan takım kayıt numarasıdır. (1 - 99)
2	TK ADI	Takım adını görüntüler.
3	ÇAP	Takım çapını görüntüler.
4	AÇISI	Takım uç açısını görüntüler.

Düğme


No.	Düğme	Uygulama
1	Seç	İmlecin bulunduğu konumdaki takım kayıt numarası her bir proses ekranındaki "TAKIM KAY No." seçeneğine ayarlanır. Bu düğme sadece takım kılavuzu ekranının, imleç her bir proses ekranındaki "takım kayıt No." alanının üzerindeyken açılması durumunda kullanılabilir.
2	Kapat	Bu, takım kılavuzu ekranını kapatır.

5. PROGRAM ÖZELLİKLERİ

NAVI MILL ile ilgili program konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir.

- (1) NC programı
- (2) Dosya programı
- (3) Muhtelif parametre programları
- (4) Makro programı

(Not) Makro programı, NAVI MILL'in kurulduğu MELDAS 700/70 serisinin NC belleğine kaydedilir.

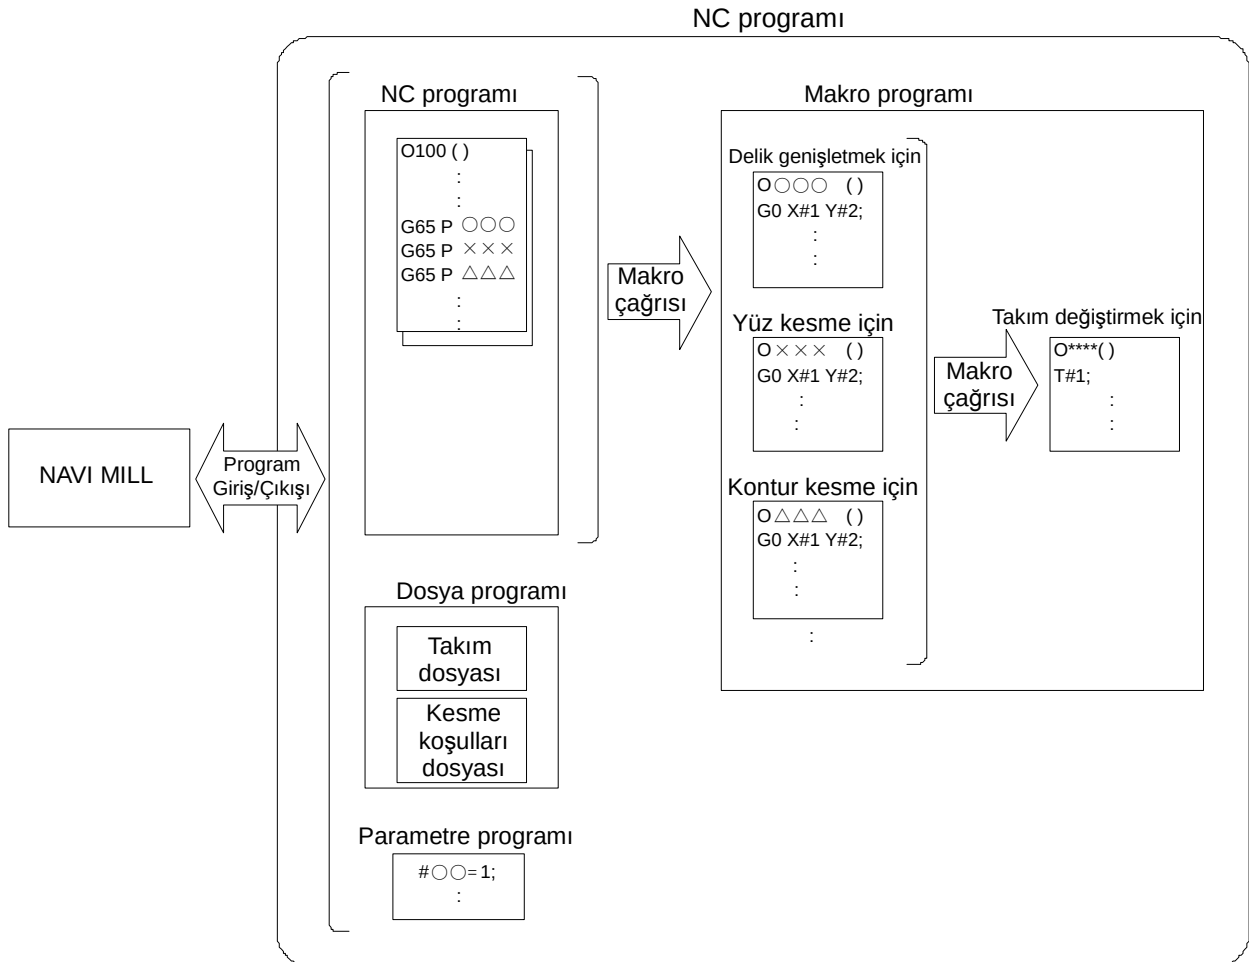

5.1 NC Programı

NAVI MILL, NC programlarının çıkışı oluşturur. NC program numaraları 1 ila 7999 veya 10000 ila 99999999 aralığında yer alır.

5.1.1 NC Programının Çıkışını Oluşturma Yöntemi

NAVI MILL'de NC programının çıkışı proses ünitesinde oluşturulur. NC programının çıkışını oluşturmak için kullanılan yöntem aşağıda verilmiştir.

Proses	İşleme programı	
Yüz kesme (Kare)	(NAVI-YÜZ-KARE); • • • (/NAVI);	İşleme başlangıç açıklaması Proses verileri Proses bitiş açıklaması
Delik genişletme (Derin delik Çizgi)	(NAVI-DELİK-GAGA-ÇİZGİ); • • • (/NAVI);	
Delik genişletme (Delik D Çizgi)	(NAVI-DELİK-DEL D-ÇİZGİ); • • • (/NAVI);	
Delik genişletme (Delik D Çizgi)	(NAVI-DELİK-KLVZ-ÇİZGİ); • • • (/NAVI);	
Cep (Kare)	(NAVI-CEP-KARE); • • • (/NAVI); • • •	

Proses başlangıç açıklaması

Proses	Açıklama	Notlar
Başlangıç ayarı	(NAVI-BAŞL);	
Delik genişletme	Delik delme (NAVI-DELİK-DELD-****); Gagalama (NAVI-DELİK-GAGA-****); Adım (NAVI-DELİK-ADIM-****); Delik işleme (NAVI-DELİK-DEL İŞ-****); Kılavuz çekme (NAVI-DELİK-KLVZ-****); Helisel delik işleme (NAVI-DELİK-HELİS);	Delik delme işlemine ait işleme modelini gösteren simge "*****" bölümünde ayarlanır. <Model simgesi> Rasgele (RNDM), Doğrusal (ÇİZGİ), Yay (YAY), Çember (ÇEMB), Kere (KARE), Izgara (IZGARA)
Yüz kesme	Kare (NAVI-YÜZ-KARE); Çember (NAVI-YÜZ-ÇEMB);	
Kontur kesme	Kare (NAVI-KONTUR-KARE); Çember (NAVI-KONTUR-ÇEMB); Serbest (NAVI-KONTUR-SERB);	
Cep	Kare (NAVI-CEP-KARE); Çember (NAVI-CEP-ÇEMB); L modeli (NAVI-CEP-UMOD); U modeli (NAVI-CEP-LMOD); İzleme (NAVI-CEP-İZL);	
EIA	(NAVI-EIA);	

Proses verileri

Proses		Program bloğu	Notlar
Başlangıç ayarı		G65 P9110 A B C D E F... Z;	
Delik genişletme	Rasgele	G65 P9120 A B C D E F... Z; X10. Y10.; X20. Y20.; ... ; G80; G00 Z#159; G49; M5 M9;	Delik delme, gagalama, adım, delik işleme ve kılavuz çekmede ortaktır.
	Çizgi	G65 P9120 A B C D E F... Z;	
	Yay		
	Çember		
	Kare		
	İzgara		
Helisel delik işleme	G65 P9123 A B C D E F... Z;		
Yüz kesme	Kare	G65 P9130 A B C D E F... Z;	
	Çember		
Kontur kesme	Kare	G65 P9140 A B C D E F... Z;	Makro programı numarası, işleme modeline bağlıdır.
	Çember		
	Serbest	(KABA-MERKEZ) #5=3; #1=0; [#5 GT 0.] DO1; G65 P9140 A B C D E F... Z; G00 X10. Y10.; G01 Z#180 F160.0000; verileri F320,0000; G1 X20. Y20.; G1 X30. Y30.; ... ; G91 G0 Z#176; G90; #1=1; #5=#5-1; END1; G00 Z#159; G49; M5 M9;	Örn.) İşleme tipi: KABA Takım yolu: MERKEZ Blok, işleme tipine (KABA; İNCE) ve takım yoluna bağlıdır.

Proses		Program bloğu	Notlar
Cep	Kare	G65 P9150 A B C D E F ••• Z;	Makro programı numarası, işleme modeline bağlıdır.
	Çember		
	L modeli		
	U modeli		
	İzleme		
EIA		•••;	
Bitiş prosesi		G65 P9190; M#158;	

(Not) Tablodaki makro programı numarası (P***), kullanıcı makrosu seçildiğinde kullanılır. MTB makrosu seçildiğinde kullanılan makro programı numarası için bkz. Bölüm 5.4.

Proses bitiş açıklaması

Proses	Program bloğu	Notlar
Tüm prosesler ortaktır.	(/NAVI);	

5.1.2 Kısıtlamalar

NAVI MILL'de oluşturulan NC programının çıkışı, ticari olarak edinilebilen çeşitli editör araçlarıyla düzenlenebilir. Burada aşağıdaki kısıtlamaların geçerli olduğuna dikkat edin.

(1) Blok silmek

NC program proses ünitesinde (proses başlangıç açıklaması ile bitiş açıklaması arasında) bir bloğu sorunsuz bir şekilde silebilirsiniz. Proses başlangıç açıklaması, proses verileri veya proses bitiş açıklamasına ait bir bloğun silinmesi durumunda programın NAVI MILL ile düzenlenmesinin engellendiğine dikkat edin. Bu yüzden proses başlangıç açıklaması, proses verileri veya proses bitiş açıklamasına ait bir bloğu silmeyin.

(2) Blok eklemek


Bir bloğu NC programının proseslerine (proses bitiş açıklamasıyla bir sonraki proses başlangıç açıklamasının arasına) sorunsuz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

NC programının prosesine bir blok eklendiğinde (proses başlangıç açıklamasıyla proses bitiş açıklamasının arasına), söz konusu proses NAVI MILL ile düzenlenebilir. Bununla birlikte, eklenen blok çoğu durumda tanınmaz. Bu yüzden, eğer bir bloğun eklendiği proses NAVI MILL ile düzenlenirse, bu blok kaybolabilir.


NAVI MILL ile gerçekleştirilen çalışma proseslerine (hareket ettirme prosesi, silme prosesi, kopyalama prosesi) cevap olarak, eklenen bir bloğa uygulanan işlemler aşağıdaki gibidir.

Proses işlemi	Prosesle eklenen blok	Proseslerin arasına eklenen blok
Hareket ettirme prosesi	Prosesle birlikte hareket eder.	Eklenen blok hareket etmez.
Silme prosesi	Prosesle birlikte silinir.	Eklenen blok silinmez.
Kopyalama prosesi	Prosesle birlikte kopyalanır.	Eklenen blok kopyalanmaz.

(Örnek1) Hareket ettirme prosesi (Proseste eklenmiş bir blok var.)

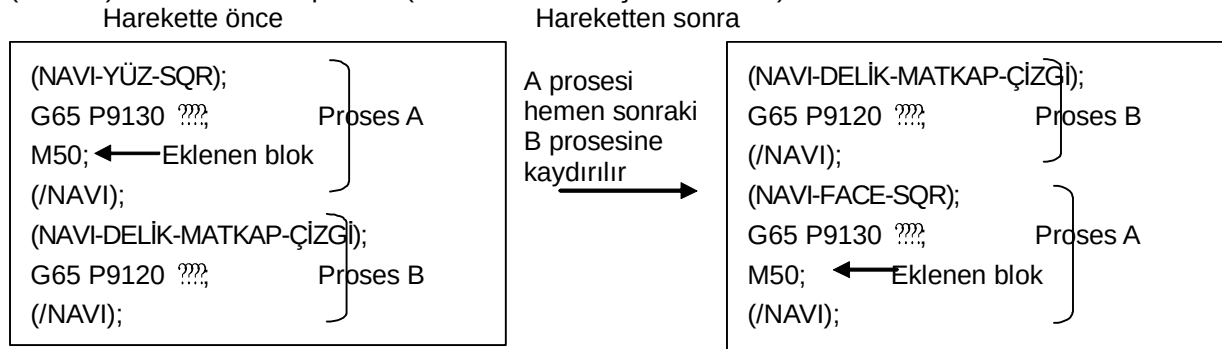

(Örnek2) Hareket ettirme prosesi (Proseslerin arasında eklenmiş bir blok var.)

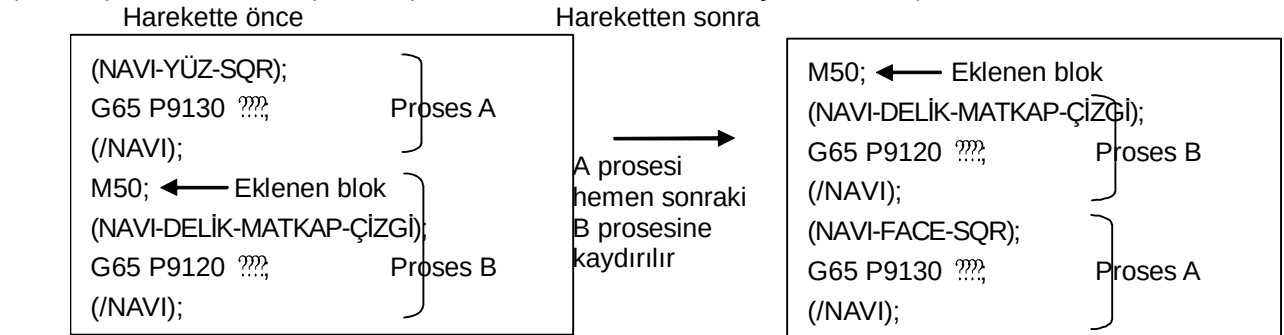

(3) Proses verilerini değiştirmek

Eğer proses verilerinde yer alan makro programı çağrı bloğunun içeriği değiştiyse, NAVI MILL ile programı

5.2 Dosya Programı

Bu program, NAVI MILL parametrelerinin içeriğini saklamak için kullanılır.
<Program No., Açıklama>

No.	Adı	Kullanıcı makrosu No.	MTB makrosu No.	Program açıklaması
1	Takım dosyası	9111	100019111	TAKIM DOSYASI
2	Kesme koşulu dosyası	9112	100019112	KESME KOŞULU DOSYASI

(Not) Takım dosyaları ve kesme koşulu dosyaları TERCİH ekranında tanımlanan "parametre yolu" kullanılarak kaydedilir.

5.3 Parametre Programı

Bu program, NAVI MILL parametrelerinin içeriğini saklamak için kullanılır.
<Program No., Açıklama>

No.	Adı	Kullanıcı makrosu No.	MTB makrosu No.	Program açıklaması
1	Parametre	9113	100019113	PARAMETRE

(Not) Parametreler TERCİH ekranında tanımlanan "parametre yolu" kullanılarak kaydedilir.

5.4 Makro Programı

Bu program, NC programından çağrılır.
(Makro programı, NAVI MILL'in kurulduğu MELDAS 700/70 Serisinin NC belleğine kaydedilir.)
<Program No., Açıklama>

No.	Adı	Kullanıcı makrosu No.	MTB makrosu No.	Program açıklaması
1	BAŞL prosesinin makro programı	9110	100019110	BAŞL MAKRO
2	Delik genişletme prosesinin makro programı	9120-9123	100019120 - 100019123	DELİK MAKRO DELİK-HELİS-MAKRO
3	Yüz kesme prosesinin makro programı	9130	100019130	YÜZ MAKRO
4	Kontur kesme prosesinin makro programı	9140 - 9147	100019140 - 100019147	KNT-KAR-MAKRO KNT-ÇEMB-MAKRO KNT-SERB-MAKRO
5	Cep prosesinin makro programı	9150 - 9155	100019150 - 100019155	CEP-KARE-MAKRO CEP-ÇEMB-MAKRO CEP-LTİPİ-MAKRO CEP-UTİPİ-MAKRO CEP-İZLEME-MAKRO
6	Takim değiştirme işleminin makro programı	9102	100019102	TAKIM-DEĞİŞ
7	Bitiş prosesinin makro programı	9190	100019190	BİT-MAKRO
8	Parametre ayarı için kullanılan makro programı	-	100019103	PARAM-AY-MAKRO
9	Değişken kontrolü makro programı	-	100019105	DEĞİŞKEN-KTRL-MAKRO

6. TAKIM İŞLEVLERİ

NAVI MILL için geçerli takım değiştirme yöntemleri aşağıda verilmiştir.

Takım Değiştirme Yöntemi		0 (Bir Sonraki Takım Bekleme İşlevinde Değil)	1 (Bir Sonraki Takım Bekleme İşlevinde)	2 (Bir Sonraki Takım Bekleme İşlevinde)
Machining Program	İlk Böl.		T1;	T1;
	Proses Böl.	M6T1 ; T1'li proses M6T2; T2'li proses M6T3; T3'lü proses	M6T2; T1'li proses M6T3; T2'li proses M6; T3'lü proses	M6; T2; T1'li proses M6; T3; T2'li proses M6; T3'lü proses
	Son Böl.**	M6T□;	T□; M6;	T□; M6;

* Takım değiştirme yöntemi, parametre ekranında ayarlanır (103 SONR TAK HAZ).

** Son böl. takım değiştirme komutu, başlangıç koşullarını ayarlama ekranındaki "SOND TAK NO." bölümüne sıfırdan farklı bir sayı girildiğinde verilir.

6.1 Takım Değiştirme Komutu (M6) ve T Komutu

Bu sistemde her bir proses için bir takım numarası atanır.

Bir sonraki takım bekletme işlevi mevcutsa, işleme programı, bir sonraki proses için T komutu bir proses önceden verilecek şekilde hazır olacaktır. Çoklu ardışık prosesler için aynı takımın kullanılması durumunda, programlamayı takım değiştirme komutu ve T komutu verilmeyecek şekilde yapın.

Yukarıda bahsi geçen durumlarda bu sistem takım numarasının ve bir sonraki takım numarasının proses listesi ekranında düzenlenmesine olanak sağlar. Bir sonraki takımı bekletme işlevi mevcut değilse, bir sonraki takım numarası geçersiz olarak kalacaktır.

6.2 Takım Numarasını ve Bir Sonraki Takım Numarasını Düzenleme

Aşağıdaki çizelgede örnek olarak proses listesi ekranında takım numarası / bir sonraki takım numarası gösterilmiştir. Çizelgeye göre ilk proses (YÜZ-KARE-R) için kullanılan takım FACE50'dir ve takım numarası 1'dir. İkinci proses için takım FACE50'dir ve takım numarası 1'dir; bunlar ilk proses için kullanılan takım ve takım numarası ile aynıdır. Üçüncü ila altıncı prosesler için takımlar takım numarası 5, 4, 3 ve 2 olan takımlardır. Takım numaraları, bir sonraki takım numaraları ve ilgili çıkış komutları için aşağıda verilen çizelgeye bakın.

PROSES LİST			PROGRAM:100				1/1	Çıkış Komutu	İş mili	Bekletme
Hayır	PRS	TK ADI	T	NT	H	D	S	F		
0	<BAŞL>	<----->	---	1	--	--	----	-----	T	→1
1	<YÜZ-KARE-R>	<YÜZ50>	1	0	1	1	800	400.000	M	1
2	<YÜZ-KARE-F>	<YÜZ50>	0	5	1	1	800	400.000	T5	→5
3	<DR-IZGARA>	<CD30 >	5	4	5	5	1500	100.000	M6T4	1→4
4	<GAGA-IZGARA>	<DR68 >	4	3	4	4	935	102.000	M6T3	5→3
5	<DR-IZGARA>	<DC20 >	3	2	3	3	160	80.000	M6T2	4→2
6	<KLVZ-IZGARA>	<KLVZ80 >	2	0	2	2	317	1.250	M6	3

【Takım numarası / bir sonraki takım numarası girişi örneği】

【Takım numaraları, bir sonraki takım numaraları ve ilgili çıkış komutları】

T	NT	Çıkış Komutu	Notlar
=0	=0	Çıkış komutu yok	
=0	≠0	T□	
≠0	=0	M6	
≠0	≠0	M6T□	"2"nin "103 SONR TAK HAZ" parametresine ayarlanması durumunda, çıkış komutu iki blokta verilir.

İlk proses için takımın önceden iş miline takılması durumunda, takım numarası ve bir sonraki takım numarası aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenecektir.

Hayır	PRS	TK ADI	T	NT	H	D	S	F
0	<BAŞL>	<----->	---	0	--	--	----	-----
1	<YÜZ-KARE-R>	<YÜZ50>	0	0	1	1	800	400.000
2	<YÜZ-KARE-F>	<YÜZ50>	0	5	1	1	800	400.000
3	<DR-IZGARA>	<CD30 >	5	4	5	5	1500	100.000

7. CNC FONKSİYON ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ KISITLAMALAR

NAVI MILL işlemleri ve NAVI MILL ile işleme programları oluşturmak için 700/70 Serisi CNC fonksiyonlarının aşağıda belirtilen özellikleri gerekir.

Gerekli özellikler

Bölüm	Özellikler	Notlar
İlave özellikler	Helisel enterpolasyon	
	Senkron kılavuz çekme çevrimi	
	Genişletme iş parçası koordinat sistemi seçimi (48 set)	Bu, iş parçası koordinat sisteminde G54.1Pn (n=1 to 48) ifadesinin tanımlanması durumunda gereklidir.
	Kullanıcı makrosu	
	MTB makrosu	Bu, makro program modu MTB makrosu olduğunda gereklidir.
	Değişken komutu 200 set veya daha fazla	
	Özel sabit çevrim (G34 ila G37)	
	Program koordinat döndürme (G68/G69)	
	Köşe pah kırma / R köşesi	
Seçim özelliği	S kodu çıkışı 8 haneli BIN	NAVI MILL ile oluşturulan işleme programı için olduğu gibi S kodu maksimum 5 haneli olacaktır.
	Japonca/İngilizce/Çince (geleneksel)	
Kontrol parametresi	#8102 çakışma önleme	NAVI MILL ile oluşturulan işleme programı yürütüldüğünde doğrulayın.
	#8112 ONDALIK AYIRICI-P	

Tavsiye edilen özellikler

Bölüm	Özellikler	Notlar
İlave özellikler	Grafik izleme	
	Takım yolu kontrolü	

8. ALARM MESAJLARI

8.1 Hata Mesajları

Bölüm	Mesaj	Ayrıntılar
Ortak	E001 Veri ayarı yok	Ayarsız veriler var.
	E002 Veri aralığı aşıldı	Ayarlı aralığı aşan veri girişi.
	E003 Ayar verisi hatası	Ayar verileri geçersiz.
	E004 Sistem hatası	Beklenmeyen bir hata oluştu.
	E005 Model ekranında veri ayarı yok	Model ekranında tamamlanmamış veriler var.
	E005 Model ekranında veri ayarı yok 1. KonX,Y	İlk deliğin X ve Y konumu ayarlanmamış.
	E006 Kesme koşulu ekranında veri ayarı yok	Kesme koşulu ekranında tamamlanmamış veriler var.
	E007 Model ekranında veri aralığı aşıldı	Model ekranında ayarlı aralığı aşan veri girişi.
	E008 Kesme koşulu ekranında veri aralığı aşıldı	Kesme koşulu ekranında ayarlı aralığı aşan veri girişi.
Program düzenleme	E101 Belirtilen dosya mevcut değil	Belirtilen program mevcut değil.
	E102 Belirtilen dosya zaten mevcut	Belirtilen program zaten mevcut.
	E103 Program çalışıyor	Program çalışıyor.
	E104 Program girişi aşıldı	Program kaydı sayısı aşıldı.
	E105 Bellek yetersiz	Program belleği karakter sayısı aşıldı.
	E106 Veri koruma	Parametre kaydına izin verilmiyor, çünkü veri koruma anahtarı doğrulandı. Veri koruma anahtarı ayarını kontrol edin ve parametreleri Parametre Ekranında kaydedin.
	E107 TAKIM dosyası okuma hatası	Takım dosyası okunamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E108 TAKIM dosyası yazma hatası	Takım dosyasına yazılamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E109 KESME KOŞULU dosyası okuma hatası	Kesme koşulu dosyası okunamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E110 KESME KOŞULU dosyası yazma hatası	Kesme koşulu dosyasına yazılamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E111 PARAMETRE dosyası okuma hatası	Parametre dosyası okunamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E112 PARAMETRE dosyası yazma hatası	Parametre dosyasına yazılamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E113 TERCİH verileri okuma hatası	TERCİH verileri okunamadı.
	E114 TERCİH verileri yazma hatası	TERCİH verilerine yazılamadı.
	E115 PROGRAM dosyası okuma hatası	NC program dosyası okunamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E116 PROGRAM dosyası yazma hatası	NC program dosyasına yazılamadı. Dosyanın yolunu (sürücü/klasör) kontrol edin.
	E198 Program biçim hatası	Program formatı geçersiz.
	E199 Dosya sistemi hatası	Dosya giriş veya çıkış işlemi sırasında bir hata oluştu.

(Devamı bir sonraki sayfada)

(Önceki sayfanın devamı)

Bölüm	Mesaj	Ayrıntılar
Proses düzenleme	E211 Proses sayısı aşıldı	Proses sayısı 100'ü aştı.
Delik işleme	E221 $ZI < ZF$	"Başl Z < İş parçası üst konumu" uygulandı.
	E222 $B < H$	"Takım uç derinliği < Delik derinliği" uygulandı.
	E223 $D > \text{Takım çapı}$	"Spot çapı > Takım çapı" uygulandı.
	E224 KESME MİKTARI geçersiz	Kesme miktarı geçersizdir.
	E225 Atlama numarası geçersiz	Atlama numarası geçersizdir.
	E226 Maksimum delik sayısı aşıldı	Maksimum delik sayısı (50 nokta) aşıldı.
	E227 $FE > E$	HELİS belirtildiğinde: "XY Finitiş payı > XY payı" uygulandı.
	(Not 2)	
	E228 $E > D / 2$	HELİS belirtildiğinde: "XY payı > Delik çapı/2" uygulandı.
	(Not 2)	
Yüz kesme işleme	E229 Takım çapı > D	HELİS belirtildiğinde: "Takım çapı > Delik çapı" uygulandı.
	(Not 2)	
	E230 Takım çapı > $D - FE * 2$	HELİS belirtildiğinde: "Takım çapı > Delik çapı XY payı*2 finitiş ile azaltılır" uygulandı.
	(Not 2)	
Yüz kesme işleme	E231 $Q > H$	"XY Finitiş payı > Pay" uygulandı.
	E232 KESME GENİŞLİĞİ > GENİŞLİK/2	"Kesme genişliği < Genişlik/2" uygulandı.
	E233 KESME GENİŞLİĞİ > R	"Kesme genişliği > Radyus/2" uygulandı.
Kontur/ Cep	E241 $FH > H$	"Z Finitiş payı > Z payı" uygulandı.
	E242 $FE > E$	"XY Finitiş payı > XY payı" uygulandı.
	E243 $FE > R$	"XY Finitiş payı > Radyus" uygulandı.
	E244 Takım çapı > $R * 2$	ÇEMBER ve İÇ belirtildiğinde: "Takım çapı > Radyus*2" uygulandı.
	E245 Takım çapı > GENİŞLİK	KARE ve İÇ belirtildiğinde: "Takım çapı > Genişlik" uygulandı.
	E247 Takım çapı * 2 > GENİŞLİK	(HELİS belirtildiğinde:) "Takım çapı*2 > Genişlik" uygulandı.
	E248 [Köşe Boyu] > GENİŞLİK /2	"Köşe boyu < Genişlik/2" uygulandı.
	E249 $K \text{ GENİŞL} > I \text{ GENİŞL}$	"K Genişl > I Genişl" uygulandı.
	E250 Geometri kayıt sayısı hatası	Kontur - Serbest için: Geçersiz kayıt No. kullanıldı.
	E251 Geometri maksimum kayıt sayısı aşıldı	Kontur - Serbest için: Maksimum kayıt sayısı (35 nokta) aşıldı.
	E252 Geometri kayıt sayısı hatası	Kontur - Serbest için: Geçersiz kayıt No. kullanıldı.
	E253 I,J ile L** açısı uygunluğu	Kontur – Serbestte veri hatası
	(Not 1)	Doğrusal I,J ile açı çelişiyor.
	E254 L** çevresinde bitiş noktası yok	Kontur – Serbestte veri hatası
	(Not 1)	Çevrede bitiş noktası yok.
	E255 Önceki L** çizgisiyle devamlılık yok	Kontur – Serbestte veri hatası
	(Not 1)	Modeller bağlı değil.

(Devamı bir sonraki sayfada)

(Önceki sayfanın devamı)

Bölüm	Mesaj	Ayrıntılar
Kontur/ Cep	E256 L** çemberi yok (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası Ayarlanan verilerle çember tanımlanamıyor.
	E257 C köşesi hatası L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası C köşesi belirlenemiyor.
	E258 R köşesi hatası L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası R köşesi belirlenemiyor.
	E259 Serbest şekil giriş hatası L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası Bir serbest şekil girilirken bir hata bulundu.
	E260 Son çizginin R/C köşesi var L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası Son çizgide bir R/C köşesi ayarlanmış.
	E261 Başlangıç noktası hatası L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası Başlangıç noktasında bir hata bulundu.
	E262 Köşede hareket yok L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası C/R köşesini takip eden blok bir hareket komutu değil.
	E263 Köşe kısa L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası C/R köşesi girildiğinde hareket miktarı, C/R köşesi miktarından daha küçüktür.
	E264 Köşe kısa L** (Not 1)	Kontur – Serbestte veri hatası C/R köşesi girildiğinde bir sonraki bloğun hareket miktarı, C/R köşesi miktarından daha küçüktür.
	E266 I GENİŞL < J GENİŞL (Not 2)	CEP-İZL belirtildiğinde: "I Geniş > J Geniş" uygulandı.
	E267 Takım çapı > J GENİŞL (Not 2)	CEP-İZL belirtildiğinde: "Takım çapı > J geniş" uygulandı.
	E268 FE > J GENİŞL (Not 2)	CEP-İZL belirtildiğinde: "XY Finiş payı > J genişliği" uygulandı.
EIA	E271 Blok sayısı aşıldı	EIA bloklarının sayısı aşıldı.
	E272 No EOB	EOB, EIA bloğunda mevcut değil.
BAŞL	E281 -X >= +X	-X konumu, +X konumundan daha büyüktür.
	E282 -Y >= +Y	-Y konumu, +Y konumundan daha büyüktür.
	E283 -Z >= +Z	-Z konumu, +Z konumundan daha büyüktür.
Diğer	E291 Mükerrer Program No.	Çoklu Parça NC prog. ve mevcut düzenleme programının prog. no'ları mükerrer.
	E292 Bellek yetersiz	Makro transferi sırasında program belleği karakter sayısı aşıldı.
	E293 Program girişi aşıldı	Makro transferi sırasında program kaydı sayısı aşıldı.
	E294 Makro aktarma hatası	Makro transferi sırasında bir hata oluştu.
	E295 Program çalışıyor	Program çalışıyor.

(Not) Kontur - Serbest modlarında bir veri hatası oluştuğunda, "L"yi takiben şekil verilerinin satır numarası görüntülenir.

(Not 2) Aşağıdaki tablolarda mesaj görüntüleme ile ilgili koşullar (uygunluk kontrolü detayları) gösterilmektedir.

(1) Delik delme - Helisel

Mesaj	Mesaj görüntüleme koşulları	
	Kaba işlemede	Finiş işlemede
E227 FE > E	FE >= E	-
E228 E > D / 2	E >= D/2	-
E229 Takım çapı > D	-	Takım çapı >= D
E230 Takım çapı > D - FE * 2	Takım çapı >= D (FE*2 ile azaltılmış)	-

(2) Cep işleme - İzleme

Mesaj	Mesaj görüntüleme koşulları	
	Kaba işlemede	Finiş işlemede
E266 I GENİŞL < J GENİŞL	I genişl <= J genişl	
E267 Takım çapı > J GENİŞL	Takım çapı >= J genişl (FE*2 ile azaltılmış)	Takım çapı >= J genişl
E268 FE > J GENİŞL	FE >= J genişl	

8.2 Uyarı Mesajları

Bölüm	Mesaj	Ayrıntılar
Ortak	W001 Geçersiz veriler var	Programda geçersiz veri var.

8.3 İşlem Mesajları

Bölüm	Mesaj	Ayrıntılar
Ortak	Tamam mı? (E/H)	İşlemi teyit etmek için kullanılan mesaj. Y: İşlemi gerçekleştir. N: İşlemi gerçekleştirme.
	Veriler kaydedilsin mi? (E/H)	Verileri kaydetme işlemi teyit etmek için kullanılan mesaj Y: Verileri kaydet. N: Verileri kaydetme.
	Model verileri silinsin mi? (E/H)	Model verilerinin silinmesini teyit etmek için kullanılan mesaj. Y: Model verilerini sil. N: Model verilerini değiştirme.
	Silinsin mi? (E/H)	Program veya proses verilerini silme işlemi teyit etmek için kullanılan mesaj Y: Program veya proses verilerini sil. N: Program veya proses verilerini silme.
	Lütfen konumu seçin	Proses hareket modu sırasında.
	Program yükleniyor	Program yüklenmektedir.
	Başl prosesi yok. Oluşturulsun mu? (E/H)	BAŞL prosesi oluşturma teyidi NAVI MILL ile oluşturulmayan program düzenlendi. Çoklu Parça fonksiyonu ile üretilen program düzenlendi. Y: BAŞL prosesini oluştur. N: Programı açma işlemi iptal et.
	Veriler değişti. Değişiklikler kaydedilsin mi?(E/H)	Kaydedilmemiş verilerin kaydedilmesi için kullanılan teyit mesajı Y: Verileri kaydet. N: Verileri kaydetme.
	Düzenleme sırasında sayfa değiştirilemiyor.	Düzenleniyor...
	Belirtilen dosya mevcut, üzerine yazılsın mı?(E/H)	Programı Çoklu Parça Ekranı üzerine yazılmasını teyit etmek için kullanılan mesaj. Y: Programın üzerine yaz. N: Program oluşturma işlemi iptal et.
	Program oluşturuluyor	Çoklu Parça Ekranında bir program oluşturuluyor.
	Program oluşturma işlemi tamamlandı	Program oluşturma işlemi, Çoklu Parça Ekranında tamamlandı.
	Veri koruma	Program, dosya, parametrelerin kaydına izin verilmiyor, çünkü veri koruma anahtarı doğrulandı. Veri koruma anahtarı ayarını tekrar kontrol edin.

EK 1. NAVI MILL'DE KULLANILAN DEĞİŞKENLER

NAVI MILL, NC programını çalıştırmak için aşağıdaki değişkenleri kullanır.

(1) Program çalıştırılırken kullanılan işlem değişkenleri

Değişken No.		Kod	Veri adı	Ayar aralığı	Notlar
Kullanıcı makrosu modu	MTB makrosu modu				
#150	#450	I/D	ATC X MODELİ (Tam sayı bölümü)	1 ila 4	İşlem değişkeni
			ATC MODELİ Y (Ondalıklı bölüm)	1 ila 4	
#151	#451		ATC X KONUMU	-99999.999 ila 99999.999mm	İşlem değişkeni
#152	#452		ATC Y KONUMU	-99999.999 ila 99999.999mm	İşlem değişkeni
#153	#453	I/D	SOND TAK No.	0 ila 9999	İşlem değişkeni
#154	#454	I/D	X BİTİŞ MODELİ (Entegre parça)	1 ila 4	İşlem değişkeni
			Y BİTİŞ MODELİ (Ondalıklı bölüm)	1 ila 4	
#155	#455		X BİTİŞ KONUMU	-99999.999 ila 99999.999mm	İşlem değişkeni
#156	#456		Y BİTİŞ KONUMU	-99999.999 ila 99999.999mm	İşlem değişkeni
#157	#457		İŞ PAR KOORDİNAT	54 - 59, 101 - 148	İşlem değişkeni
#158	#458		BİT M KODU	1 ila 3	İşlem değişkeni
#159	#459		İLK KON Z	-99999.999 ila 99999.999mm	İşlem değişkeni

(2) Program çalıştırılırken kullanılan parametre değişkenleri

Değişken No.		Para No.	Parametre adı	Ayar aralığı	Standart değer	Notlar
Kullanıcı makrosu modu	MTB makrosu modu					
#160	#460	101	M0 ÇIKIŞI	0: GEÇERSİZ, 1: GEÇERLİ	0	Ortak
#161	#461	102	M6 ÇIKIŞI	0: GEÇERSİZ, 1: GEÇERLİ	0	Ortak
#162	#462	103	SONR TAK HAZ	0: GEÇERSİZ, 1: GEÇERLİ	0	Ortak
#163	#463	104	M19 ÇIKIŞI	0: GEÇERSİZ, 1: GEÇERLİ	0	Ortak
#164	#464	105	ATC KON Z	1: G28, 2: G30	1	Ortak
#165	#465	201	DELİK Z AÇIKLIĞI	0.001 ila 99999.999mm	10.000(mm), 0.3937(inch)	DELİK
#166	#466					DELİK
#167	#467					DELİK
#168	#468	202	SENK KLVZ Ç	0, 1	1	DELİK
#169	#469	205				DELİK
#170	#470	301	YÜZ GEN YÜZ(%)	% 1 - % 100	70(%)	YÜZ
#171	#471	302	YÜZ Z AÇIKLIĞI	0.001 ila 99999.999mm	10.000(mm), 0.3937(inch)	YÜZ
#172	#472	303	YÜZ XY AÇIKLIĞI	0.001 ila 99999.999mm	10.000(mm), 0.3937(inch)	YÜZ
#173	#473	304	YÜZ Z YAKLAŞIMI	1:HIZLI, 2:KESME	1	YÜZ
#174	#474	406	PAR-FR Z YAKLAŞIMI	1:KESME, 2:HIZLI	1	KONTUR
#175	#475	401	PAR-FR KES GEN YÜZ(%)	% 1 - % 100	50(%)	KONTUR, CEP
#176	#476	402	PAR-FR Z AÇIKLIĞI	0.001 ila 99999.999mm	10.000(mm), 0.3937(inch)	KONTUR, CEP
#177	#477	403	PAR-FR XY AÇIKLIĞI	0.001 ila 99999.999mm	10.000(mm), 0.3937(inch)	KONTUR, CEP
#178	#478	404	PAR-FL KAYD İLERL YÜZ(%)	% 1 - % 100	50(%)	KONTUR, CEP
#179	#479	405	PAR-FR BOŞ KOMP NUM	0 ila 999	0	KONTUR, CEP

UYARI


 NAVI MILL, NC programını çalıştırmak için aşağıdaki değişkenleri kullanır.

NC program modu	NAVI MILL tarafından kullanılan değişkenler
Kullanıcı makrosu modu	#150 - #179
MTB makrosu modu	#450 - #479

NC program modu kullanıcı makrosu modu olarak ayarlandığında ortak değişkenleri kullanmayın. Eğer bu değişkenlerin üzerine yazılırsa arıza oluşur. Eğer yanlışlıkla bu değişkenlerin üzerine yazılırsa, güvenliğinizi

EK 2. PROGRAMLAMA ÖRNEĞİ

Ek 2.1 İşlemeyle İlgili Çizim

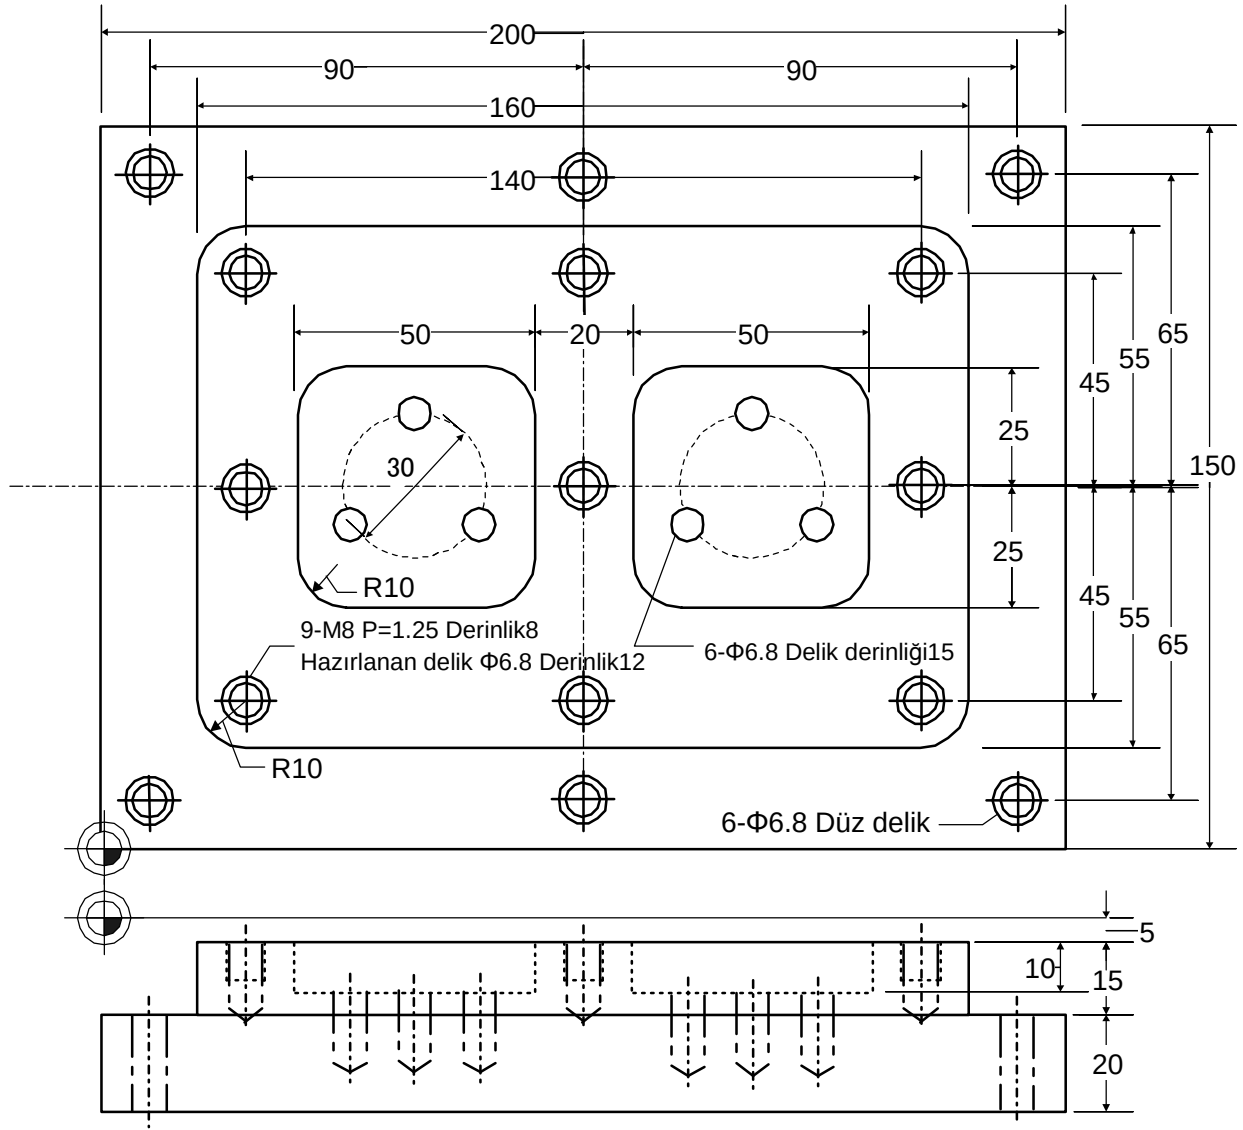

Ek 2.2 Proses Tablosu

Prosesler aşağıda gösterilmiştir.

Proses	İşleme	Takım
1	Yüz kaba işleme	φ50 Yüz Frezesi
	Yüz finiş işleme	φ50 Yüz Frezesi
2	Kontur kaba işleme	φ20 Parmak Freze
	Kontur finiş işleme	φ20 Parmak Freze
3	Cep kaba işleme	φ20 Parmak Freze
	Cep finiş işleme	φ20 Parmak Freze
4 6-φ6.8	Delik delme	φ3 Merkez Delme
	Delik delme	φ6.8 Delme
	Delik delme	φ20 Havşa
5 9-M8	Delik delme	φ3 Merkez Delme
	Delik delme	φ6.8 Delme
	Delik delme	φ20 Havşa
	Kılavuz çekme	M8 P=1.25 Kılavuz
6 6-φ6.8	Delik delme	φ3 Merkez Delme
	Delik delme	φ6.8 Delme
	Delik delme	φ20 Havşa

Ek 2.3 Koşulların Ayarlanması

Programlamadan önce takım ve kesme koşullarını ayarlayın.

(1) Takım dosyası ekranı

Takım verilerini kaydedin. Takım dosyası ekranında aşağıdaki değerleri girin.

Bileşen	Yüz Frezesi	Klvz	Havşa	Delik delme	Merkez Delme	Parmak Freze
No.	1	2	3	4	5	6
TK No.	1	2	3	4	5	6
UZN OFS	1	2	3	4	5	6
ÇAP OFS	1	2	3	4	5	6
ÇAP	50	8	20	6.8	3	20
AÇISI	180	180	90	118	120	180
İŞ ML HIZI	800	317	160	935	1500	800
İLERL HIZI	400	1.25	80	102	100	80
İŞ ML YÖNÜ	1	1	1	1	1	1

(2) Kesme koşulu dosyası ekranı

Her bir iş parçasındaki kesme koşullarını kayıt edin. Kesme koşulu ekranında aşağıdaki değerleri girin.

Bileşen	1
MALZ	S45C
DR S%	70
F%	70
TP S%	60
BR S%	80
F%	80
ML S%	90
F%	90

Ek 2.4 Program Oluřturma

- (1) Program d zenleme ekranını a ın.
- (2). [YENİ] men  tuřuna basın ve yeni bir NC programı oluřturun.
- (3) İmleci "0 BAřL" se eneđinin  zerine getirin ve [DEđİřT] men  tuřuna basın.
- (4) Ařađıdaki deđerleri girin.

Bileřen	Ayar deđerı	Ayrıntılar
İř PAR KAY No.	1	S45C
İLK KON Z	50	
İř PAR KOORDİNAT	54	G54
ATC X MODELİ	2	1. sıfır noktası
X KONUMU	-	
Y MODELİ	2	1. sıfır noktası
Y KONUMU	-	
SOND TAK No.	99	
X MODELİ	2	1. sıfır noktası
X KONUMU	-	
Y MODELİ	2	1. sıfır noktası
Y KONUMU	-	
M KODU	1	M30

- 1) [İř P. řEKLİ] men  tuřuna basın ve ařađıdaki deđerleri girin.

Bileřen	Ayar deđerı	Ayrıntılar
İř P. řEKLİ	1	KARE
+X	200.	
-X	0	
+Y	150.	
-Y	0	
+Z	0	
-Z	-40	

- 2) [GERİ D N] men  tuřuna basın.
- 3) [KAYDET] men  tuřuna basarak bařlangı  kořullarını kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE G R N alanını etkinleřtirin.

LİSTE G�R�N
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
FILE

LİSTE G�R�N
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
DOSYA

(5) Proses 1 Yüz kaba işleme (φ50 Yüz Frezesi)

- 1) [YENİ] menü tuşuna basarak proses modu seçim ekranını açın.
- 2) Yüz kesme ekranını açın ve aşağıdaki bileşenleri ayarlayın.

Bileşen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	1	
YÜZ ÇEVİRİMİ	1	KARE
PROSES	1	KABA
TEM KON X	20	
Y	20	
X GENİŞL I	160	
Y J	110	
Z YÜZEYİ ZF	0	
PAY H	5	
FİNİŞ PAYI Q	0.2	
KESME SAYISI T	3	
BAŞL. NOKT.(1 - 4)	3	
AÇISI A	0	

- 3) Bir sonraki sayfa tuşuna [→] basın ve aşağıdaki bileşenleri ayarlayın.

Bileşen	Ayar değeri	
KESME YÖNÜ	1	X
YOL	1	İLERİ GERİ
X KES GENİŞ WX	-	
Y WY	-	
İŞ ML HIZI	<720>	
İLERL HIZI	<360>	

- 4) [KAYDET] menü tuşuna basarak yüz kaba işleme modunun verilerini kaydedin.
- 5) [←] tuşuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirin.

(6) Proses 1 Yüz finiş işleme (φ50 Yüz Frezesi)

- 1) [KOPYA] menü tuşuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında aşağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİŞT] menü tuşuna basın ve aşağıdaki bileşeni ayarlayın.

Bileşen	Ayar değeri	
PROSES	2	FİNİŞ

- 3) [KAYDET] menü tuşuna basarak yüz finiş işleme modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuşuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

DOSYA

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

2 YÜZ-KARE

DOSYA

(7) Proses 2 Kontur kaba iřleme (φ20 Parmak Freze)

- 1) [YENİ] menü tuřuna basarak proses modu seřim ekranını ařın.
- 2) Kontur kesme ekranını ařın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	6	
PROSES	1	KABA
Z YÜZEYİ ZF	-5	
Z PAYI H	20	
XY PAYI E	20	
Z FİN PAYI FH	3	
XY FİN PAYI FE	3	
KESME SAYISI ZT	3	
KES TİPİ	1	
İř ML HIZI	<640>	
İLERL HIZI	<64>	

- 3) [MODEL] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
MODEL	1	
İřLEME TARAFI	2	
X TEM KON X	20	
Y TEM KON Y	20	
X GENİř I	160	
Y GENİřL J	110	
KÖŞE TARAFI R	10	
AÇI A	0	
BAřLANGIÇ NOKTASI	3	

- 4) Kontur kaba iřleme <KARE> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 5) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(8) Proses 2 Kontur finiş iřleme (φ20 Parmak Freze)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doęru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
PROSES	2	FİNİř

- 3) Kontur finiş iřleme <KARE> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

2 YÜZ-KARE

3 KNT-KARE

DOSYA

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

2 YÜZ-KARE

3 CKT-KARE

4 KNT-KARE

DOSYA

(9) Proses 3 Cep kaba iřleme (φ20 Parmak Freze)

- 1) [YENİ] menü tuřuna basarak proses modu seřim ekranını ařın.
- 2) Cep ekranını ařın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	6	
PROSES	1	KABA
Z YÜZEYİ ZF	-5	
Z PAYI H	10	
Z FİN PAYI FH	1.5	
XY FİN PAYI FE	1.5	
Z KES SAYISI ZT	2	
KES TİPİ	1	
İř ML HIZI	<640>	
İLERL HIZI	<64>	

- 3) [MODEL] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
MODEL	1	
X TEM KON X	40	
Y TEM KON Y	50	
GENİřLİK I	50	
GENİřL J	50	
KÖřE TARAFI R	10	
AÇI A	0	
Z YAKL	2	
HATVE	3	

- 4) [KAYDET] menü tuřuna basarak cep kaba iřleme <KARE> modunun verilerini kaydedin.
- 5) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(10) Proses 3 Cep finiş iřleme (φ20 Parmak Freze)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doęru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřeni ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
PROSES	2	FİNİř

- 3) Cep finiş iřleme <KARE> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE
2 YÜZ-KARE
3 KNT-KARE
4 KNT-KARE
5 CEP-KARE
FILE

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE
2 YÜZ-KARE
3 KNT-KARE
4 KNT-KARE
5 CEP-KARE
6 PKT-SQR
FILE

(11) Proses 3 Cep kaba iřleme (φ20 Parmak Freze)

1) İmleci [5 CEP-KARE] konumuna getirin ve [KOPYALA] menü tuřuna basın.

5 CEP-KARE

6 CEP-KARE

5 CEP-KARE

6 CEP-KARE

7 CEP-KARE

2) İmleci [6 CEP-KARE] konumuna getirin ve [TAřI] menü tuřuna basın.

5 CEP-KARE

M 6 CEP-KARE

7 CEP-KARE

3) İmleci [7 CEP-KARE] konumuna getirin ve [GİRİř] - [Y] menü tuřuna basın.

7 CEP-KARE

DOSYA

6 CEP-KARE

7 CEP-KARE

FILE

4) [DEĞİřT] – [MODEL] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřeni ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
X TEM KON X	110	

5) [KAYDET] menü tuřuna basarak cep kaba iřleme <KARE> modunun verilerini kaydedin.

6) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

6 CEP-KARE

7 CEP-KARE

DOSYA

(12) Proses 3 Cep finiş iřleme (φ20 Parmak Freze)

1) İmleci [6 CEP-KARE] konumuna getirin ve [KOPYALA] menü tuřuna basın.

2) İmleci [7 CEP-KARE] konumuna getirin ve [TAřI] menü tuřuna basın.

3) İmleci [8 CEP-KARE] konumuna getirin ve [GİRİř] - [Y] menü tuřuna basın.

4) [DEĞİřT] – [MODEL] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřeni ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
X TEM KON X	110	

5) [KAYDET] menü tuřuna basarak cep finiş iřleme <KARE> modunun verilerini kaydedin.

6) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

7 CEP-KARE

8 CEP-KARE

(13) Proses 4 Delik Delme (φ3 Merkez Delme)

- 1) [YENİ] menü tuřuna basarak proses modu seçim ekranını açın.
- 2) Delik genişletme ekranını açın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme ekranı>

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	5	
DELİK ÇEVİRİMİ	1	DEL D
BAŞL Z ZI	50	
Z YÜZEYİ ZF	-20	
DERİNLİK H	3	
UÇ DERİNLİĞİ B	3.866	
SPOT ÇAPI D	3	
KESME MİKTARI	-	
AYNI YERDE KALMA	0	
MODEL	<KARE>	
İŞ ML HIZI	<1050>	
İLERL HIZI	<70>	

- 3) [MODEL] menü tuřuna basın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme işleme modeli ekranı (KARE)>

Bileřen	Ayar değeri	
X GENİŞL	180	
X DELİK SAYISI	3	
Y GENİŞL	130	
Y DELİK SAYISI	2	
X TEM KON	10	
Y TEM KON	10	
DÖNÜŞ NOKTASI	1	G98
AÇI A	0	
AÇI B	90	
ATLA 1	0	
ATLA 2	0	
ATLA 3	0	
ATLA 4	0	

- 4) [GERİ DÖN] menü tuřuna basarak ekranı delik delme ekranı olarak değıştirdikten sonra delik delme <KARE> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 5) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

8 CEP-KARE

9 DDEL-KARE

DOSYA

(14) Proses 4 Delik Delme (φ6,8 Delme)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	4	
DELİK ÇEVİRİMİ	2	GAGA
DERİNLİK H	21	
KESME MİKTARI	2	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <KARE> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(15) Proses 4 Delik Delme (φ20 Havřa)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	3	
DELİK ÇEVİRİMİ	1	DEL D
SPOT ÇAPI D	7.8	
AYNI YERDE KALMA	0	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <KARE> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE

•
•
•

9 DDEL-KARE
10 CEP-KARE
DOSYA

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE

•
•
•

10 CEP-KARE
11 DDEL-KARE
DOSYA

(16) Proses 5 Delik Delme (φ3 Merkez Delme)

- 1) [YENİ] menü tuřuna basarak proses modu seçim ekranını açın.
- 2) Delik genişletme ekranını açın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme ekranı>

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	5	
DELİK ÇEVİRİMİ	1	
BAŞL Z ZI	50	
Z YÜZEYİ ZF	-5	
DERİNLİK H	3	
UÇ DERİNLİĞİ B	3.866	
SPOT ÇAPI D	3	
KESME MİKTARI	-	
AYNI YERDE KALMA	0	
MODEL	<IZGARA>	
İŞ ML HIZI	<1050>	
İLERL HIZI	<70>	

- 3) [MODEL] menü tuřuna basın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme işleme modeli ekranı (IZGARA)>

Bileřen	Ayar değeri	
X GENİŞL	140	
X DELİK SAYISI	3	
Y GENİŞL	90	
Y DELİK SAYISI	3	
X TEM KON	30	
Y TEM KON	30	
DÖNÜŞ NOKTASI	2	G99
AÇI A	0	
AÇI B	90	
ATLA 1	0	
ATLA 2	0	
ATLA 3	0	
ATLA 4	0	

- 4) [GERİ DÖN] menü tuřuna basarak ekranı delik delme ekranı olarak deęiřtirdikten sonra delik delme <IZGARA> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 5) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

11 DDEL-KARE

12 DDEL-IZGARA

DOSYA

(17) Proses 5 Delik Delme (φ6,8 Delme)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřeni ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	4	
DELİK ÇEVİRİMİ	2	GAGA
DERİNLİK H	12	
KESME MİKTARI	2	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <IZGARA> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(18) Proses 5 Delik Delme (φ20 Havřa)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	3	
DELİK ÇEVİRİMİ	1	DEL D
SPOT ÇAPI D	9	
AYNI YERDE KALMA	0	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <IZGARA> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(19) Proses 5 Kılavuz Çekme (M=8 P=1.25 Kl vz)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	2	
DELİK ÇEVİRİMİ	5	KLVZ
DERİNLİK H	8	
UÇ DERİNLİęİ B	8	
KESME MİKTARI	2	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <IZGARA> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

12 DDEL-IZGARA

13 GAGA-IZGARA

DOSYA

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

13 GAGA-IZGARA

14 DDEL-IZGARA

DOSYA

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAřL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

14 DDEL-IZGARA

15 KLVZ-IZGARA

DOSYA

(20) Proses 6 Delme (φ3 Merkez Delme)

- 1) [YENİ] menü tuřuna basarak proses modu seçim ekranını açın.
- 2) Delik genişletme ekranını açın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme ekranı>

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	5	
DELİK ÇEVİRİMİ	1	
BAŞL Z ZI	50	
Z YÜZEYİ ZF	-5	
DERİNLİK H	3	
UÇ DERİNLİĞİ B	3.866	
SPOT ÇAPI D	3	
KESME MİKTARI	-	
AYNI YERDE KALMA	0	
MODEL	<ÇEMBER>	
İŞ ML HIZI	<1050>	
İLERL HIZI	<70>	

- 3) [MODEL] menü tuřuna basın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

<Delik genişletme işleme modeli ekranı (ÇEMBER)>

Bileřen	Ayar değeri	
ÇAP	30	
BAŞLANGIÇ AÇISI	90	
DELİK SAYISI	3	
X KON	65	
Y KON	75	
DÖNÜŞ NOKTASI	2	

- 4) [GERİ DÖN] menü tuřuna basarak ekranı delik delme ekranı olarak deęiřtirdikten sonra delik delme <ÇEMBER> verilerini [KAYDET] menü tuřuna basarak kaydedin.
- 5) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(21) Proses 6 Delme (φ6,8 Delme)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında aşağıya doęru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİŞT] menü tuřuna basın ve aşağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar değeri	
TAKIM KAY No.	4	
DELİK ÇEVİRİMİ	2	GAGA
DERİNLİK H	15	
KESME MİKTARI	2	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <ÇEMBER> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

15 KLVZ-İZGARA

16 DDEL-ÇEMB

DOSYA

LİSTE GÖRÜN

PROGRAM

PROSES

0 BAŞL

1 YÜZ-KARE

.

.

.

16 DDEL-ÇEMB

17 GAGA-ÇEMB

DOSYA

(22) Proses 6 Delme (φ20 Havřa)

- 1) [KOPYA] menü tuřuna basın ve imleci LİSTE GÖRÜN alanında ařağıya doğru hareket ettirin.
- 2) [DEĞİřT] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřenleri ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
TAKIM KAY No.	3	
DELİK ÇEVRİMİ	1	DEL D
SPOT ÇAPI D	7.8	
AYNI YERDE KALMA	0	

- 3) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <ÇEMBER> modunun verilerini kaydedin.
- 4) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

(23) Proses 6 Delme (φ3 Merkez Delme)

- 1) İmleci [16 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [KOPYALA] menü tuřuna basın.

- 2) İmleci [17 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [TAřI] menü tuřuna basın.

- 3) İmleci [19 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [GİRİř] - [Y] menü tuřuna basın.

- 4) [DEĞİřT] - [MODEL] menü tuřuna basın ve ařağıdaki bileřeni ayarlayın.

Bileřen	Ayar deęeri	
X KON	135	

- 5) [KAYDET] menü tuřuna basarak delik delme <ÇEMBER> modunun verilerini kaydedin.
- 6) [←] tuřuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleřtirin.

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE

•
•
•

17 GAGA-ÇEMB
18 DDEL-ÇEMB
DOSYA

E

16 DDEL-ÇEMB
17 GAGA-ÇEMB

16 DDEL-ÇEMB
17 DDEL-ÇEMB
18 GAGA-ÇEMB

16 DDEL-ÇEMB
M 17 DDEL-ÇEMB
18 GAGA-ÇEMB

19 DDEL-ÇEMB
DOSYA

18 DDEL-ÇEMB
19 DDEL-ÇEMB
FILE

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAřL
1 YÜZ-KARE

•
•
•

18 DDEL-ÇEMB
19 DDEL-ÇEMB

(24) Proses 6 Delme (φ6,8 Delme)

- 1) İmleci [17 GAGA-ÇEMB] konumuna getirin ve [KOPYALA] menü tuşuna basın.
- 2) İmleci [18 GAGA-ÇEMB] konumuna getirin ve [TAŞI] menü tuşuna basın.
- 3) İmleci [20 GAGA-ÇEMB] konumuna getirin ve [GİRİŞ] - [Y] menü tuşuna basın.
- 4) [DEĞİŞT] - [MODEL] menü tuşuna basın ve aşağıdaki bileşeni ayarlayın.

Bileşen	Ayar değeri	
X KON	135	

- 5) [KAYDET] menü tuşuna basarak delik delme <ÇEMBER> modunun verilerini kaydedin.
- 6) [←] tuşuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirin.

(25) Proses 6 Delme (φ20 Havşa)

- 1) İmleci [18 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [KOPYALA] menü tuşuna basın.
- 2) İmleci [19 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [TAŞI] menü tuşuna basın.
- 3) İmleci [21 DDEL-ÇEMB] konumuna getirin ve [GİRİŞ] - [Y] menü tuşuna basın.
- 4) [DEĞİŞT] - [MODEL] menü tuşuna basın ve aşağıdaki bileşeni ayarlayın.

Bileşen	Ayar değeri	
X KON	135	

- 5) [KAYDET] menü tuşuna basarak delik delme <ÇEMBER> modunun verilerini kaydedin.
- 6) [←] tuşuna basarak LİSTE GÖRÜN alanını etkinleştirin.

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAŞL
1 YÜZ-KARE

.

.

.

19 DDEL-ÇEMB
20 GAGA-ÇEMB
DOSYA

LİSTE GÖRÜN
PROGRAM
PROSES
0 BAŞL
1 YÜZ-KARE

.

.


.

20 GAGA-ÇEMB
21 DDEL-ÇEMB
DOSYA

Revizyon Geçmişi

Revizyon tarihi	Kılavuz No.	Revizyonla ilgili ayrıntılar
Kas. 2008	IB(NA)1500313-D	Birinci baskı hazırlandı.

Global servis ağı

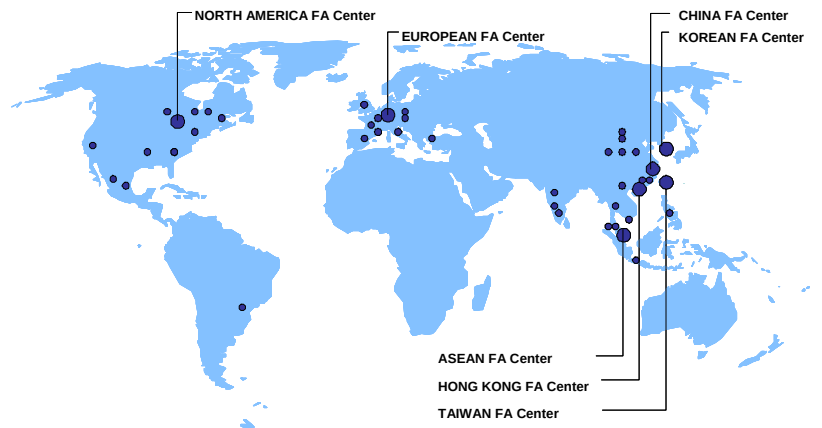

North America FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC.)

Illinois CNC Service Center

500 CORPORATE WOODS PARKWAY, VERNON HILLS, IL. 60061, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 (Se FAX: +1-847-478-2650 (Se

California CNC Service Center

5665 PLAZA DRIVE, CYPRESS, CA. 90630, U.S.A.
TEL: +1-714-220-4796 FAX: +1-714-229-3818

Georgia CNC Service Center

2810 PREMIERE PARKWAY SUITE 400, DULUTH, GA., 30097, U.S.A.
TEL: +1-678-258-4500 FAX: +1-678-258-4519

New Jersey CNC Service Center

200 COTTONTAIL LANE SOMERSET, NJ. 08873, U.S.A.
TEL: +1-732-560-4500 FAX: +1-732-560-4531

Michigan CNC Service Satellite

2545 38TH STREET, ALLEGAN, MI., 49010, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 FAX: +1-269-673-4092

Ohio CNC Service Satellite

62 W. 500 S., ANDERSON, IN., 46013, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2608 FAX: +1-847-478-2690

Texas CNC Service Satellite

1000, NOLEN DRIVE SUITE 200, GRAPEVINE, TX. 76051, U.S.A.
TEL: +1-817-251-7468 FAX: +1-817-416-1439

Canada CNC Service Center

4299 14TH AVENUE MARKHAM, ON. L3R 0J2, CANADA
TEL: +1-905-475-7728 FAX: +1-905-475-7935

Mexico CNC Service Center

MARIANO ESCOBEDO 69 TLALNEPANTLA, 54030 EDO. DE MEXICO
TEL: +52-55-9171-7662 FAX: +52-55-9171-7698

Monterrey CNC Service Satellite

ARGENTINA 3900, FRACC. LAS TORRES, MONTERREY, N.L., 64720, MEXICO
TEL: +52-81-8365-4171 FAX: +52-81-8365-4171

Brazil MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(AUTOMOTION IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.)
ACESSO JOSE SARTORELLI, KM 2,1 18550-000 BOITUVA – SP, BRAZIL
TEL: +55-15-3363-9900 FAX: +55-15-3363-9911

European FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.)

Germany CNC Service Center

GOTHAER STRASSE 8, 40880 RATINGEN, GERMANY
TEL: +49-2102-486-0 FAX: +49-2102-486-591

South Germany CNC Service Center

KURZE STRASSE. 40, 70794 FILDERSDATT-BONLANDEN, GERMANY
TEL: +49-711-3270-010 FAX: +49-711-3270-0141

France CNC Service Center

25, BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 FAX: +33-1-49-01-07-25

Lyon CNC Service Satellite

U.K CNC Service Center

TRAVELLERS LANE, HATFIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 8XB, U.K.
TEL: +44-1707-282-846 FAX: +44-1707-278-992

Italy CNC Service Center

VIALE COLLEONI 7 - PALAZZO SIRIO, CENTRO DIREZIONALE COLLEONI, 20041 AGRATE
BRIANZA - (MI), ITALY
TEL: +39-039-60531-342 FAX: +39-039-6053-206

Spain CNC Service Satellite

CTRA. DE RUBI, 76-80 -APOD.420 08190 SAINT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA SPAIN
TEL: +34-935-65-2236 FAX:

Turkey MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(GENEL TEKNİK SİSTEMLER LTD. STI.)
DARULACEZE CAD, FAMAŞ IS MERKEZİ A BLOCK NO.43 KAT2 80270 OKMEYDANI
ISTANBUL, TURKEY
TEL: +90-212-320-1640 FAX: +90-212-320-1649

Poland MITSUBISHI CNC Agent Service Center (MPL Technology Sp. z. o. o)

UL. SLICZNA 34, 31-444 KRAKÓW, POLAND
TEL: +48-12-632-28-85 FAX:

Wrocław MITSUBISHI CNC Agent Service Satellite (MPL Technology Sp. z. o. o)

UL. KOBIERZYCKA 23, 52-315 WROCLAW, POLAND
TEL: +48-71-333-77-53 FAX: +48-71-333-77-53

Czech MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(AUTOCONT CONTROL SYSTEM S.R.O.)
NEMOCNICNI 12, 702 00 OSTRAVA 2 CZECH REPUBLIC
TEL: +420-596-152-426 FAX: +420-596-152-112

ASEAN FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.)

Singapore CNC Service Center

307 ALEXANDRA ROAD #05-01/02 MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SINGAPORE 159943
TEL: +65-6473-2308 FAX: +65-6476-7439

Thailand MITSUBISHI CNC Agent Service Center (F. A. TECH CO., LTD)

898/19,20,21,22 S.V. CITY BUILDING OFFICE TOWER 1 FLOOR 12,14 RAMA III RD
BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND
TEL: +66-2-682-6522 FAX: +66-2-682-6020

Malaysia MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(FLEXIBLE AUTOMATION SYSTEM SDN. BHD.)
60, JALAN USJ 10/1B 47620 UEP SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA
TEL: +60-3-5631-7605 FAX: +60-3-5631-7636

JOHOR MITSUBISHI CNC Agent Service Satellite

(FLEXIBLE AUTOMATION SYSTEM SDN. BHD.)
NO. 16, JALAN SHAHBANDAR 1, TAMAN UNGU TUN AMINAH, 81300 SKUDAI, JOHOR MALAYSIA
TEL: +60-7-557-8218 FAX: +60-7-557-3404

Indonesia MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(PT. AUTOTEKNINDO SUMBER MAKMUR)

WISMA NUSANTARA 14TH FLOOR JL. M.H. THAMRIN 59, JAKARTA 10350 INDONESIA
TEL: +62-21-3917-144 FAX: +62-21-3917-164

India MITSUBISHI CNC Agent Service Center (MESSUNG SALES & SERVICES PVT. LTD.)

B-36FF, PAVANA INDUSTRIAL PREMISES M.I.D.C., BHOASRI PUNE 411026, INDIA
TEL: +91-20-2711-9484 FAX: +91-20-2712-8115

BANGALORE MITSUBISHI CNC Agent Service Satellite

(MESSUNG SALES & SERVICES PVT. LTD.)

S 615, 6TH FLOOR, MANIPAL CENTER, BANGALORE 560001, INDIA
TEL: +91-80-509-2119 FAX: +91-80-532-0480

Delhi MITSUBISHI CNC Agent Parts Center (MESSUNG SALES & SERVICES PVT. LTD.)

1197, SECTOR 15 PART-2, OFF DELHI-JAIPUR HIGHWAY BEHIND 32ND MILESTONE GURGAON
122001, INDIA
TEL: +91-98-1024-8895 FAX:

Philippines MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(FLEXIBLE AUTOMATION SYSTEM CORPORATION)

UNIT No.411, ALABANG CORPORATE CENTER KM 25, WEST SERVICE ROAD SOUTH
SUPERHIGHWAY, ALABANG MUNTINLUPA METRO MANILA, PHILIPPINES 1771
TEL: +63-2-807-2416 FAX: +63-2-807-2417

Vietnam MITSUBISHI CNC Agent Service Center (SA GIANG TECHNO CO., LTD)

47-49 HOANG SA ST. DAKAO WARD, DIST.1 HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL: +84-8-910-4763 FAX: +84-8-910-2593

China FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (SHANGHAI) LTD.)

China CNC Service Center

2/F., BLOCK 5 BLDG.AUTOMATION INSTRUMENTATION PLAZA, 103 CAOBAO RD. SHANGHAI
200233, CHINA
TEL: +86-21-6120-0808 FAX: +86-21-6494-0178

Shenyang CNC Service Center

TEL: +86-24-2397-0184 FAX: +86-24-2397-0185

Beijing CNC Service Satellite

9/F, OFFICE TOWER1, HENDERSON CENTER, 18 JIANGUOMENNEI DAJIE, DONGCHENG
DISTRICT, BEIJING 100005, CHINA
TEL: +86-10-6518-8830 FAX: +86-10-6518-8030

China MITSUBISHI CNC Agent Service Center

(BEIJING JIAYOU HIGHTECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.)

RM 709, HIGH TECHNOLOGY BUILDING NO.229 NORTH SI HUAN ZHONG ROAD, HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, CHINA
TEL: +86-10-8288-3030 FAX: +86-10-6518-8030

Tianjin CNC Service Satellite

RM909, TAIHONG TOWER, NO220 SHIZILIN STREET, HEBEI DISTRICT, TIANJIN, CHINA 300143
TEL: +86-22-2653-9090 FAX: +86-22-2635-9050

Shenzhen CNC Service Satellite

RM02, UNIT A, 13/F, TIANAN NATIONAL TOWER, RENMING SOUTH ROAD, SHENZHEN, CHINA
518005
TEL: +86-755-2515-6691 FAX: +86-755-8218-4776

Changchun Service Satellite

TEL: +86-431-50214546 FAX: +86-431-5021690

Hong Kong CNC Service Center

UNIT A, 25/F RYODEN INDUSTRIAL CENTRE, 26-38 TA CHUEN PING STREET, KWAI CHUNG, NEW
TERRITORIES, HONG KONG
TEL: +852-2619-8588 FAX: +852-2784-1323

Taiwan FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD.)

Taichung CNC Service Center

NO 8-1, GONG YEH 16TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK TAICHUNG CITY, TAIWAN R.O.C.
TEL: +886-4-2359-0688 FAX: +886-4-2359-0689

Taipei CNC Service Satellite

TEL: +886-4-2359-0688 FAX: +886-4-2359-0689

Tainan CNC Service Satellite

TEL: +886-4-2359-0688 FAX: +886-4-2359-0689

Korean FA Center (MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.)

Uyarı

Bu kılavuzun içeriğinde yazılım ve donanım revizyonlarına uyum sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, bazı kaçınılmaz durumlarda eşzamanlı revizyon yapmanın mümkün olmadığını lütfen anlayışla karşılayınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili her türlü sorunuz ve yorumunuz için lütfen Mitsubishi Electric satıcınızla irtibata geçin.

Kopyalamak Yasaktır

Bu kılavuz, Mitsubishi Electric Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir biçimde kopyalanamaz.

© 2008 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TÜM HAKLARI SAKLIDIR

MODEL	700/70 Serisi
-------	---------------